1 - Registro de Não Conformidade

- **Local:** Corredor de Acesso / Área Comum.
- **Item:** Sinalização de Emergência (Placa de Saída).



Diagnóstico de Sistema de Iluminação e Sinalização

Item	Patologia Observada	Referência Normativa	Gravidade
Sinalização	**Luminária de emergência desprendida do teto**, sustentada apenas pela fiação elétrica.	**NBR 13434**: Sinalização de segurança contra incêndio e pânico.	**ALTA (Crítica)**
Elétrica	**Fiação exposta** e sob tensão mecânica (estiramento).	**NBR 5410**: Instalações elétricas de baixa tensão.	**ALTA**
Segurança	**Risco de queda** do equipamento sobre usuários e **risco de curto-circuito**.	**NBR 10898**: Sistema de iluminação de emergência.	**ALTA**

Análise Técnica e Implicações

1. **Inoperância do Sistema:** Em caso de falta de energia ou incêndio, a luminária pode não funcionar corretamente por danos na fiação causados pelo peso do equipamento pendurado. Além disso, a sinalização está "de ponta-cabeça" (invertida no reflexo ou solta), o que prejudica a orientação de rota de fuga.
2. **Risco Elétrico:** O peso da luminária tensiona as conexões elétricas, o que pode causar faíscas ou o rompimento dos fios dentro do forro de gesso, gerando risco de princípio de incêndio interno.
3. **Responsabilidade Civil:** Caso a luminária caia sobre um morador ou visitante, a administração pode ser responsabilizada por negligência na manutenção básica, conforme a **NBR 5674**.

Recomendações de Ações Imediatas

1. **Reparo Urgente:** Fixação imediata do suporte no teto com buchas adequadas para gesso (tipo *drywall* ou *fly*).
2. **Teste de Funcionamento:** Após a fixação, deve-se realizar o teste de autonomia (desligar a energia) para garantir que a bateria e os LEDs não foram danificados.
3. **Revisão Preventiva:** Inspecionar as demais luminárias do corredor para verificar se os suportes apresentam sinais de fadiga ou má instalação.

2 - Registro de Não Conformidade

- **Local:** Elemento Estrutural (Viga/Pilar Garagem solo)
- **Item:** Integridade Estrutural e Acabamento.



Item	Patologia Observada	Referência Normativa	Gravidade
Elemento Estrutural	**Esmagamento de topo de pilar/viga com exposição de armadura.**	**NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto.**	**ALTA (Crítica)**
Concreto	**Segregação e desplacamento severo do cobrimento, evidenciando falha na transmissão de cargas.**	**NBR 15575-2: Requisitos para sistemas estruturais.**	**ALTA**
Segurança	**Risco de colapso localizado ou queda de fragmentos de concreto sobre usuários.**	**NBR 5674: Manutenção e inspeção predial.**	**ALTA**

Análise Técnica Detalhada

1. Exposição de Armadura: A barra de aço visível está sofrendo oxidação. Quando o aço expande por ferrugem, ele "expulsa" o concreto, reduzindo drasticamente a capacidade de carga da peça.
2. Reparo Inadequado: Nota-se uma tentativa de "remendo" com massa de cimento por cima da falha, o que não resolve o problema estrutural e apenas mascara a evolução da trinca.
3. Cisalhamento/Esmagamento: O padrão da quebra sugere que o elemento horizontal está exercendo uma pressão superior à que o suporte vertical consegue aguentar, ou que houve uma movimentação na fundação.

3 - Registro de Não Conformidade

- **Local:** Casa do quadro elétrico
- **Item:** Integridade Estrutural e Acabamento.





Local da Falha	Descrição Técnica da Irregularidade	Referência Normativa	Implicação Técnica
Paredes Externas	**Presença de sujidade e manchas (biofilme):** Acúmulo de microrganismos e poluição nas superfícies claras.	**NBR 15575-4**: Requisitos para sistemas de vedações verticais (estanqueidade e durabilidade).	A falta de limpeza acelera a degradação da pintura, reduzindo a vida útil do sistema de vedação.
Junções de Alvenaria	**Fissuras/Rachaduras:** Descontinuidade no revestimento argamassado, visíveis nos cantos e bases.	**NBR 15575-4**: Desempenho estrutural e integridade (limitação de aberturas de fendas).	Podem permitir a entrada de água (infiltração), comprometendo a armadura e o conforto higrotérmico.
Gestão de Facilidades	**Falta de conservação preventiva:** Sinais claros de ausência de um plano de manutenção regular.	**NBR 5674**: Gestão da manutenção de edificações.	A negligência na manutenção corretiva imediata gera um "efeito cascata", elevando os custos de reparo futuro.

Instalações Especiais	**Risco de infiltração em área crítica:** Umidade próxima à porta de "Alta Tensão".	**NBR 5410**: Instalações elétricas de baixa tensão (proteção contra influências externas).	A umidade em ambientes com componentes elétricos aumenta o risco de curtos-circuitos e oxidação de contatos.

Considerações Técnicas

1. **Estanqueidade (NBR 15575):** A norma exige que a edificação impeça a passagem de umidade para o interior. As manchas e fissuras indicam que essa barreira está comprometida ou prestes a falhar.
2. **Vida Útil de Projeto (VUP):** De acordo com a NBR 15575, o sistema de pintura e vedação deve durar períodos específicos. A presença de patologias precoces indica falha na execução ou na manutenção periódica exigida pela NBR 5674.
3. **Segurança do Trabalho (NR-10):** Devido à placa de "Alta Tensão", qualquer reparo nas rachaduras ou limpeza das paredes deve ser precedido de uma análise de risco elétrico, conforme a norma regulamentadora de eletricidade.

4 - Registro de Não Conformidade

- **Local:** Soleira Elevador Torre A
- **Item:** Integridade Estrutural e Acabamento.




Item	Patologia Observada	Referência Normativa	Diagnóstico Técnico
Piso	**Fraturas e Trincas Transversais**	**NBR 15575-3**: Pisos internos (Resistência a impactos e cargas).	O revestimento de pedra natural (mármore/granito) apresenta múltiplas fraturas. Isso indica falha no assentamento (vazio sob a peça) ou excesso de carga pontual não prevista.
Segurança	**Risco de Desprendimento e Tropeço**	**NBR 9050**: Acessibilidade (Superfícies regulares e estáveis).	As fendas podem causar o desprendimento de fragmentos ("lascas"), criando desníveis que oferecem risco de queda ou obstrução para cadeiras de rodas e pessoas com mobilidade reduzida.
Estética/Higiene	**Acúmulo de Sujidade nas Frestas**	**NBR 5674**: Manutenção.	As trincas expostas permitem a infiltração de água de limpeza e acúmulo de detritos, o que acelera a degradação da argamassa de fixação e compromete a higiene.

Análise Crítica e Riscos

- **Localização Estratégica:** Por estar dentro do elevador, o fluxo é intenso. O impacto constante dos pés e de possíveis carrinhos de carga pode fazer com que a peça se quebre totalmente em breve.
- **Acessibilidade:** A **NBR 9050** exige que os pisos sejam contínuos. Qualquer fissura superior a 5mm ou desnível acima de 2mm já é considerado uma barreira arquitetônica e um risco de segurança.

5 - Registro de Não Conformidade

- **Local:** Hall de entrada Torre A e B
- **Item:** Estofados e tapetes

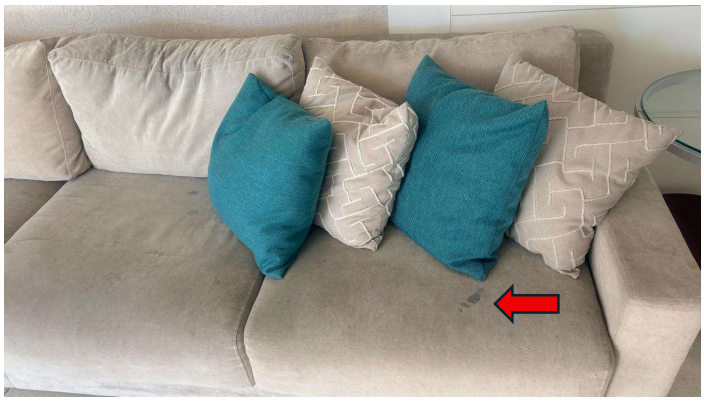





Item	Patologia Observada	Referência Técnica	Diagnóstico / Sugestão de Reparo
Tecido do Assento	**Manchas Localizadas e Escurecimento**	**NBR 13532**: Elaboração de projetos de edificações (Interiores).	Presença de manchas de origem orgânica ou química (possíveis líquidos derramados) e acúmulo de sujidade por uso contínuo nas bordas e assentos.

Encosto / Almofadas	**Deformação e Perda de Volume**	**Normas de Ergonomia**: Sustentação e conforto.	Almofadas de encosto apresentam aspecto "murcho", indicando fadiga do enchimento (espuma ou fibra) ou desalinhamento interno.
Higiene Têxtil	**Sinais de Proliferação de Micro-organismos**	**Manutenção Preventiva**: Saúde e bem-estar.	O escurecimento do tecido não é apenas estético; representa acúmulo de poeira e descamação epitelial, servindo de base para ácaros e odores.


Análise Crítica e Riscos

- **Vida Útil do Móvel:** A falta de limpeza profunda (extração) faz com que as fibras do tecido se rompam mais rápido devido à abrasão das partículas de sujeira.
- **Estética Profissional:** Em ambientes corporativos ou áreas comuns, o estado do sofá transmite uma imagem de desleixo, impactando a percepção de cuidado com o restante da edificação.

6 - Registro de Não Conformidade

- **Local:** Hall de entrada Torre A

  Item: Acesso Garagem

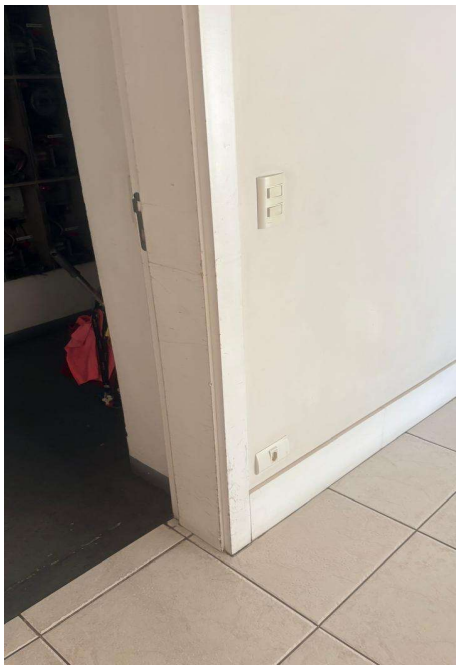

Diagnóstico de Manutenção e Acabamento Interno

Item	Patologia Observada	Referência Normativa	Diagnóstico Técnico
Parede/Canto	**Fissuras Verticais e Desgaste**	**NBR 15575-4**: Desempenho de vedações verticais.	Presença de fissura vertical na quina da parede, possivelmente por movimentação térmica ou falta de reforço (tela) no encontro de materiais.
Rodapé	**Desalinhamento e Sujidade**	**NBR 15575-3**: Sistemas de Pisos.	O rodapé apresenta acúmulo de sujidade e sinais de impactos mecânicos, além de um arremate deficiente na junção com o piso.
Elétrica	**Componentes Desgastados**	**NBR 5410**: Instalações Elétricas.	Espelhos de interruptores e tomadas com sinais de amarelamento e sujidade impregnada, prejudicando a estética e higiene do local.

Análise de Conservação

- **Patologias de Canto:** A fissura na quina expõe a fragilidade do reboco a impactos. Em áreas de passagem, isso tende a evoluir para o desprendimento de material.
- **Higiene Visual:** O estado das tomadas e do rodapé contribui para o aspecto de degradação progressiva observado nos itens anteriores (como o sofá e o piso).

7 - Registro de Não Conformidade

- **Local:** Area Externa -Acesso Portaria de Serviços
- **Item:** Canteiro de flores



Item	Patologia Observada	Referência Normativa	Diagnóstico Técnico
Paredes / Base	**Sujidade e Desgaste de Pintura**	**NBR 15575-4**: Desempenho de vedações verticais.	Acúmulo de fuligem e sinais de umidade ascendente na base da parede clara, prejudicando a estética e a proteção da alvenaria.
Canteiro	**Acabamento Improvisado**	**NBR 5674**: Manutenção predial.	Uso de material plástico (lona azul) exposto para contenção de forração. Além de esteticamente inadequado, acumula água e detritos, favorecendo focos de insetos.
Piso (Intertravado)	**Desalinhamento e Sujeira**	**NBR 15953**: Pavimento intertravado de concreto.	Presença de detritos (bitucas de cigarro e folhas) e rejunte desgastado entre os blocos, o que pode levar ao deslocamento das peças com o tempo.

Análise Crítica

- **Aparência de Desleixo:** O uso da lona azul e a falta de limpeza no canteiro transmitem uma imagem de manutenção "improvisada", o que desvaloriza o imóvel.
- **Riscos Ocultos:** A umidade na base da parede (rodapé externo) pode indicar que o canteiro não possui drenagem adequada, fazendo com que a água infiltre na estrutura da parede.

Recomendações (Plano de Ação)

1. **Revitalização do Canteiro:** Substituir a lona plástica por uma borda de alvenaria, granito ou polímero específico para jardins. Garantir que o sistema de drenagem interna esteja funcional.
2. **Limpeza e Pintura:** Lavagem técnica das paredes externas e aplicação de tinta impermeabilizante própria para fachadas.
3. **Varrição e Manutenção de Piso:** Limpeza pesada do piso intertravado e reposição de areia ou pedrisco nos rejuntes para garantir a estabilidade das peças.

Este item reforça o cenário de **baixa manutenção preventiva** observado nas fotos anteriores.

8 - Registro de Não Conformidade

- **Local:** Area Externa -Acesso Lixeira
- **Item:** Canteiro de flores e rampa





Item	Patologia Observada	Referência Normativa	Diagnóstico Técnico
Rampa de Acesso	**Superfície Irregular e Desgastada:** Acabamento em cimento bruto com sinais de esfarelamento e falhas.	**NBR 9050**: Acessibilidade em edificações.	A rampa não possui revestimento antiderrapante adequado e apresenta superfície descontínua, aumentando o risco de quedas.


Canteiro / Solo	**Erosão e Falta de Cobertura Vegetal:** Solo exposto, com buracos e acúmulo de detritos de obra.	**NBR 5674**: Gestão da manutenção.	O solo exposto favorece a infiltração de água diretamente na base das estruturas e a sujeira constante no passeio público.
Piso Intertravado	**Desplacamento e Afundamento:** No canto inferior esquerdo, nota-se que as peças estão soltas ou afundando.	**NBR 15953**: Pavimento de concreto.	Indica falha na compactação da base ou infiltração que está "lavando" a areia de assentamento, gerando risco de tropeço.
Paredes / Bases	**Manchas de Umidade e Sujeira:** Escurecimento severo na base da mureta e dos pilares.	**NBR 15575**: Desempenho de fachadas.	Acúmulo de umidade por capilaridade (vinda do solo), o que pode causar o desplacamento futuro do reboco.

Análise Crítica

- **Segurança e Acessibilidade:** A rampa e o piso intertravado danificado são os pontos de maior risco imediato para os usuários. A falta de manutenção aqui não é apenas estética, mas um fator de **responsabilidade civil** em caso de acidentes.
- **Aspecto de Abandono:** A combinação de solo sem grama, detritos e concreto desgastado desvaloriza o patrimônio e atrai insetos e pragas.

9 - Registro de Não Conformidade

- **Local:** Area Externa -Acesso rampa lateral Hall Torre A
- **Item:** Desplacamento e infiltrações

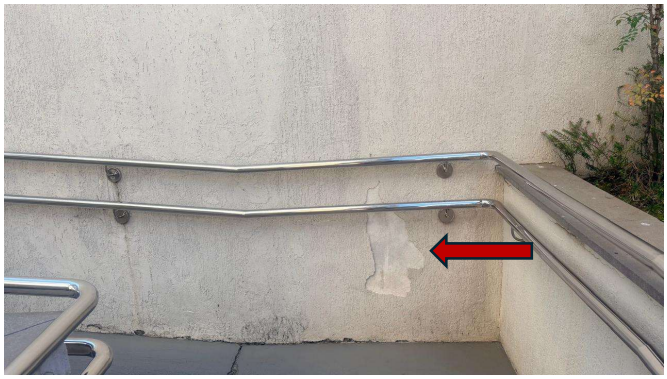

Item	Patologia Observada	Referência Normativa	Diagnóstico Técnico
Paredes	**Desplacamento do Revestimento (Reboco/Pintura):** Grande área descascada abaixo do corrimão.	**NBR 15575-4**: Sistemas de vedações verticais externas e internas.	A umidade penetrou atrás da camada de acabamento, causando a perda de aderência e o desplacamento ("estufamento") do material.
Fachada	**Manchas de Umidade e Escorrimento:** Sinais visíveis de infiltração vinda do topo ou por capilaridade.	**NBR 9575**: Impermeabilização – Seleção e projeto.	A ausência de uma pingadeira eficiente no topo da mureta ou falha na impermeabilização permite que a água da chuva escorra e infiltre na parede.
Corrimão	**Pontos de Fixação Expostos:** Suportes metálicos instalados sobre área degradada.	**NBR 9050**: Acessibilidade (Segurança e estabilidade).	A degradação da parede ao redor das fixações pode comprometer a estabilidade do corrimão a longo prazo, gerando insegurança ao usuário.


Análise Crítica

- **Evolução do Problema:** Se não for tratada, a infiltração pode atingir a estrutura interna da alvenaria, causando oxidação de armaduras (caso existam) e favorecendo o surgimento de mofo e fungos, que degradam ainda mais a estética e a higiene do local.
- **Impacto na Acessibilidade:** Um corrimão é um item de segurança. A parede esfarelando logo atrás dele passa uma percepção de fragilidade em todo o sistema de apoio.

10 - Registro de Não Conformidade

- **Local:** Area Externa -Acesso escada Hall Torre A
- **Item:** Desplacamento e infiltrações



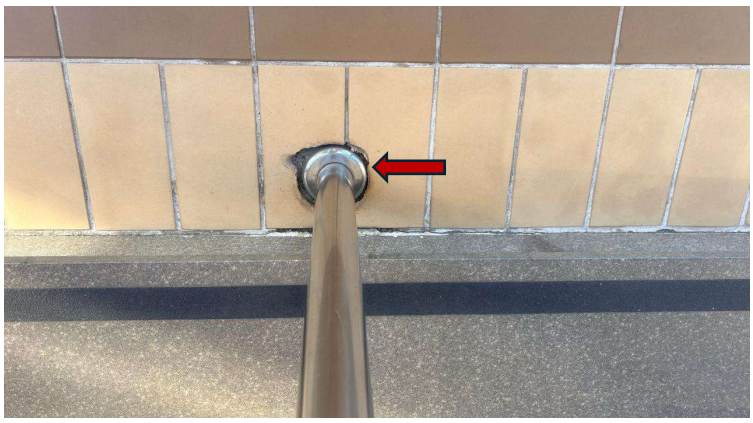

Diagnóstico de Áreas de Transição e Paisagismo

Item	Patologia Observada	Referência Normativa	Diagnóstico Técnico
Mureta do Canteiro	**Desplacamento e manchas de umidade:** O reboco está soltando em placas na face externa.	**NBR 9575**: Impermeabilização.	A água utilizada na rega das plantas infiltra na terra e possivelmente "atravessa" a mureta por falta de manta impermeabilizante interna, empurrando o acabamento externo.
Escadas e Acessos	**Fissuras e Desgaste no Revestimento:** Sinais de degradação na base dos degraus.	**NBR 15575-3**: Sistemas de Pisos.	A umidade acumulada nos canteiros adjacentes migra para a estrutura da escada, podendo causar o descolamento dos pisos

			e oxidação de corrimãos.
Iluminação/Sinalização	**Presença de luminária em zona úmida:** Luz de balizamento no degrau.	**NBR 5410**: Instalações Elétricas.	É necessário garantir que o índice de proteção (IP) da luminária seja adequado para áreas sujeitas a umidade, sob risco de curto-circuito.

Análise Crítica

- **Problema Sistêmico:** Esta imagem confirma que a falta de tratamento nos canteiros é a causa raiz das manchas e descascamentos vistos nas outras áreas externas. O solo úmido em contato direto com a alvenaria sem proteção é um erro clássico de construção/manutenção.
- **Segurança:** O desplacamento de reboco em áreas de escada pode gerar detritos nos degraus, aumentando o risco de escorregamentos.
- A análise técnica das evidências fotográficas revela um cenário de acentuada degradação patrimonial, caracterizado pela ausência de um Plano de Manutenção Preventiva (conforme exigido pela NBR 5674). As falhas observadas não são meramente estéticas; elas indicam uma negligência prolongada que compromete a segurança, a estanqueidade e o valor de mercado do imóvel.

11 - Registro de Não Conformidade

- **Local:** Area Externa -Portal Hall Torre A
- **Item:** Desplacamento e Risco Estrutural



Item	Patologia Observada	Referência Normativa	Gravidade
Viga/Pórtico Elevado	**Desplacamento severo de concreto e exposição de armadura.**	**NBR 6118**: Projeto de estruturas de concreto.	**CRÍTICA (Risco de Morte)**
Fachada do Prédio	**Manchas de umidade (escorrimento vertical) e sujidade severa.**	**NBR 15575-4**: Desempenho de fachadas.	**ALTA**
Segurança de Terceiros	**Risco iminente de queda de fragmentos** em área de circulação ou passeio.	**NBR 5674**: Manutenção predial.	**CRÍTICA**

Análise Crítica: Falta de Manutenção e Conservação

A imagem revela um estágio avançado de **degradação por omissão**. A falta de conservação preventiva transformou problemas estéticos em riscos de segurança pública:

1. **Negligência Estrutural:** O elemento vazado apresenta uma "janela" de concreto que caiu, expondo o aço à corrosão. Isso indica que as fissuras prévias foram ignoradas por anos. O aço exposto expande (oxidação), empurrando o restante do concreto, o que pode causar a queda de blocos pesados sobre pedestres ou veículos.
2. **Abandono da Fachada:** O edifício ao fundo apresenta manchas profundas de fuligem e umidade. A ausência de lavagem técnica e repintura periódica permitiu que agentes agressivos (como o gás carbônico e a chuva ácida) penetrassem na estrutura, acelerando a carbonatação do concreto.
3. **Responsabilidade Civil:** Manter um elemento elevado nestas condições configura negligência grave. Qualquer queda de material, por menor que seja vindo **dessa altura, pode ser fatal.**

12 - Registro de Não Conformidade

- **Local:** Muro Externo Rua Tijucas e Gradil
- **Item:** Oxidação e Pintura





Item	Patologia Observada	Referência Normativa	Diagnóstico Técnico
Gradil Metálico	**Sinais de oxidação e falta de brilho:** Presença de manchas ferruginosas que escorrem para o revestimento.	**NBR 5674**: Manutenção de edificações.	A falta de limpeza periódica e aplicação de produtos protetores no metal permitiu o início da corrosão, cujos resíduos estão manchando a alvenaria.
Mureta de Base	**Manchas de escorrimento ferruginoso (Lixiviação):** Marcas verticais alaranjadas profundas no revestimento claro.	**NBR 15575-4**: Desempenho de vedações verticais.	A água da chuva transporta os óxidos do gradil para a parede. Se não tratada, essa mancha penetra nos poros do revestimento, tornando a remoção extremamente difícil.

Paisagismo	**Vegetação sem poda e acúmulo de detritos:** Plantas invadindo a área do gradil e base suja.	**NBR 5674**: Gestão da manutenção.	A falta de conservação do canteiro contribui para manter a umidade na base do gradil, acelerando o processo de oxidação.

Análise Crítica: Falta de Manutenção e Conservação


A situação apresentada nesta foto é um exemplo clássico de **desleixo com a conservação preventiva**.


- **Degradação Estética e Financeira:** O que poderia ser resolvido com uma limpeza simples e polimento do metal, agora exige uma intervenção mais cara, incluindo o tratamento da oxidação e a possível troca ou repintura do revestimento da mureta, que já está manchado permanentemente.
- **Percepção de Abandono:** Manchas de ferrugem em fachadas são indicadores visuais fortes de que a edificação não recebe cuidados periódicos, o que desvaloriza o imóvel perante visitantes e moradores.
- **Efeito Dominó:** A omissão na manutenção do gradil (limpeza/pintura) gerou uma nova patologia na parede (manchas), demonstrando como a falta de conservação em um sistema acaba danificando outros sistemas adjacentes.

13 - Registro de Não Conformidade

- **Local:** Paisagismo ineficiente e precário
- **Item:** Plantas e canteiros internos



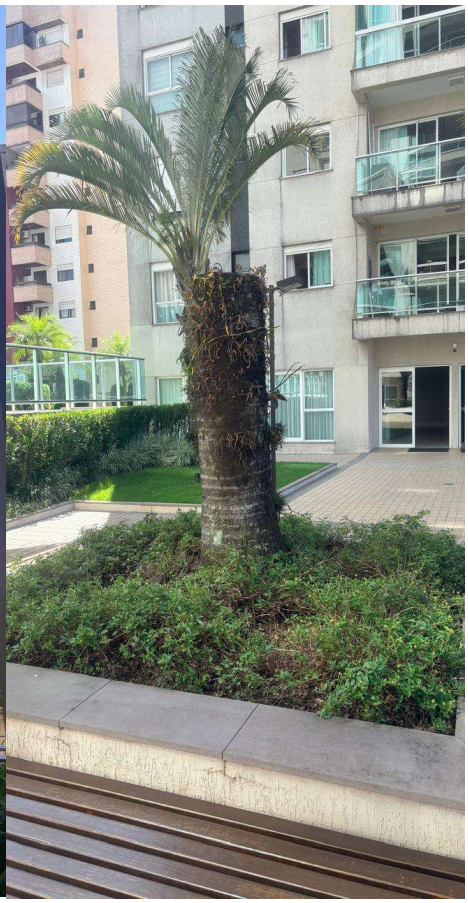

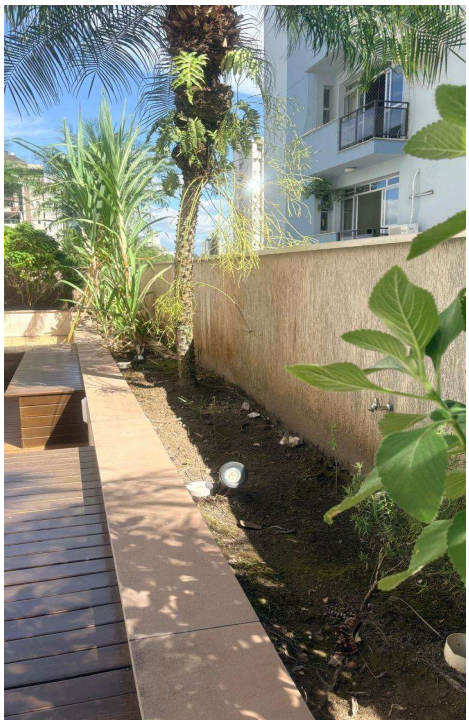

Diagnóstico de Conservação de Áreas Verdes

Item	Patologia Observada	Referência Técnica	Diagnóstico Técnico
Vegetação Vertical	**Espécime morto ou em estado terminal:** Presença de tronco seco e podre no topo de um jardim vertical ou palmeira.	**NBR 5674**: Gestão da Manutenção (Paisagismo).	A morte da planta e a permanência do tronco seco indicam ausência de manejo agrícola e falta de vistoria técnica periódica.
Manutenção Fitossanitária	**Proliferação de pragas e ervas daninhas:** A base do tronco está tomada por vegetação invasora e desordenada.	**Conservação de Áreas Comuns**.	A falta de poda de limpeza e adubação resultou na perda da estética original e no acúmulo de material orgânico em decomposição.
Segurança	**Risco de queda de material lenhoso:** Partes secas do topo podem se desprender com ventos.	**Gerenciamento de Riscos Prediais**.	O material em decomposição no topo pode atrair pragas (cupins) ou cair sobre transeuntes, configurando risco de acidente.

Análise Crítica: Falta de Manutenção e Conservação

A situação deste elemento paisagístico reforça a **negligência sistemática** observada em todo o imóvel:

- **Degradação Visual Extrema:** Manter uma planta morta em destaque na entrada do edifício causa uma péssima impressão e confirma a teoria de "desleixo administrativo".
- **Atratividade de Pragas:** Troncos em decomposição são criadouros ideais para cupins, formigas e animais peçonhentos, que podem migrar do jardim para o interior das unidades habitacionais ou comerciais.
- **Desperdício de Investimento:** O valor investido na implantação desse paisagismo foi perdido pela simples falta de uma rotina de rega, adubação e tratamento fitossanitário.

14 - Registro de Não Conformidade

- **Local:** Muros internos – Area de Lazer e Convivência
- **Item:** Pintura



Diagnóstico de Áreas de Convivência e Lazer

Item	Patologia Observada	Referência Normativa	Diagnóstico Técnico
Banco / Deck	**Madeira desgastada e sem verniz:** As ripas de madeira apresentam aspecto cinzento e ressecado.	**NBR 5674**: Manutenção de edificações.	A falta de lixamento e aplicação de stain/verniz protetor permite que o sol e a chuva apodreçam a madeira, gerando farpas e risco de quebra.
Muretas e Paredes	**Sujeira profunda e manchas de umidade:** Escurecimento severo (limo) na base e nas faces das muretas onduladas.	**NBR 15575-4**: Sistemas de vedações verticais.	A falta de lavagem técnica (hidrojateamento) periódica causa o encardimento do revestimento, transmitindo aspecto de abandono.
Piso (Lajotas)	**Rejunte desgastado e sujeira impregnada:** Acúmulo de detritos nas juntas e manchas na superfície.	**NBR 15575-3**: Sistemas de Pisos.	A negligência na limpeza pesada compromete a higiene da área de lazer e pode causar o descolamento das peças por infiltração no rejunte.
Vegetação (Poda)	**Desalinhamento estético:** Arbustos com formatos irregulares e falta de forração uniforme.	**Conservação de Paisagismo**.	A poda não segue um padrão de manutenção, o que prejudica a harmonia visual da área comum.

Análise Crítica: Falta de Manutenção e Conservação

A análise desta área de convivência reforça que a **omissão na manutenção** atingiu todos os níveis do edifício:

- **Degradação de Materiais Nobres:** A madeira é um material que exige manutenção anual. Deixá-la chegar ao estado cinzento atual indica que não houve qualquer cuidado nos últimos anos, o que reduzirá drasticamente sua vida útil e exigirá a substituição total em breve.
- **Ambiente Insalubre:** As manchas pretas nas paredes (fungos e poluição) não são apenas feias; elas indicam que o ambiente não é higienizado adequadamente, o que desestimula o uso pelos moradores.
- **Desvalorização do Espaço:** Uma área que deveria servir para relaxamento acaba gerando uma percepção negativa de "desleixo administrativo", impactando o bem-estar da comunidade e o valor das cotas condominiais.