Introducción al mejoramiento de procesos de Ingeniería usando R



Olga Cecilia Usuga Manco

II Simposio Data Analytics



https://github.com/ousuga/Mejoramiento-de-procesos



Olga Cecilia Usuga Manco

olga.usuga@udea.edu.co

Ingeniera Industrial, MSc en Estadística, PhD en Ciencias-Estadística

Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquía

Il Simposio Data Analytics

Septiembre 19-21, 2018

Sesión I

Exploración de bases de datos

¿Qué es R y RStudio?





Motor



Tablero



Instalación de R

Descargar e instalar R y Rstudio en el computador.

- 1. Bajar e instalar R
- Primero se debe instalar R.
- <u>Instalación de R</u>.

Instalación de RStudio

- 2. Bajar e instalar Rstudio
- <u>Instalación de Rstudio</u>.

R a través de RStudio






Manual de R

Hernández, F. y Usuga, O. Manual de R. 2018.


https://bookdown.org/fhernanb/Manual de R



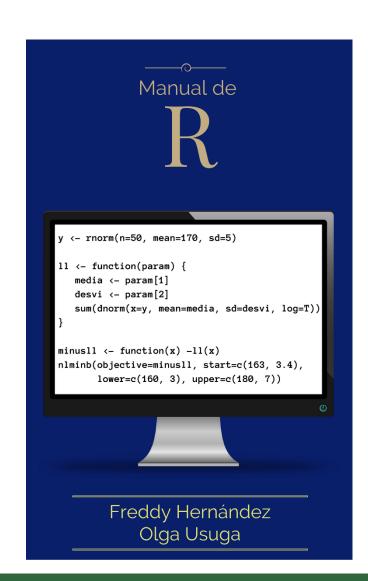

R a través de RStudio

Luego de abrir Rstudio se vera esto.

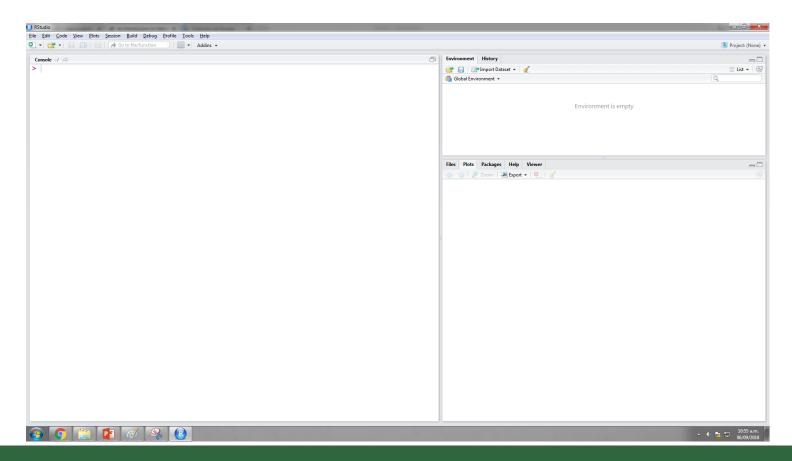

Introducción a R

Tipos de objetos

- Vectores
- Matrices
- Arreglos
- Listas
- Data Frames

Operadores

Operadores aritméticos		Operadores comparativos		Operadores lógicos	
+	Adición	<	Menor que	! x	No x
_	Sustracción	>	Mayor que	х&у	хоу
*	Multiplicación	<=	Menor o igual que	х у	хуу
/	División	>=	Mayor o igual que	isTRUE(x)	Prueba si x es cierta
^	Potencia	==	Igual		
99	Módulo	!=	Diferentes		
%/%	División de enteros				

¿Qué son los paquetes?

R: Nuevo Teléfono

Paquetes de R: Aplicaciones que puedes descargar







Instalación de paquetes

Dos formas para instalar un paquete, por ejemplo el paquete qcc

Forma 1: En el panel Files de Rstudio

- Click en la pestaña "Packages"
- Click en "Install"
- Escribir el nombre del paquete que se quiere instalar. En este caso qcc.
- Click en "Install"

Forma 2: En el panel de la consola correr install.package ("qcc")

Nota: solo debe instalar un paquete una vez, a menos que desee actualizar un paquete ya instalado a la última versión.

Lectura de bases de datos

Ejemplo

Extracción de una variable de la base de datos

Ejemplo

datos1\$costos

datos1\$cargo

Control estadístico de procesos



Control estadístico de procesos en empresa de envases de hojalata

Objetivo: Identificar y analizar las variables críticas que afecten a la calidad del producto para así proponer actividades que estén direccionadas a disminuir las causas de variación y al cumplimiento de los requerimientos.



Bases de datos a usar



- 1. año
- 2. cargo
- 3. fase
- 4. lamina
- 5. referencia
- 6. uso
- 7. espesor
- 8. estaño
- 9. costo



- 1. variable
- 2. min
- 3. estandar
- 4. max
- 5. dia
- 6. mes
- 7. año
- 8. turno
- 9. inspector
- 10. pto_control
- 11. muestra
- 12. oac
- 13. medicion



- 1. año
- 2. uso
- 3. referencia
- 4. lamina
- 5. producto
- 6. espesor
- 7. Estaño
- 8. barnizint
- 9. barnizext
- 10. costo

Lectura de datos

```
datos1 <- read.table(file="https://tinyurl.com/y7hwtzu6",</pre>
                   header=T, sep="\t", dec=".")
datos2 <- read.table(file="https://tinyurl.com/ybuunbt5",</pre>
                   header=T, sep="\t", dec=".")
datos3 <- read.table(file="https://tinyurl.com/y9oeddzg",</pre>
                   header=T, sep="\t", dec=".")
```

Diagrama Pareto

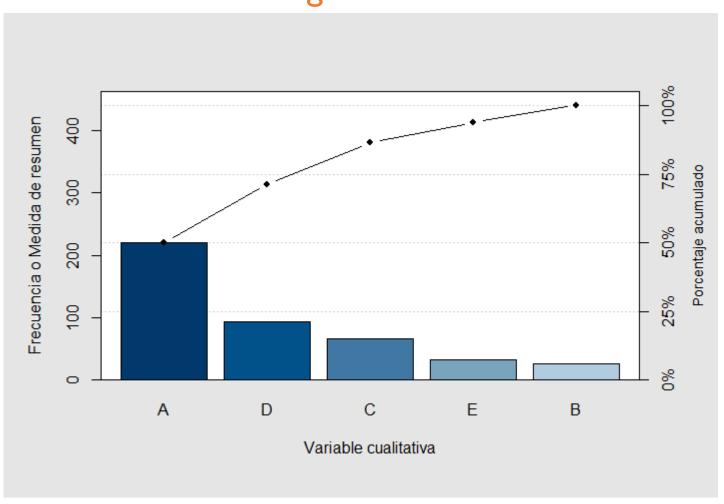



Diagrama de Pareto

Usos

- Identificar un producto o servicio para mejorar la calidad.
- Llamar la atención a los problema o causas de una forma sistemática.
- Identificar oportunidades para mejorar.
- Analizar las diferentes agrupaciones de datos (ej: por producto, por segmento, del mercado, etc.).
- Buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las soluciones.
- Evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso (antes y después).

Diagrama de Pareto de Cargo vs Número de reprocesos en R

Diagrama de Pareto de Cargo vs Número de reprocesos

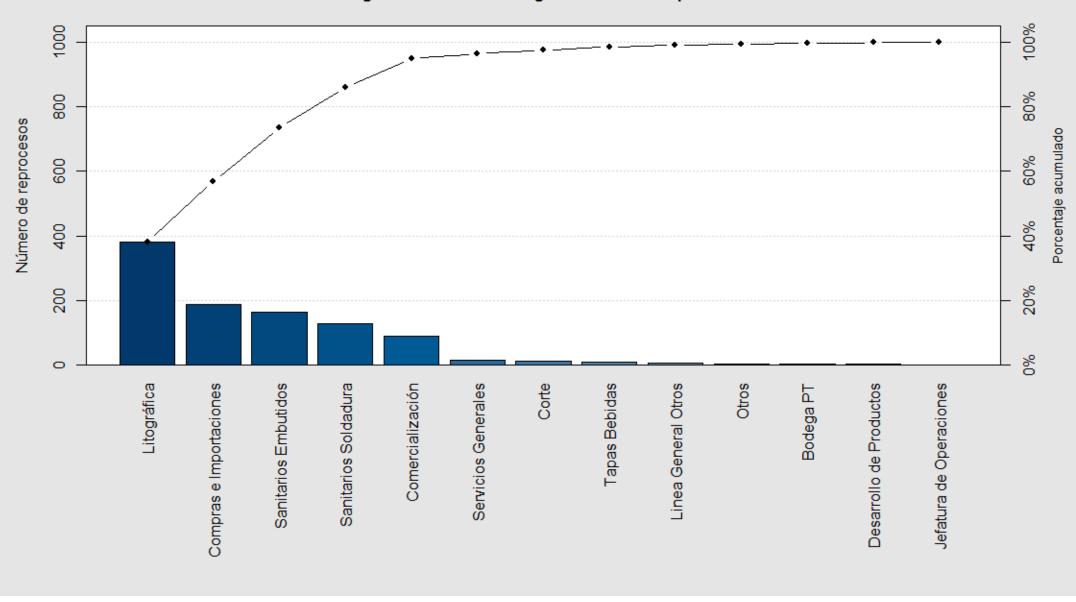


Conclusión

Del diagrama de Pareto se observa que las áreas de litografía, compras e importaciones, sanitarios embutidos y sanitarios soldadura son las que representan el 86% de la cantidad total de productos en reproceso.

Diagrama de Pareto de Cargo vs Costos de reproceso en R

```
par(mar=c(8,6,4,4))
datos1$cargo <- factor(datos1$cargo)
costos_rep <- tapply(datos1$costo, datos1$cargo, FUN=sum)
pareto.chart(costos_rep , ylab="Costos de reprocesos", ylab2="Porcentaje acumulado", cumperc=seq(0, 100, by=20), las=2, main="Diagrama de Pareto de Cargo vs Costos de reproceso", cex.axis=0.6)</pre>
```

Diagrama de Pareto de Cargo vs Costos de reproceso

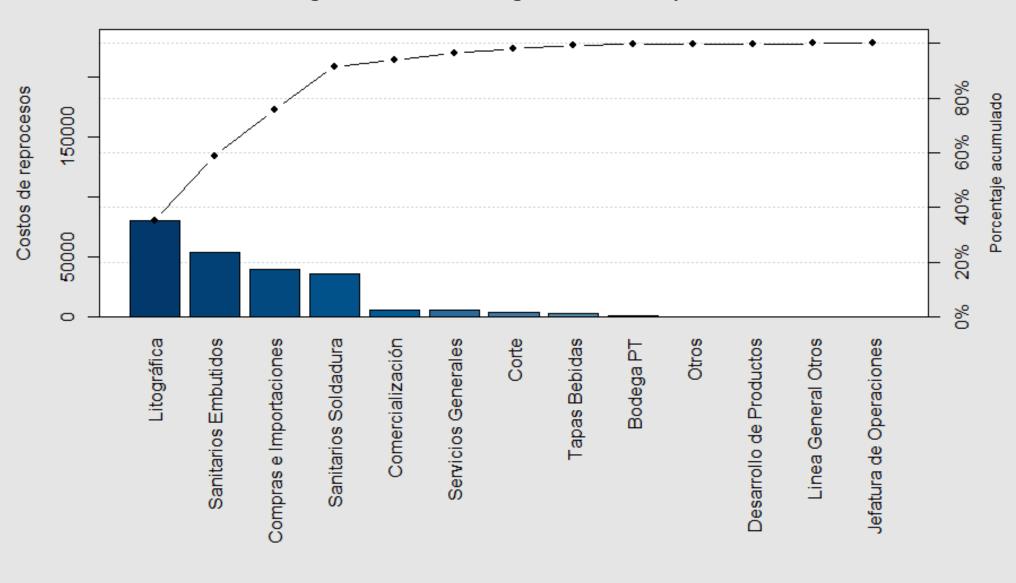


Conclusión

Del diagrama de Pareto se observa que las áreas de litografía, sanitarios embutidos y compras e importaciones son las que representan el 75.8% de los costos totales de productos en reproceso.

Diagrama de Pareto de Sub_Cargo vs Costos de reproceso en R

Diagrama de Pareto de Sub_Cargo vs Costos de reproceso

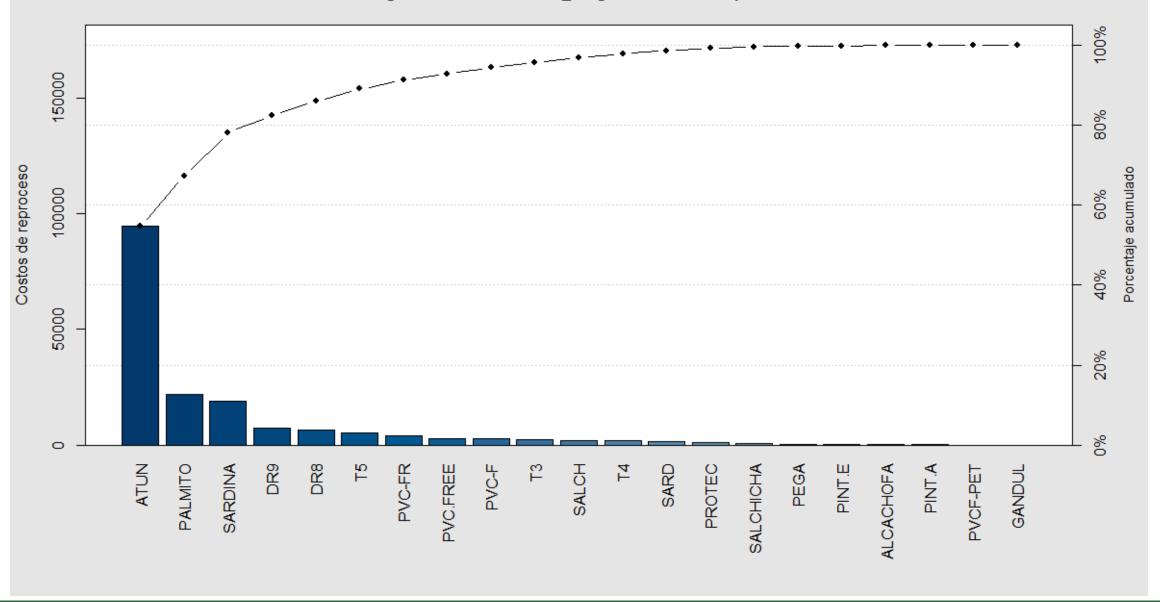


Conclusión

Del diagrama de Pareto se observa que de las áreas de Litografía, Sanitarios embutidos y Compras e importaciones, los usos que representan el 82,3% de los costos totales de productos en reproceso corresponden a Atún, Palmito, Sardina y DR9.

Diagrama de Pareto de Sub_Uso vs Costos de reproceso en R

Diagrama de Pareto de Sub_Uso vs Costos de reproceso

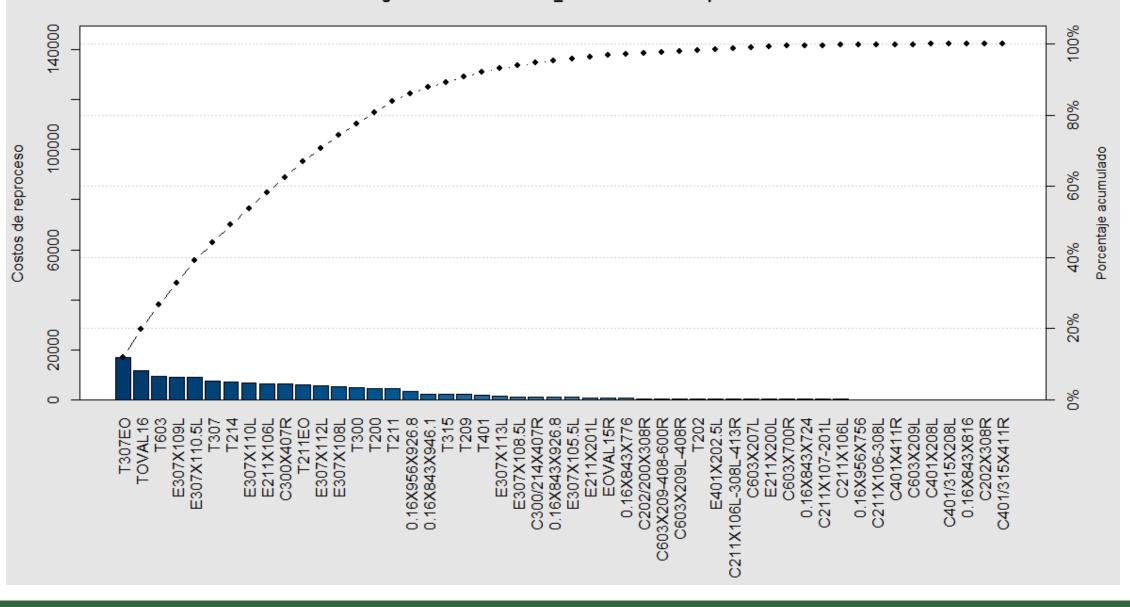


Conclusión

Del diagrama de Pareto se observa que de las áreas de Litografía, Sanitarios embutidos y Compras e importaciones y los usos de Atún, Palmito, Sardina y DR9, las referencias que representan el 80.77% de los costos totales de productos en reproceso corresponden a15 Referencias, siendo las 4 primeras T307EO, TOVAL16, T603 y E307X109L.

T307EO



Histograma

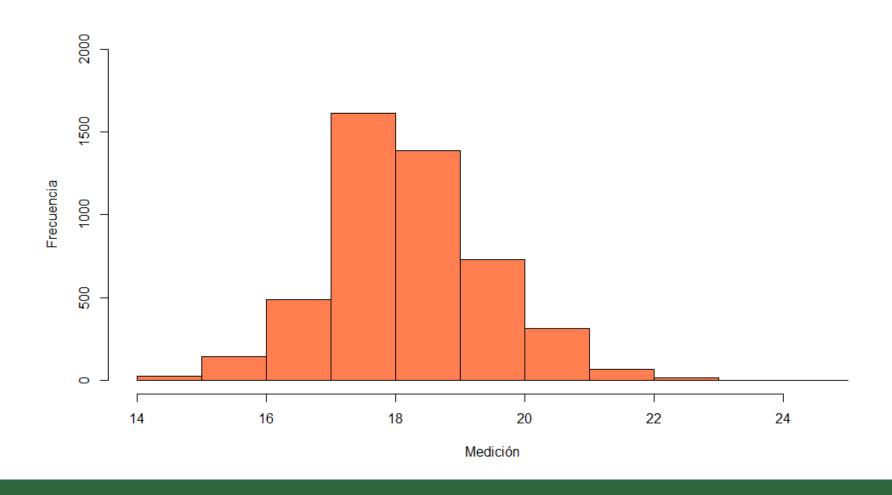


Histograma

Usos:

- 1. Visualizar la tendencia central de mediciones.
- 2. Estudiar el centrado del proceso.
- 3. Examinar la variabilidad del proceso
- 4. Analizar la forma del histograma.
- 5. Identificar mediciones raras.
- 6. Clasificar y analizar mediciones de acuerdo con distintas fuentes de procedencia.

```
datos2_sub1 <- subset(datos2, variable=="Apertura Anillo (POP) L-A")
hist(datos2_sub1$medicion, col="coral",
    main="Histograma de Apertura Anillo (POP) L-A",
    xlim=c(10,26), ylim=c(0,2000), xlab="Apertura Anillo (POP) L-A",
    ylab="Número de mediciones")
abline(v=c(11, 18, 25), lty=3)</pre>
```


Histograma de Apertura Anillo (POP) L-A

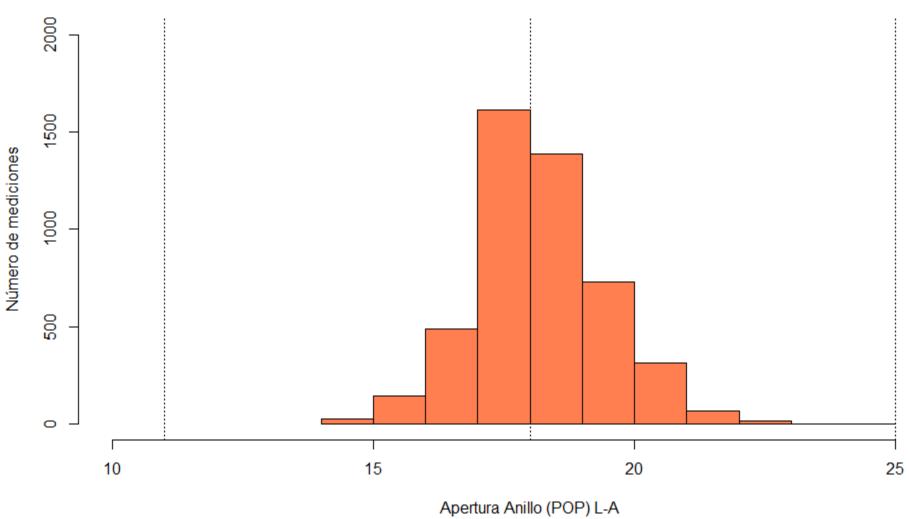

Conclusión

A partir del gráfico se observa que el 33.67% de las mediciones de apertura del anillo (POP) lado A se encuentran entre 17 y 18. Las mediciones se encuentran centradas en el intervalo de especificación, entre 11 y 25, con variación moderada y no se observan mediciones raras.

Boxplot

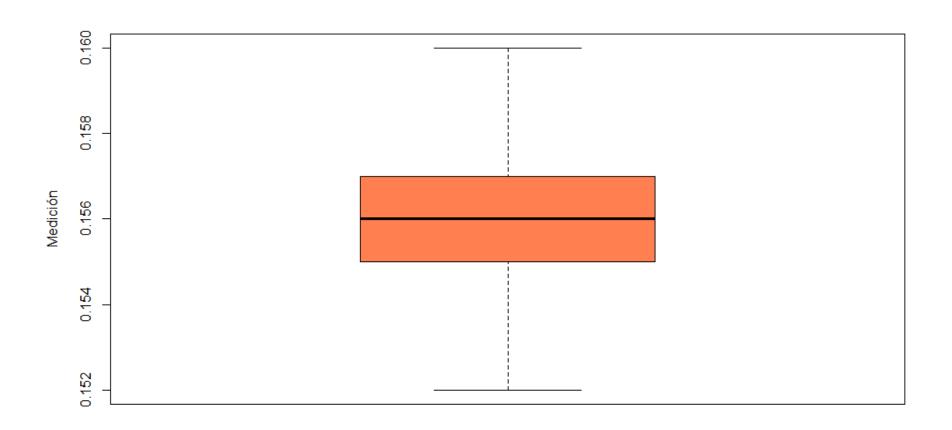


Boxplot

Usos

- 1. Describir el comportamiento de un proceso.
- 2. Examinar la variabilidad del proceso.
- 3. Identificar mediciones raras.

Boxplot de Apertura Anillo (POP) L-A

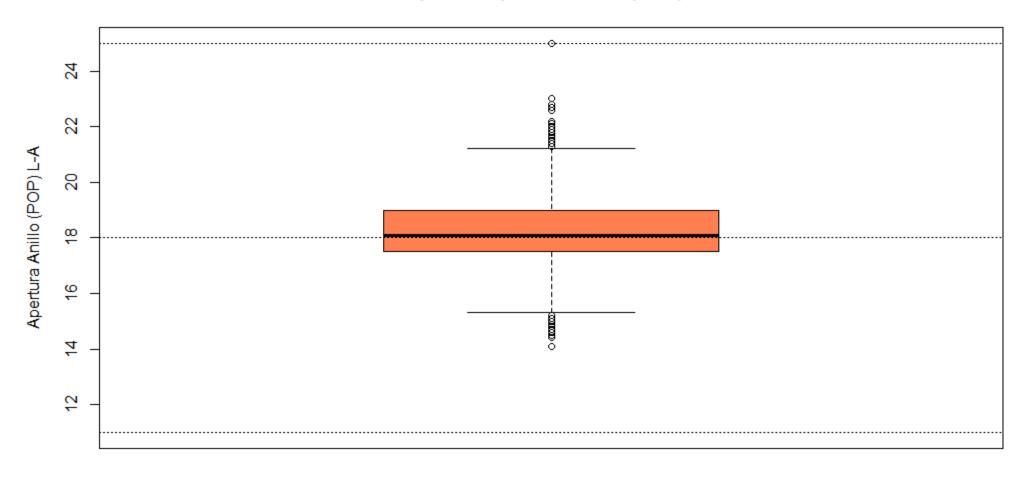


Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 14.1 17.5 18.1 18.3 19.0 25.0

Conclusión

A partir del grafico y de las medidas numéricas se observa que el 25% de las mediciones se encuentran por debajo del 17.5, el 50% de las mediciones por debajo de 18.1 y el 75% por debajo de 19. Además, se observa que la menor y mayor medición tomaron el valor de 14.1 y 25.

Boxplot comparativo

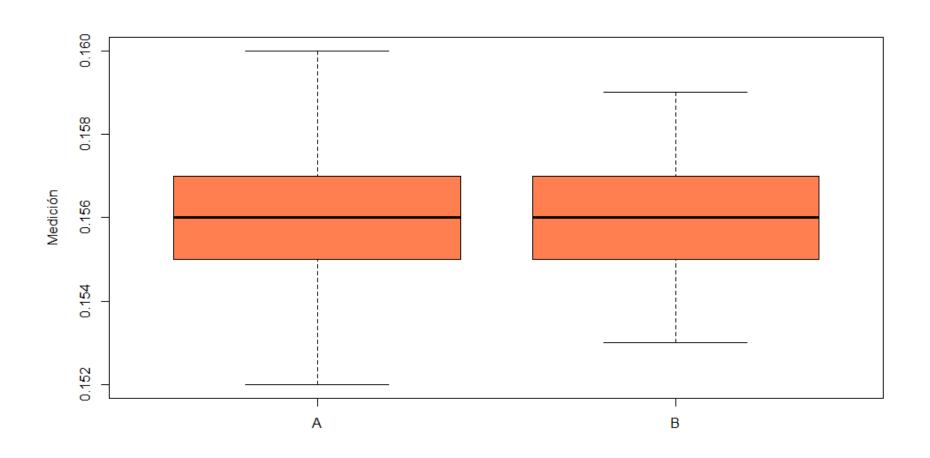


Boxplot comparativo

Usos

- 1. Describir el comportamiento de un proceso de acuerdo a las fuentes de procedencia.
- 2. Examinar la variabilidad del proceso de acuerdo a las fuentes de procedencia.
- 3. Identificar mediciones raras de acuerdo a las fuentes de procedencia.
- 4. Comparar procesos para hacer análisis por lotes, proveedores, turnos, máquinas, etc.

Boxplot de Apertura Anillo (POP) L-A

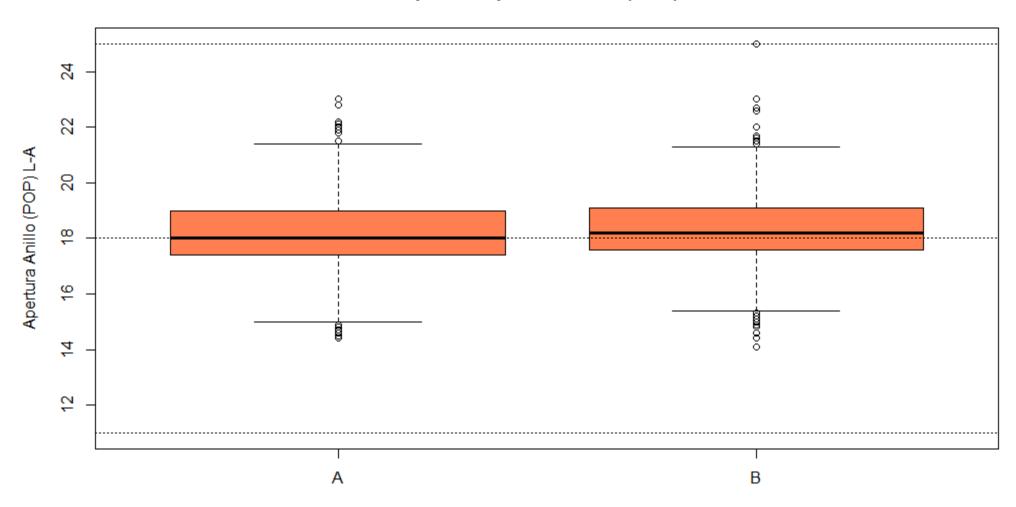

Conclusión

A partir del grafico se observa que la medición no presenta diferencias significativas entre los dos turnos en los que se tomaron las mediciones. Además, el valor mas alto de la medición fue registrada en el turno B.


Gráfico de dispersión

Usos

- 1. Identificar relaciones entre dos mediciones: directas o inversas.
- 2. Identificar la fuerza de la relación entre dos mediciones: Débil, Moderada o Fuerte.
- 3. Identificar patrones de las relaciones entre las mediciones.

```
plot(datos2_sub1$medicion, type="l", main="Muestra vs Apertura Anillo (POP)
        L-A", xlab="Muestra", ylab="Apertura Anillo (POP) L-A",
        ylim=c(11, 25), col="coral")
abline(h=c(11, 18, 25), lty=3)
```

Muestra vs Apertura Anillo (POP) L-A

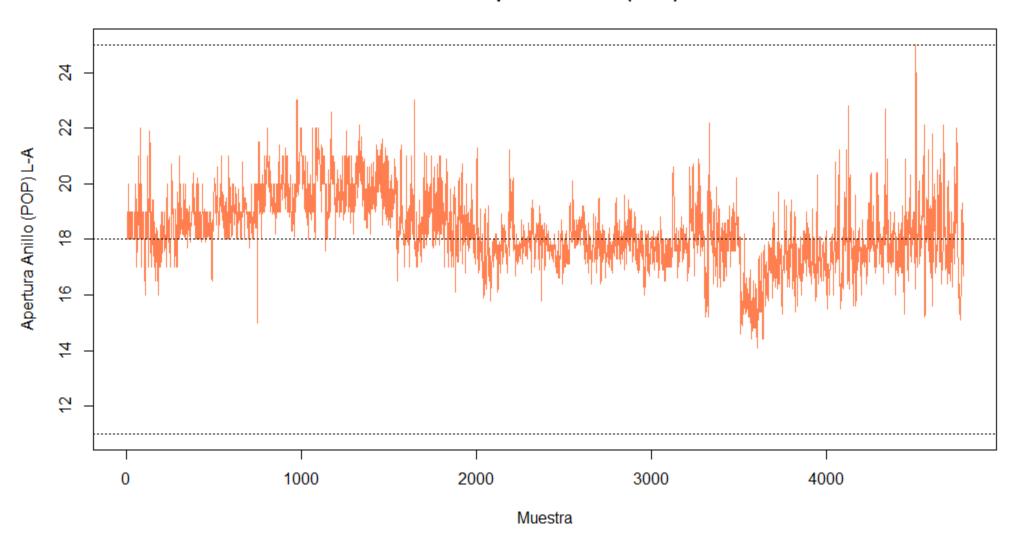

Conclusión

A partir del grafico se observa que la medición muestra variabilidad por encima, sobre y por debajo del valor central de la medición.

Medidas de resumen por mediciones

Usos:

Calcular de forma numérica las siguientes características de las mediciones:

1. El punto central: Promedio

2. La variabilidad: Desviación estándar y Coeficiente de variación

```
$`Apertura Anillo (POP) L-A`
[1] 18.301077 1.266785 6.921914

$`Apertura Anillo (POP) L-B`
[1] 19.176797 1.687472 8.799549

$`Apertura Anillo (POP) L-C`
[1] 15.807860 1.118791 7.077432

$`Apertura Anillo (POP) L-D`
[1] 17.371409 1.783157 10.264894
```

Variable	Media	Desviación estándar	CV(%)	Especificación
Apertura del anillo (POP) L-A	18.30108	1.266785	6,921914	18.000000 ± (11.000000,25.000000)
Apertura del anillo (POP) L-B	19.17679	1.687471	8.799549	18.000000 ± (11.000000,25.000000)
Apertura del anillo (POP) L-C	15.80786	1.118791	7,077432	18.000000 ± (11.000000,25.000000)
Apertura del anillo (POP) L-D	17.37141	1.783157	10.26489	18.000000 ± (11.000000,25.000000)
Apertura TOTAL (TEAR) L-A	58.90427	3.690048	6,264484	48.000000 ± (33.000000,63.000000)
Apertura TOTAL (TEAR) L-B	58.59055	3.615772	6,171255	48.000000 ± (33.000000,63.000000)
Apertura TOTAL (TEAR) L-C	50.10517	5.293844	10.56546	48.000000 ± (33.000000,63.000000)
Apertura TOTAL (TEAR) L-D	55.40676	4.867363	8.784782	48.000000 ± (33.000000,63.000000)
Explosión L-A	35.70113	2.124610	5,951099	40.000000 ± (32.000000,48.000000)
Explosión L-B	35.67336	2.214299	6,207151	40.000000 ± (32.000000,48.000000)
Explosión L-C	35.67391	5.167307	14,48483	40.000000 ± (32.000000,48.000000)
Explosión L-D	36.41169	2.901078	7,967433	40.000000 ± (32.000000,48.000000)

Variable	Media	Desviación estándar	CV(%)	Especificación
Peso Barniz Post Repair, Especificación:14-18	15.60432	2.471926	15,84129	16.000000 ± (14.000000,18.000000)
Peso Barniz Post Repair, Especificación: 20-24	22.35741	1.890292	8,454876	22.000000 ± (20.000000,24.000000)
Peso Barniz Post Repair, Especificación: 28-36	29.70625	1.703112	5,733177	32.000000 ± (28.000000,36.000000)
Peso Barniz Post Repair, Especificación: 37-45	43.31038	2.360978	5,451299	41.000000 ± (37.000000,45.000000)
Peso Barniz Post Repair, Especificación: 40-48	42.40263	2.362978	5,572716	44.000000 ± (40.000000,48.000000)
Peso Barniz Post Repair L-A, (Ext)	23.89120	5.812197	24,32777	21.000000 ± (18.000000,24.000000)
Peso Barniz Post Repair L-B, (Ext)	23.97222	6.291022	26,24296	21.000000 ± (18.000000,24.000000)
Profundidad de la incisión L-A	0.1097031	0.01089701	9,933181	0.070000 ± (0.070000,0.130000)
Profundidad de la incisión L-B	0.1054709	0.01114396	10,56592	0.070000 ± (0.070000,0.130000)
Profundidad de la incisión L-C	0.1053207	0.01424448	13,52486	0.070000 ± (0.070000,0.130000)
Profundidad de la incisión L-D	0.0958758	0.00906008	9,449807	0.070000 ± (0.070000,0.130000)

Taller

https://tinyurl.com/y8gwqmu5

Referencias

Hernández, F. y Usuga, O. Manual de R. 2018. https://bookdown.org/fhernanb/Manual de R

R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.

RStudio Team (2018). RStudio: Integrated Development for R. RStudio, Inc., Boston, MA URL http://www.rstudio.com/.

Scrucca, L. (2004). qcc: an R package for quality control charting and statistical process control. R News 4/1, 11-17. https://cran.r-project.org/doc/Rnews.