

Saretec Rouen
2 Av. des Hauts Grigneux
Mach 2
76420 Bihorel
Assistante : Elodie Agez



CONSTRUCTION

Jean-Paul Duquenne
Téléphone : 02 35 08 22 63
Télécopie : 01 56 71 24 65
76@saretec.fr

Réf. expert : 507 6770 JDE 76 C
(à rappeler dans toute correspondance)



Client : MMA - Dpt Construction
Réf. dossier : 22727706929N

Expertise « Dommages – Ouvrage » Rapport préliminaire du 16 juin 2022

Assurance « Dommages – Ouvrage »		Bénéficiaires et souscripteur du contrat	
Assureur	MMA - Dpt Construction	Assuré	Citya Flaubert
N° de police	128607511	Syndic	Century 21 Harmony
Intermédiaire	MMA - Cbt Daubriac et Letron	Souscripteur	Edelis (ex Akerys)
Opération de construction		Dates essentielles	
Type	bâtiment collectif d'hab.	D.O.C.	17/12/2012 (vérifiée)
Coût total	10 000 000,00 € TTC (prévisionnel)	Début travaux	juillet 2013
Adresse	Résidence L'Eclat de Vert 2, rue des Deux Bois 76130 Mont-St-Aignan	Réception de l'ouvrage	09/03/2015 (expresse prononcée avec réserves sans relation avec les dommages déclarés) (P.V. obtenu par l'expert)
Présence d'un contrôle technique ?	Oui	Survenance	20/04/2022
		Déclaration	12/05/2022 (en huitième année)

Dommages déclarés par l'assuré
Appt A22 : fissures extérieures sur enduit et fissures intérieures

Intervenant concerné	Informations complémentaires
T2C SAS 473, rue des Manets 76520 Franqueville-St-Pierre Situation : actuellement en activité	Entrepreneur Marché Gros oeuvre Type contrat de louage d'ouvrage (obtenu par l'expert) Assureur MMA N° contrat 119112802


Réunion sur place du 14 juin 2022			
	Convoqué	Présent	Excusé
Century 21 Harmony, Syndic de copropriété	X		
T2C SAS, Entrepreneur	X		
AC Bâtiment, Entrepreneur	X		X
M. Masure, locataire A22 depuis fin 2020 assisté de Citya, gestionnaire de l'appartement, représentée par Mme Jacquemont.		X	
M. Madelaine, locataire A21.		X	
JP Duquenne, expert Saretec.		X	



Opérations d'expertise

Description de l'ouvrage

Il s'agit de la construction d'un ensemble immobilier de 3 bâtiments comprenant un total de 88 logements.

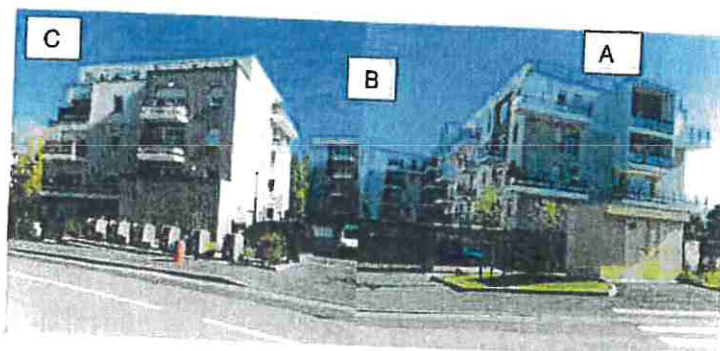

Documents demandés, consultés et/ou obtenus par l'expert

Libellé	Demandé	Consulté	Obtenu
Plans de GO de la zone concernée	X		
Bons de bétonnage	X		




Domage n° 1 A21 - A22: Fissuration structurelle en abouts de refends

▲ Témoignage


Des fissures, apparentes à l'état des lieux, s'aggravent avec le temps

▲ Constatations

Nous constatons les fissurations repérées ci-dessous :

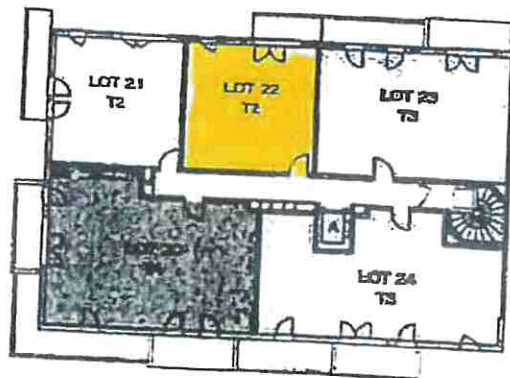

*Fissuration traversante de refend A21 – A22
et du doublage et la maçonnerie de
remplissage de façade*

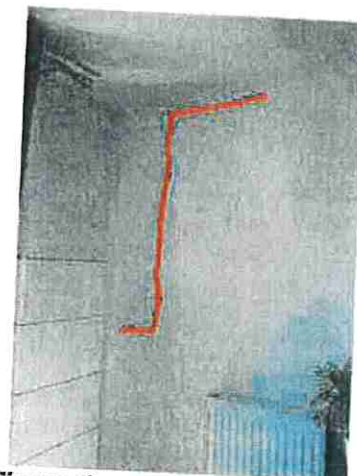


Fissuration du refend A22 – A23



▲ Investigations

La fissure traversante A22 – A21 présente plus de 1,7 mm d'ouverture.

Les sons aériens de propagent d'un appartement à l'autre.

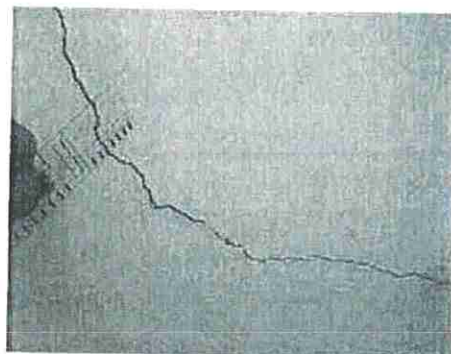

La fissure de façade de 1 mm présente un léger désaffleur de la lèvre supérieure sur la lèvre inférieure.



Un léger désordre est relevé en nez d'étanchéité de balcon.



▲ Analyse technique

En l'état, les sons aériens se propagent entre les appartements A21 et 22 au travers la fissure traversante de 1,7 mm de large.

Nous demandons les plans de GO de la zone impactée afin de poser un diagnostic et proposer un programme de réparation.

En l'état, nous n'écarterons pas des vérifications de ferrailage par radar.



Nous ne privilégions pas un basculement de balcon compte tenu du sens de désaffleurement de la fissure de façade, plus qu'une poussée par dilatation de la dalle terrasse dont nous n'avons pas vérifié l'intégrité de l'isolation thermique d'acrotère à cet endroit ou un simple défaut d'accrochage de façade aux refends.

Domage n° 2 A21 - A22: *Fissuration structurelle en abouts de refends - Dommages consécutifs*

▲ **Description**

Ce dommage est consécutif au précédent.

Domage n° 3 A22: *Microfissures en refends béton*

▲ **Description**

Des microfissures verticales sont observées, en milieu de refend A22 – A23 et en imposte de porte.

▲ **Analyse technique**

Ces dommages résultent du retrait thermo-hydraulique du béton, favorisé au droit des angles, sans incidence sur la capacité portante de la structure.

Remarque importante

Le présent rapport ne préjuge en rien de la garantie du contrat. Pour connaître la décision prise à ce sujet par l'assureur, il convient de se reporter au courrier de notification.

Jean-Paul Duquenne, expert

La mission réalisée ne relève pas d'une mission de maîtrise d'œuvre ou d'une mission d'architecte

