

Prof. Dr. Pirro THOMO
Ing. Rest. Alfred ÇOMA

KISHA E LINDJES SË SHËN MARISË NË LABOVË TË KRYQIT – GJIROKASTËR Punimet e restaurimit¹

Kisha e Lindjes së Shën Marisë në Labovë të Kryqit – Gjirokastrë është një nga kishat më me vlerë të Periudhës Bizantine, që ruhen në vendin tonë. Për vlerat e saj, ajo ka tërhequr interesin e shumë studiuesve vendas e të huaj, por dhe të një publiku të gjerë artdashës. Por, vështirësia e vizitave për shkak të rrugëve të papërshtatshme, bënte që numri i vizitorëve të binte, pavarësisht dëshirave dhe interesit të tyre.

1. Vështrim i shkurtër arkitektonik i monumentit

Kisha e Labovës së Kryqit ndodhet në mes të fshatit dhe me siluetën dhe ngjyrën e kuqërremtë të

saj, ajo mbizotëron fshatin, sidomos kur e sodisim për së largu (Fig. 1). Sot kisha përmban shumë meremetime e shtesa të ndryshme, që i janë bërë në anën veriore, jugore dhe atë perëndimore, të cilat kanë fshehur shumë pjesë origjinale të saj. Gjithashtu, në gjendjen e sotme kisha përmban dhe shumë meremetime, përforcime dhe rindërtime



Fig. 1. Pamja e kishës para restaurimit

¹ Projekti i rehabilitimit të kishës së Shën Marisë në Labovën e Kryqit u hartua nga një grup autorësh të Institutit të Monumenteve të Kulturës, Ing. Mirela Meçollari, Ark. Arben Spaho, Ark. Ronela Çuku, Ark. Olsi Bulku, Ing. Isida Hondro, Ing. Arben Dervishi dhe me konsulencën e Prof. Dr. Aleksandër Meksi. Projekti është miratuar nga KKR me Vendimin 126, dt. 25.05.2016. Punimet e restaurimit dhe konsolidimit u ndërmorën nga Shoqëria “AD-STAR” me Administrator Ing. Rest. Alfred Çoma dhe Drejtues teknik Prof. Dr. Pirro Thomo.

të një kohe më të mëvonshme. Studimet mbi këtë monument kanë evidentuar me saktësi fazat ndërtimore².

Në bazë të evidentimit të fazës së parë dhe të pamjes së pjesës së sipërme që ka mundur t'i shpëtojë fshehjes nga shtesat dhe rikonstruksionet e mëvonshme, bëhet e mundur të krijohet një përfytyrim mbi kompozimin planimetrik e vëllimor të kishës së fazës fillestare (Fig. 2).

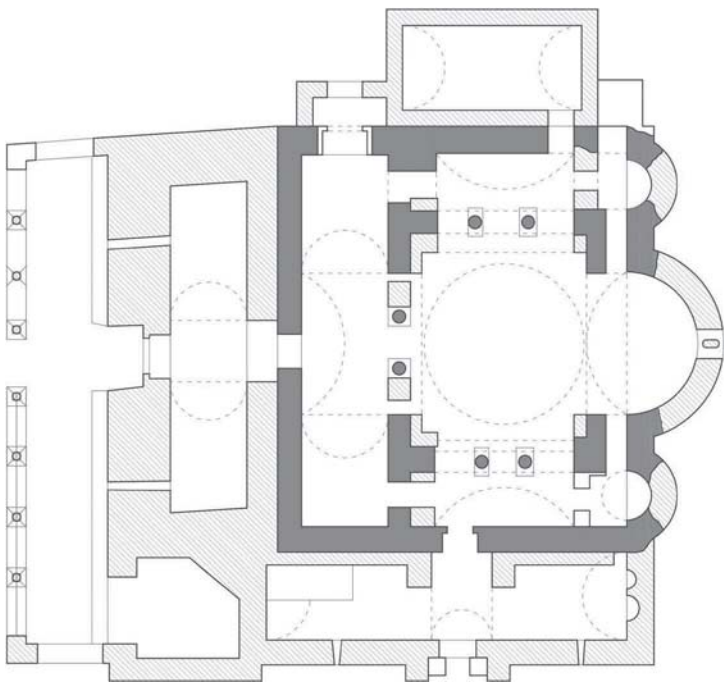


Fig. 2. Planimetria me fazat e ndërtimit
(sipas A. Meksit)

Nga hajati i vonë në anën perëndimore kalohet në narteksin shtesë dhe prej andej, me tri këmbë shkallë, hyhet në kishë. Naosi përbëhet nga hapësira qendrore nën kupolën, nga mjedisi i altarit dhe nga pjesët veriore, jugore dhe ajo perëndimore dykatëshe, e cila luan rolin e narteksit. Katër pilastra të fuqishme kufizojnë hapësirën qendrore, të cilat lidhen ndërmjet tyre me harqe dhe

mbi të cilat nëpërmjet velave sferike trekëndëshe, *pandativat*, ngrihet tamburi rrethor që mban kupolën. Mjedisi i altarit veçohet nga pjesa qendrore me anë të një ikonostasi prej druri të gdhendur dhe i praruar i një vlere të lartë artistike, vepër e vitit 1805 (Fig. 3). Ambientet anësore veriore, jugore dhe perëndimore luajnë rolin e krahëve të kryqit d'he janë të mbuluara me qemere cilindrike, që hapen ndaj hapësirës qendrore. Ato ndahen nga hapësira qendrore me harkada të larta dekorative dyfishe me tri hapësira, të ndara nga kolonat rrethore me kapitele korinthiske të stilizuara (Fig. 4).

Një kufizim i tillë i ambientit qendror, nga njëra anë nga ikonostasi dhe nga tri anët e tjera nga harkadat dekorative, si dhe e fuqizuar me elemente të tjera artistike, si fronti peshkopal dhe amvoni, e thekson akoma më tepër rolin e tij si qendër e rëndësishme kompozicionale dhe funksionale, duke i nxjerrë në plan të dytë pjesët anësore. Me këtë kompozim kisha shëmbëllen me ndërtimet me mjedisin qendror me kupolë mbi pilastra dhe harkada, të njohura nga arkitektura bizantine, duke filluar nga shek. VII me Shën Sofinë e Selanikut dhe duke vazhduar deri në shek. XII-XIII me kishat e Konstandinopojës apo Artës³.

Për sa i përket trajtimit të pamjeve të jashtme ai i përgjigjet kompozimit vëllimor të kishave në formë kryqi me kupolë, ku kemi një shkallëzim piramidal të vëllimeve (Fig. 5).

Edhe këtu mbizotëron vëllimi i pjesës qendrore me kubin bazë, mbi të cilin ngrihet tamburi i lartë rrethor, i kurorëzuar me kupolë, ku vijnë dhe i bashkëngjiten çatitë e katër krahëve të kryqit dhe, më poshtë, çatitë e katër ambienteve këndore. Në ndryshim me kompozimin e brendshëm, ku përmasat e krahëve të kryqit janë të kufizuara në raport me ato të hapësirës qendrore, në pamjet e jashtme ato marrin pjesë në kompozim dhe theksohen nëpërmjet çative dyujëse dhe frontoneve trekëndëshe.

² MEKSI, A., "Dy kisha bizantine në rreth të Gjirokastrës", *Monumentet*, Tiranë, 1975, 9.

³ MEKSI, A., *Vep. Cit.*

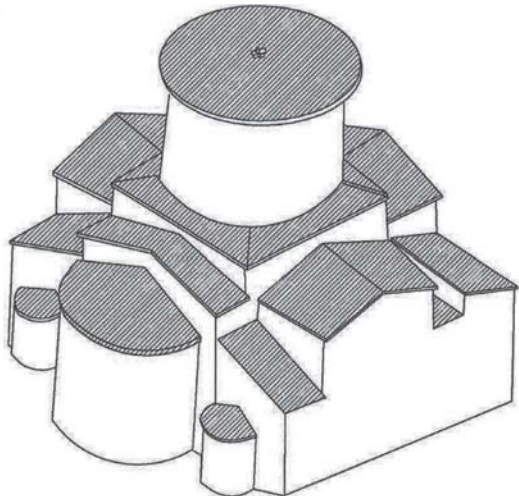


Fig. 5. Kompozimi vëllimor i jashtëm (sipas A. Meksit)

2. Dëmtimet e monumentit dhe ndërhyrjet përforcuese në kohë

Që në analizën e parë bie në sy se monumenti përmban shumë ndërhyrje, të cilat janë realizuar si rezultat i dëmtimeve serioze të shkaktuara gjatë kohës. Së pari, inklinimi i tamburit të kupolës në drejtimin juglindor ka shumë gjasë të jetë shkaktuar nga ndonjë cedim i menjëhershëm i mbështetjes juglindore të sistemit konstruktiv qendror, cedim, i cili do të ketë ndaluar deri sa ka arritur në terren të fortë. Dy studimet gjeologjike për kushtet gjeologjike të terrenit të kishës⁴, si dhe shpimet në brendësi të kishës faktuan se terreni mbi të cilin mbështetet kisha është i qëndrueshëm dhe i fortë⁵. Inklinimi i tamburit të kishës është vënë re shumë kohë më parë, që para rreth mbi 150 vjetëve, nga udhëtarë të huaj.... Përderisa tamburi i rezistoi shembjes gjatë këtij intervali kaq të gjatë kohor, dëshmon, ndërmjet të

tjerave, se cedimi i tij nuk ka avancuar.

Përveç inklinimit të kupolës, elemente shtesë dhe gjurmë meremetimesh e rindërtimevë vërehen me shumicë në monument.

Në brendësi mbështetjet masive të bërthamës qendrore janë mbathur me muraturë shtesë (Fig. 6), po kështu dhe kolonat e harkadës perëndimore (Fig. 7).

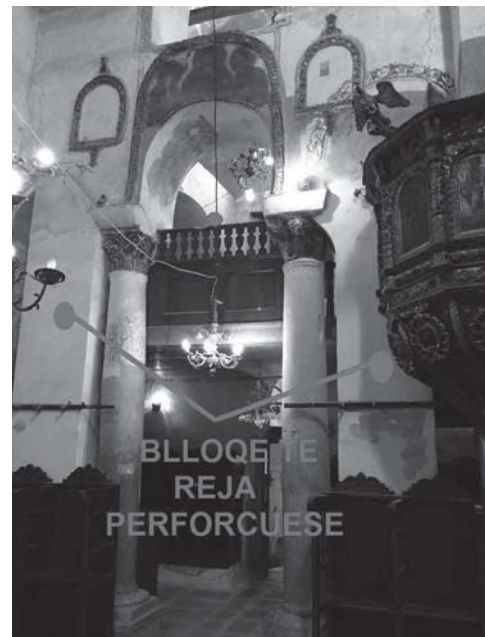
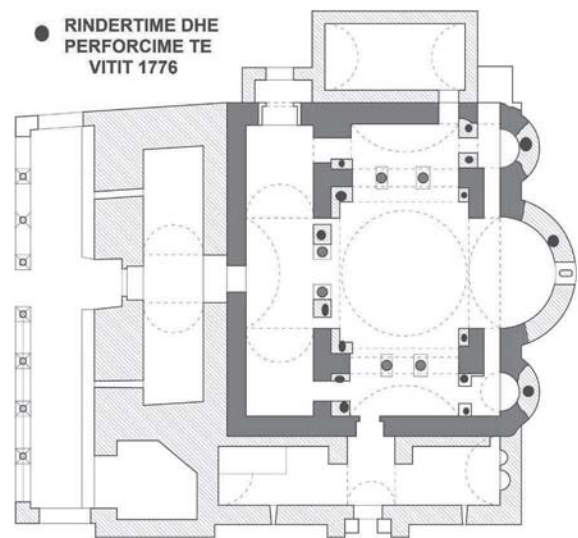


Fig. 6, 7. Ndërhyrjet përforcuese në brendësi të kishës

⁴ Raport mbi kushtet gjeologjiko-inxhinierike të vendit ku është ndërtuar kisha e Kryqit të Mirë në Labovën e Sipërme, Libohovë, nga Ing. Gjeolog Skënder ALLKJA, Ing. Besian Xhagolli, Ing. Gjeoteknik Ardita MALAJ, Tiranë, maj 2017, Arkivi i IMK

⁵ Raport mbi kushtet gjeologjiko-inxhinierike të vendit ku është ndërtuar kisha e Kryqit të Mirë në Labovën e Sipërme, Libohovë, Raport shtesë nga Ing. Gjeolog Skënder ALLKJA, Ing. Gjeoteknik Ardita MALAJ, Tiranë, tetor, 2017, Arkivi i IMK

Me muraturë shtesë janë përforcuar dhe harqet e sipërme të harkadës veriore dhe perëndimore (Fig.8). Në pamjet e jashtme frontoni jugor (Fig. 9) dhe e gjithë faqja lindore së bashku me tri apsidat (Fig.10),



Fig. 8. Ndërhryjet përforcuese në brendësi të kishës



Fig. 10. Rindërtimi i murit lindor të kishës



Fig. 9. Rindërtimi i krahut jugor të kishës



Fig. 11. Mbishkrimi me datën dhe autorin e rindërtimit

janë të rindërtuara në një kohë të dytë. Në se do t'i referohemi mbishkrimit të murosuar në murin e apsidës qendrore (Fig.11), ky rindërtim duhet të jetë bërë në datën 1776 nga Papa Zoto. Këto rindërtime dhe përforcime do të jenë provokuar nga një dëmtim shumë serioz i

monumentit, që ka shpënë madje edhe shkatërrimin e pjesshëm të tij.

Dëmtimet e mësipërme, por dhe shkaqe të tjera në kohë, si dhe mungesa e mirëmbajtjeve sistematike kishin shkaktuar çarje të shumta në gjithë sistemin konstruktiv të kishës.

3. Gjendja statike e monumentit dhe ndërhyrjet konsoliduese dhe restauruese

a) Zbulimi i çatisë

Ndonëse në vështrimin e parë kisha nuk paraqiste shenja të ndonjë dëmtimi të dukshëm, zbulimi i çatisë nga mbulesa me ploça guri i gjendjes aktuale do të ishte një nga proceset e para gjatë ndërhyrjeve restauruese dhe konsoliduese. Kryerja e këtij procesi do të na zbulonte gjendjen e strukturës konstruktive nën mbulesë dhe, nga ana tjetër, do t'i jepte zgjidhje një supozimi mbi mbulesën origjinale të kishës: ishte kjo me rrasa guri, apo me tjegulla dhe mbulesa aktuale me rrasa guri ishte si rezultat i një meremetimi të mëvonshëm? Ky supozim kishte bazë sepse, të paktën deri më sot nuk kemi asnjë kishë të periudhës bizantine të mbuluar me rrasa guri, por me tjegulla. Edhe në ato monumente të së njëjtës gjini e periudhë që ishin të mbuluara me rrasa guri, si në kishën e Shën Marisë në Kosinë të Përmetit, Shën Triadhën në kalanë e Beratit⁶, Shën Marisë në Zervat të Gjirokastrës⁷ u zbuluan tjegulla nën mbulesën me rrasa guri. Por, mbulesë origjinale me tjegulla u zbuluan edhe në monumentet, ku kisha ishte mbuluar me tjegulla të reja dhe të ndryshme nga ato origjinalet, si në kishën e manastirit të Zvërnecit (Fig. 12), të manastirit të Apolonisë (Fig. 13) etj.

Konstatimi i përdorimit të tjegullave të tipit bizantin në mbulesën e kishës, si në një kulmar, ose të vendosura në rrëzë të tamburit (Fig. 14.1,2), nuk do të ishte i mjaftueshëm për të konkluduar për mbulesën origjinale, sepse tjegullat e rivendosura mund të mos ishin të monumentit tonë. Duheshin gjetur prova më të



Fig. 12. Kisha e manastirit të Shën Marisë, Zvërnec.
Zbulimi i tjegullave origjinale



Fig. 13. Kisha e manastirit të Shën Marisë, Apoloni.
Zbulimi i tjegullave origjinale

⁶ THOMO, P., "Mbi dy monumente të arkitekturës sonë mesjetare në shek. XI-XIV", *Studime Historike*, Tiranë, 1972, 4; MEKSI, A., "Tri kisha bizantine të Beratit", *Monumentet*, Tiranë, 1972, 4; MEKSI, A., "Restaurimi i kishës së Kosinës në Përmet", *Restaurimi*, 1985, 2, f. 11-14

⁷ THOMO, P., "Konsolidimi dhe restaurimi i kishës "Fjetja e Shën Marisë" në Zervat të Gjirokastrës", *Monumentet*, f. 17-65, Tiranë, 51/2009-2010

pakontestueshme për vërtetimin e hipotezës së ngritur. Zbulimi i kujdesshëm i mbulesës së kupolës nxori në dritë tjegulla të fiksuara me llaç mbi konstruksionin e kupolës dhe me të njëjtat përmasa me tjegullat e ripërdorura (Fig. 15). Është pikërisht ky fakt, gjetja e tjegullave *in situ*, d.m.th. të fiksuara me llaç në



Fig. 15. Tjegulla origjinale të zbuluara në konstruksionin e kupolës

strukturë, që përbën një provë mjaft bindëse se mbulesa origjinale ka qenë me tjegulla. Përmasat e tjegullave janë: ullukët 50x32x2 cm dhe kanë një kurbëzim të lehtë, ndërsa kapakët kanë përmasa 50x23x2 cm me kurbëzim normal.

Mbas këtij zbulimi u propozua që të rikthehej mbulesa origjinale me tjegulla. Ky propozim mbështetet së pari në Kartën e Venecies, e cila në nenin 11 thekson “... *nxjerrjanësheshen një fazë paraardhëse nuk justifikohet veçse jashtëzakonisht dhe me kusht ... që kompozimi i nxjerrë në dritë të përbëjë një dëshmi të një vlere të lartë historike, arkeologjike ose estetike dhe që gjendja*

Fig. 14.1,2. Tjegulla të tipit bizantin të ripërdorura në mbulesën e kishës

e konservimit të saj të konsiderohet e mjaftueshme... ”.

Pra këtu kemi një rast tipik ku mund të aplikohet ky parim bazë:

- a) Mbulesa me rrasa guri nuk është si rezultat i nevojës për përmirësim funksioni ose i ndonjë arsye tjetër që do ta pasuronte monumentin nga pikëpamja funksionale, arkitektonike apo konstruktive, por për nevojë meremetimi dhe mungesë të materialit original.
- b) Mbulesa origjinale me tjegulla ka një interes të lartë arkeologjik dhe estetik, që e kompletion arkitekturën e këtij monumenti tepër të rëndësishëm të arkitekturës bizantine në vendin tonë.
- c) Mbushja mbi konstruksionin e kurbëzuar e kupolës dhe krahëve të kryqit me mbeturina gurësh, së bashku me mbulesën e rrasave të gurëve, kanë një peshë shumë të konsiderueshme, e cila ka një impakt negativ mbi aftësinë mbajtëse të monumentit edhe kështu shumë e dëmtuar. Mbështetur në këtë argumentim, Këshilli Kombëtar i Restaurimit miratoi propozimin për mbulimin e kishës me tjegulla me të njëjtat përmasa, forma e karakteristika tekniko-mekanike, si ato të zbuluarat⁸.

Nga zbulimi i çatisë nga rrasat e gurit u pa se mbi strukturën e kupolës kishte një mbushje të konsiderueshme mbeturinash, që shkonte deri në 30 cm. Zbulimi i çatisë nxori në dukje gjithashtu dhe mënyrën e ndërtimit të kupolës. Ajo është ndërtuar me tulla të vendosura këllç në rathë koncentrikë dhe me fugatura të gjera llaçi. Gjendja e konstruksionit të kupolës linte për të dëshiruar: vëreheshin mungesa tullash, dekompozim të llaçit lidhës dhe, vende-vende, zëvendësim të tyre me plloça guri (Fig. 16).

Më e papritur ishte gjendja e konstruksionit të krahëve të kryqit, të zbuluar mbas heqjes së plloçave të gurit. Krahët verior dhe perëndimor ishin ndërtuar me tulla (Fig. 17). Ndryshe nga dy qemerët e mësipërm, qemeri i krahut jugor ishte ndërtuar tërësisht me gurë, ndërsa nuk ishte ruajtur asnjë gjurmë nga qemeri

original me tulla, dëshmi kjo e një rindërtimi tërësor të kësaj pjese (Fig. 18).



Fig. 16. Gjendja e kupolës mbas zhveshjes së mbulesës me rrasa guri



Fig. 17. Konstruksioni i qemerëve të krahëve të kryqit

Gjendja statike e qemerëve të krahëve të kryqit mund të konsiderohej me gjithë kuptimin e fjalës katastrofike. Ato kishin çarje të shumta, deformacione dhe shpëputje të tilla që i kishin shpënë ato në një gjendje tërësisht

⁸ Vendimi nr. 43, datë 08.03.2017 i Këshillit Kombëtar të Restaurimeve



Fig. 18. Konstruksioni i qemerit të krahut jugor të kryqit

jashtë funksionit, sa që ishte e habitshme se si mund të mos shembeshin nga ngarkesa e mbulesës me plloça guri (Fig. 19.1,2,3).

Kërkimet e mëtejshme zbuluan se gjatë rindërtimeve, meremetimeve dhe punimeve përforcuese të kryera për shmangien e rrezikshmërisë së shembjes, nën harqet



Fig. 19.1. Gjendja e konstruksionit të qemerëve të krahëve të kryqit

Fig. 19.2,3. Gjendja e konstruksionit të qemerëve të krahëve të kryqit

originale ishin ndërtuar harqe të reja, të cilat morën tashmë rolin mbajtës të sistemit konstruktiv, duke lënë harqet origjinale krejtësisht pa funksion (Fig. 20.1,2).



Fig. 20.1,2. Gjurmë të dublimit të qemerëve të krahëve të kryqit

Një e dhënë me interes që u përfitua nga zhvishja e mbulesës së çative ishte zbulimi i elementeve mbajtëse të sistemit konstruktiv, sidomos të bërthamës qendrore. Gjatë këtij procesi dolën në dritë katër harqe të fuqishme mbajtëse të bërthamës qendrore, që lidhin pilastrat mbi të cilat ngrihet tamburi i kurorëzuar nga kupola (Fig. 21.1,2,3,4). Një skemë e tillë konstruktive dallon nga skema e zakonshme e kishave të vogla të tipit në formë kryqi me kupolë, ku tamburi i kupolës mbështetet mbi qemerët e krahëve të kryqit. Kemi të bëjmë pra me një skemë të re, ku bërthama qendrore



Fig. 21.1,2. Harqet mbajtëse të kupolës

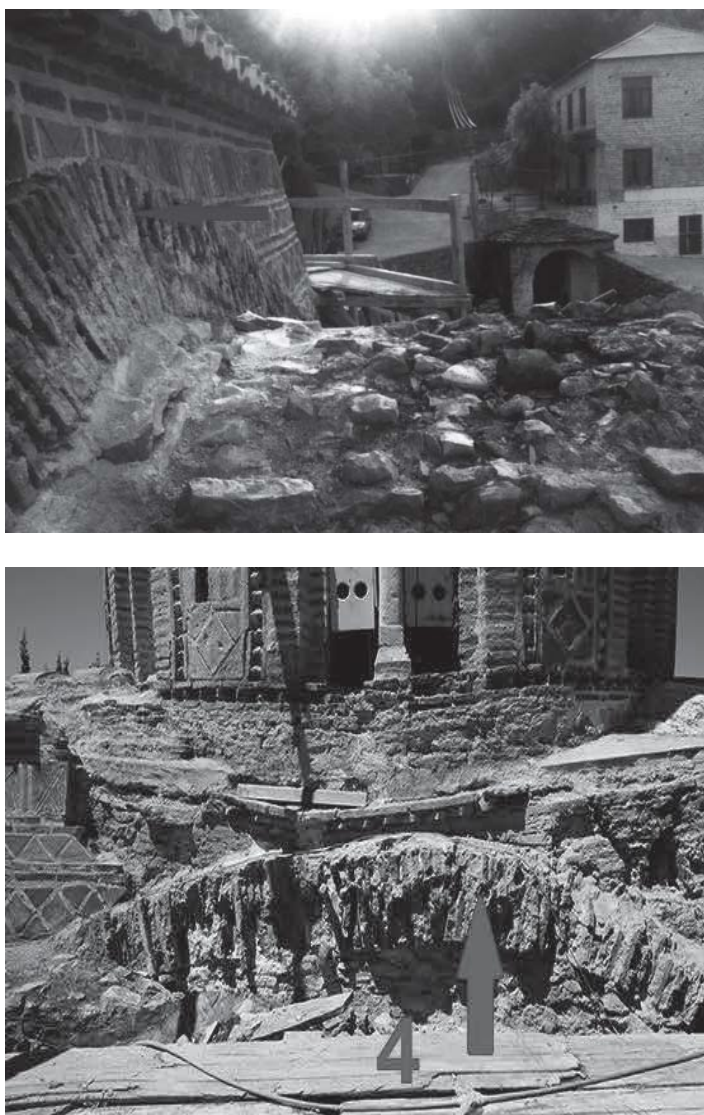


Fig. 21.3,4. Harqet mbajtesë të kupolës

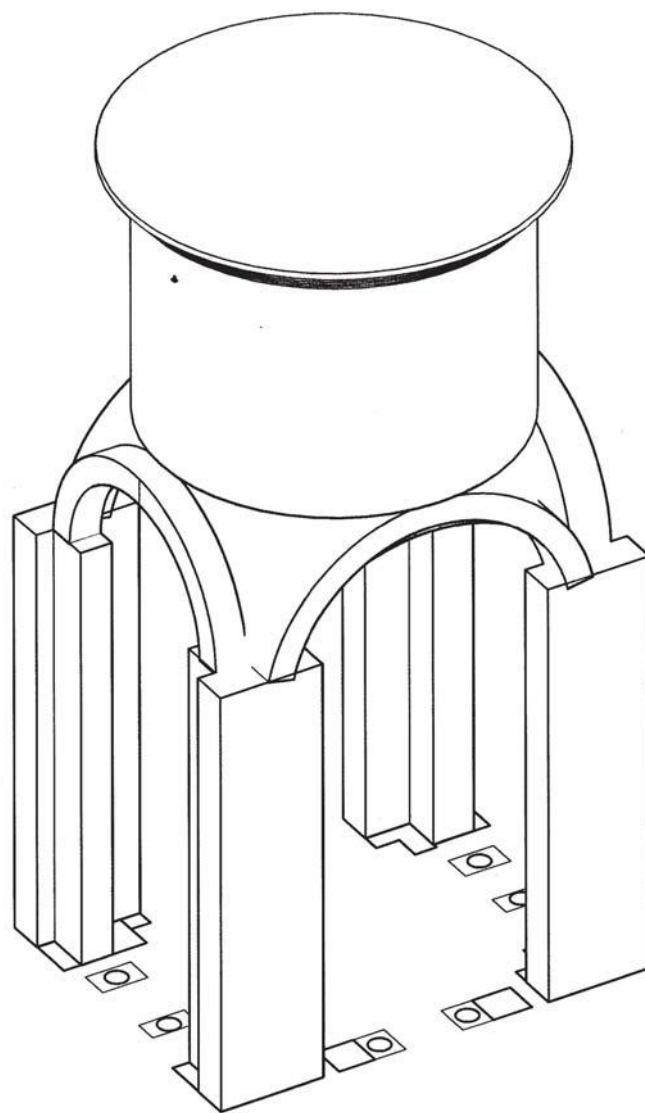


Fig. 22. Skema konstruktive e bërthamës qendrore

e përbërë nga mbështetjet masive, harqet mbajtëse që mbështesin tamburin me kupolën nëpërmjet velave trekëndëshe sferike, kanë formuar një njësi më vete, të pavarur nga strukturat anësore të kishës (Fig. 22)⁹. Dhe ashtu si në brendësi, ambientet anësore, që luajnë rolin e krahëve të kryqit, figurativisht mbeten në plan të dytë, edhe konstruktivisht, në raport me pjesën qendrore,

⁹ MEKSI, A., THOMO, P., “Sistemi konstruktiv i kishës së Shën Marisë në Labovë të Kryqit – Gjirokastrë”, *Monumentet*, 56

ndodh e njëjta gjë. Qemerët e mbulimit të krahëve të kryqit thjesht i bashkëngjiten bërthamës qendrore duke u futur nën qemerët mbajtëse të tamburit dhe, në këtë mënyrë, ato nuk marrin pjesë në sistemin mbajtës të bërthamës qendrore (Fig. 23).

Cedimi eventual i pilastrit juglindor, që mund të ketë shkaktuar inklinimin e tamburit, apo rrënimin e murit lindor dhe krahut jugor të kryqit, nuk shkaktuan ndonjë dëmtim serioz të bërthamës qendrore, si në

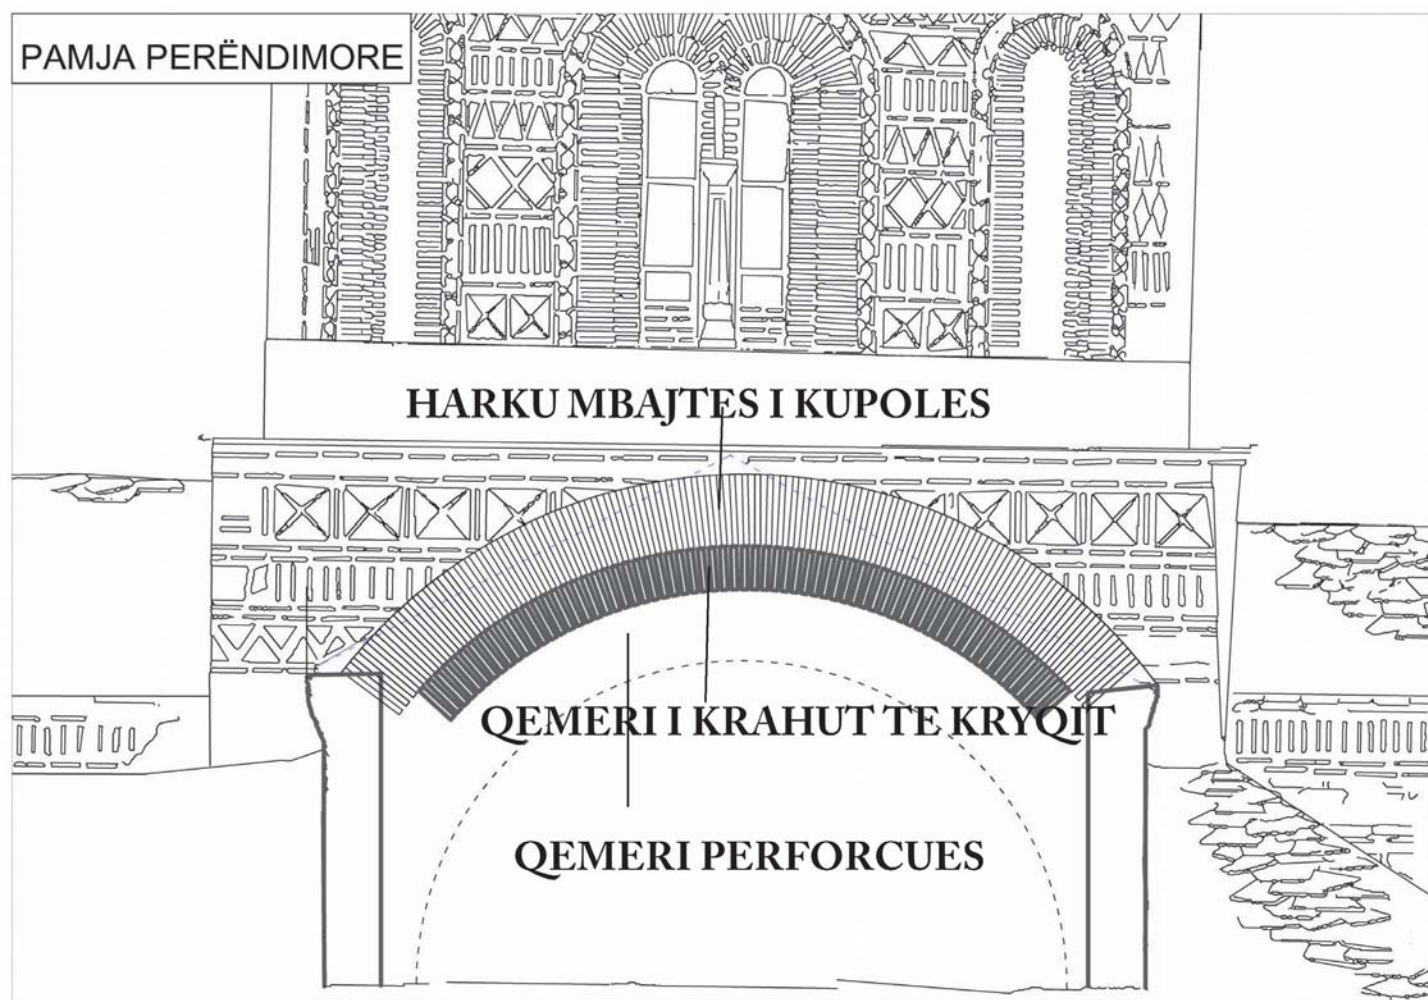


Fig. 23. Skema konstruktive e kishës

muraturën e tamburit, ashtu dhe në konstruksionin e kupolës, në një kohë kur në strukturat e krahëve të kryqit u vërejtën dëmtime shkatërruese. Ishte pikërisht kjo pavarësi statike e bërthamës qendrore që i ka dhënë asaj një kompaktësi dhe soliditet të tillë, që ka mundur të përballojë tronditjet e mësipërme të ndërtesës.

Harqet mbajtëse në tri anët e bërthamës qendrore, në ato veriore, perëndimore dhe jugore ruheshin në një gjendje relativisht të mirë dhe me konfiguracion të plotë. Përkundrazi, harku mbajtës lindor u gjet tepër i dëmtuar, me çarje të thella që shkëpusnin pjesë nga njëra-tjetra, prishje e konfiguracionit, si dhe cedime. Në krahasim

me harqet e tri faqeve të tjera, me matjet në kulmet e harqeve, harku lindor ka një cedim prej rreth 12 cm. Çarje të shumta dalloheshin dhe në muraturën e vëllimit kubik nën tambur. Të gjitha këto dëmtime mund të kenë rrjedhur gjatë rrënimit të anës lindore të kishës (Fig. 24).

b) Ndërrhyrjet konsoliduese

Gjendja kritike e konstruksionit të kurbëzuar e zbuluar mbas zhveshjes së mbulesës kërkonte ndërmarrjen e masave të menjëhershme konsoliduese.

Ndërrhyrjet në konstruksionin e kupolës konsistuan në:



Fig. 24. Gjendja e harkut mbajtës lindor

- largimin e mbushjeve dhe mbeturinave nën mbulesën e çatisë;
- pastrimin e mirë të sipërfaqes dhe fugave nga mbeturinat dhe llaçit të dekompozuar;
- fugatimit me llaç të freskët dhe plotësimit me tullat e munguara dhe të zëvendësuara;
- përforcimin e konstruksionit të kurbëzuar me fibra karboni;
- shtrimin me një shtresë termoizoluese dhe respiruese të kupolës me llaç horasan.

Përforcimi i kupolës u realizua me katër fibra karboni 5 cm të vendosura sipas meridianëve, duke e ndarë sipërfaqen e kupolës në tetë segmente sferike dhe duke u fiksuar në një fibër të vendosur në bazën e gjysmësferës së kupolës (Fig. 25). Fibrat e karbonit u shtruan mbi një shtresë shumë të fortë llaçi, në mënyrë që të mos ishin në kontakt të drejtpërdrejtë me konstruksionin e kupolës, meqenëse gjatë punës



Fig. 25. Konsolidimi i kupolës

së tyre krijohen tensione të tilla që mund të dëmtonin strukturën me tullat e kupolës.

Në varësi të gjendjes tepër të degraduar të qemerëve të krahëve të kryqit ndërhyrjet në to u bënë më të thella se në mbulesën e kupolës. Ato konsistuan në plotësimin dhe zëvendësimin e tullave të thyera apo të munguara të qemerëve verior dhe perëndimor, ashtu dhe të gurëve të qemerit jugor, qepjen e të çarave si me metodën shqep-qep, ashtu dhe qepjen e tyre me shufra hekuri inoksidabël, si dhe me fugatimin e thellë me llaç të freskët. Ishin pikërisht ndërhyrjet e pastrimit dhe konsolidimit të qemerëve ato që zbuluan dhe përforcimin ose dublimin e tyre më harqe shtesë. Megjithatë u pa e arsyeshme që të ndërhyhej për t'i rikthyer në punë dhe harqet origjinale, të cilat kishin humbur funksionin e tyre mbajtës dhe për të krijuar kështu një shtresë kompakte, ndonëse të dubluar. Përforcimi i mëtejshëm me fibra karboni do të kishte efekt jo vetëm për qemerët e riaftësuar origjinalë, por edhe për gjithë qemerin tashmë të dubluar të krahëve të kryqit (Fig. 26). Mbas konsolidimit mbi qemer u hodh shtresa e horasanit dhe kupola u bë e gatshme për mbulesën me tjegulla.

Gjendja statike e harqeve të bërthamës qendrore, me përjashtim të harkut lindor, ishte përgjithësisht e mirë, kështu që konsolidimi i tyre u kufizua me fugatimin dhe



Fig. 26. Konsolidimi i qemerëve të krahëve të kryqit

plotësimin e elementeve të dëmtuar apo të munguar.

Problem serioz paraqiste harku lindor, i cili kishte pësuar dëmtime të tilla, si çarje, që i kishin ndarë pjesët nga njëra-tjetra dhe shkëputje fragmentesh nga tërësia e harkut, të cilat e bënë atë të dilte krejtësisht jashtë funksionit. Këto dëmtime, duke i lidhur dhe me dëmtimet e të njëjtës shkallë të ambientit këndor juglindor, mund të jenë shkaktuar nga presioni i ushtruar gjatë cedimit të tamburit. Por ato mund të jenë shkaktuar dhe gjatë rrëzimit të pjesës lindore dhe e një pjese jugore të kishës. Synimi i ndërhyrjes në këtë rast ishte riaftësimi i harkut, për t'ia rikthyer funksionin e tij si pjesë e sistemit konstruktiv të bërthamës qendrore.

Kjo u arrit me rindërtimin e pjesshëm të strukturës munguese dhe të shkëputjeve të pjesëve nga njëra-tjetra (Fig. 27).



Fig. 27. Harku mbajtës lindor mbas konsolidimit

Gjatë procesit të konsolidimit të konstruksionit mbajtës, harqeve dhe qemerëve, u ndërhy edhe për eliminimin e dëmtimeve që u shfaqën në pjesë të ndryshme të muraturës, kryesisht çarjeve, me metodat tashmë të njohura, plotësimet dhe zëvendësimet e elementeve munguese dhe të dëmtuara, qepjet me shufra metalike inoksidabël, injektimeve pjesore etj.

Ndërhyrjeve të këtij karakteri iu nënshtruan dhe muraturat e timpaneve të frontoneve, të cilat ishin dëmtuar rëndë edhe nga dekompozimi i qemerëve të krahëve të kryqit (Fig. 28.1, 2). Gjatë këtyre ndërhyrjeve nuk mund të shmangej dhe ndërhyrja për ripërtëritjen e dekoracionit që ato përmbanin.

c) Ripërtëritja e dekoracionit

Siç e kemi vënë në dukje, kisha e Labovës së Kryqit shquhet për dekoracionin e pasur keramoplastik, e cila i ka dhënë asaj dhe vlera të spikatura estetike. Kompozimi i dekoracionit në tamburin e kupolës dhe në frontonet e krahëve të kryqit karakterizohet nga një rregullsi gjeometrike. Dekoracioni është i formuar nga breza horizontale të mbushura me motive gjeometrike, katrorë, rombe, trekëndësha, tulla të vendosura këlliq (vertikalisht), alternime motivesh në formë

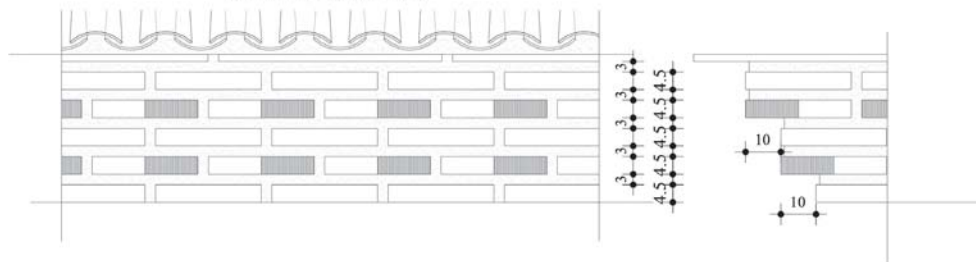


Fig. 28.1,2. Punime për konsolidimin e qemerëve të krahëve të kryqit

kurripeshku me katrorë etj. Elemente karakteristike të dekoracionit janë kornizimet në formë dhëmbë sharre që mbyllin muraturat nën çatitë, brezat me përmbajtje të plotë apo të pasuruara me elemente të tjera, si dritare e nike të verbëta, që qarkojnë këto të fundit.

Dallojmë dy lloje kornizash: korniza me një radhë në formë dhëmbësharre, ndërmjet dy radhëve me tulla të drejta dhe korniza me dy radhë në formë dhëmbësharre ndërmjet radhëve me tulla të drejta (Fig. 29.1,2). Llojin e parë, kornizat me një radhë në formë dhëmbësharre,

DETAJI I KORNIZES ME 5 RADHE
Kornize e realizuar me pese radhe tullash te holla dekorative te dala konsol kundrejt njera - tjetres. Nder to radha e dyte dhe e katert jane ne forme dhembe sharre.



DETAJI I KORNIZES ME 3 RADHE
Kornize e realizuar me tre radhe tullash te holla dekorative te dala konsol kundrejt njera - tjetres. Nder to radha e dyte eshte ne forme dhembe sharre.


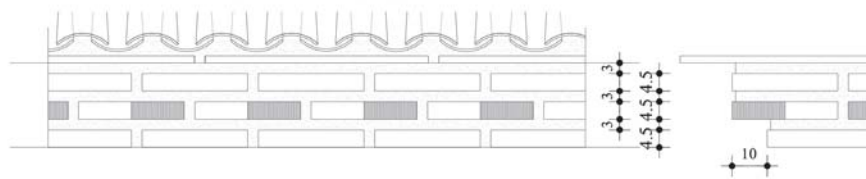


Fig. 29.1 Tipet e kornizave dekorative në formë dhëmbë share

**KORNIZE ME DY RADHE
NE FORME DHEMBE SHARRE**



**KORNIZE ME DY RADHE
NE FORME DHEMBE SHARRE
NE KORNIZAT NEN ÇATI DHE
ME NJE RADHE RRETH DRITAREVE**

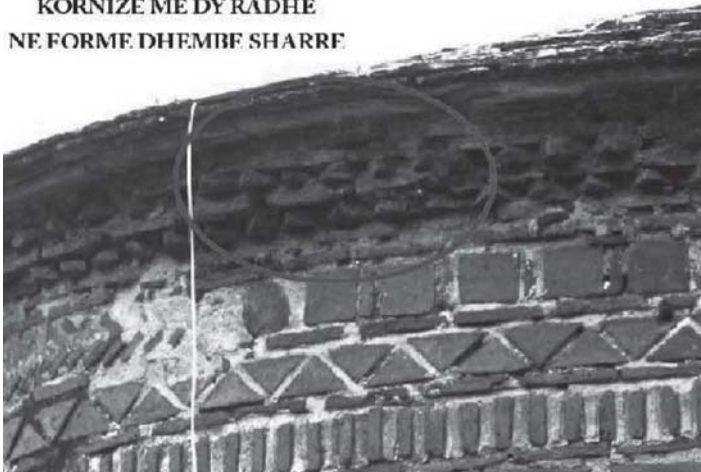

**KORNIZA ME NJE RADHE NE
FORME DHEMBE SHARRE**



e gjejmë te qarkimi i dritareve e nikeve, kornizimin nën çati të muraturës të kubit të tamburit dhe në ndarjen e brezave me përmbajtje të ndryshme dekorative. Lloji i dytë i kornizave është i pranishëm në kornizimin nën çati të tamburit dhe të frontoneve të krahëve të kryqit.

Me kalimin e viteve edhe dekoracioni kishte pësuar dëmtime. Ato kishin rrjedhur si pasojë e dëmtimeve dhe rindertimeve të konstruksionit të pjesëve të ndryshme të kishës, por dhe për arsye të mosmirëmbajtjes që shfaqen në pjesë munguese apo të dëmtuara, si dhe me riparime e plotësime të pakujdesshme. Ripërtëritja e dekoracionit të dëmtuar do t'i rikthente monumentit atë vlerë estetike për të cilën është dalluar.

Nga njëra anë, ndërhyrja në dekoracion ishte e detyrueshme kur do të kryheshin ndërhyrjet konsoliduese të strukturës së monumentit, siç ishte rasti i timpaneve të frontoneve perëndimor, verior dhe lindor (Fig. 30, 31). Po kështu, rimbullimi i kishës me plloça guri nuk kishte respektuar kudo kuotën e mbulesës origjinale me tjegulla (Fig. 32). Nga ana tjetër, duke pasur parasysh karakterin strikt gjeometrik dhe shpërndarjen tepër të njëtrajtshme të motiveve në çdo rrip apo brez, plotësimi i ndonjë fragmenti mungues apo zëvendësimi i pjesëve të dëmtuara do të ishte një kriter i pranueshëm në këtë rast, për t'i rikthyer atë unitet stilistik që monumenti e ka si vlerë estetike¹⁰.

Në këtë rivlerësim kontribuoi dhe pastrimi i pjesës veriperëndimore të tamburit, i cili ishte veshur me një shtresë algash gri në të gjelbër, të rrjedhur sigurisht nga prezenca e lagështisë. Jashtë këtij përpunimi mbeti frontoni jugor, i cili, si një rindërtim i një faze të dytë, do të ishte si një dëshmi i këtij rindërtimi (Fig. 33).

Mbas konsolidimit të strukturave konstruktive dhe përpunimit të sipërfaqeve të tyre, si dhe plotësimit të kornizave në kuotat e duhura, u vendosën tjegullat mbi një shtresë llaçi. Tjegullat u prodhuan në mënyrë artizanale, me përmasat origjinale dhe me cilësi tekniko-mekanike të përafërta me origjinalet.

¹⁰ Feilden, B.M., Jokilehto, J., *Udhëzues për menaxhimin e Trashëgimisë Kulturore Botërore*, botim i CHWB, 2010, fq. 89

Fig. 29.2 Tipet e kornizave dekorative në formë dhëmbësharre



Fig. 30,31. Ripërtërirja e dekoracionit në frontorin verior e perëndimor

d) Elemente të reja të zbuluara gjatë ndërhyrjeve

Vazhdimi i ndërhyrjeve me zhveshjen nga pllloçat e gurit të çative të pjesëve shtesë do të na zbulonte elemente të rëndësishme, të panjohura të parë. Kështu, në qoftë se njohim relativisht mirë

kompozimin dhe trajtimin arkitektoniko-dekorativ të jashtëm të pjesës së sipërme të monumentit, shtesat përreth tij nuk na lejojnë të njihemi me elementet dhe trajtimin e pjesës së poshtme. Për këtë arsye vlerësuam çdo element të zbuluar që do të hidhte dritë në këtë njohje.



Fig. 32. Ripërtërirja e kornizës dekorative të kupolës



Fig. 33. Frontoni jugor i rindërtuar

d.) Zbulimet në anën perëndimore

Tregimet e banorëve të moshuar të fshatit dëshmonin për ekzistencën e një klase mësimi në anën perëndimore. Dhe me të vërtetë, kati i sipërm i krahut perëndimor të kishës komunikonte me një derë me shtesën nën çati të kësaj pjese. Zhveshja e çatisë zbuloi plotësisht trajtimin e klasës. Fragmentet e murit në anën veriore dëshmojnë se çatia e klasës kishte një formë tjetër nga ajo e sotmja. Dyshemeja ishte e shtruar me plloça guri (Fig. 34).

Elementet e rëndësishme të zbuluara i përkisnin kishës origjinale. Në dysheme duken gjurmët e një qemeri me tulla në pjesën qendrore të saj (Fig. 35). Nga



Fig. 34. Zbulimet në anën perëndimore



Fig. 35. Zbulimet në anën perëndimore

pozicioni dhe ndërtimi me tulla të njëjta me ato të kishës origjinale na japin të kuptojmë që ato i takojnë kësaj të fundit. Kjo na jep mundësinë të supozojmë se ky fragment qemeri mund të ketë qenë pjesë e një portiku të hyrjes perëndimore të kishës. Gjithashtu, në muraturën perëndimore të kishës u zbulua një dekoracion me simbolet e Krishtit, *chrisma* (Fig.36), i njohur në shumë monumente bizantine, duke



Fig.36. Zbulimet në anën perëndimore

filluar nga shek. 9-10¹¹. Një motiv të tillë e ndeshim për herë të parë nga një sondazh të bërë në murin lindor të narteksit ose të krahut perëndimor të kryqit (Fig. 37).

Por, mbas zhveshjes së çatisë, ky motiv doli i qartë i kompozuar në formë vargu të pandërprerë poshtë frontonit perëndimor, i cili më parë ishte i fshehur nga mbulesa e çatisë (Fig. 38.1,2).

Evidentimi i këtyre zbulimeve dhe lënia në dukje për të rritur vlerat e monumentit, nga njëra anë dhe, nga ana tjetër për t'i vënë ato në shërbim të thellimit të studimeve të historisë dhe arkitekturës së monumentit, ishin synimet për ringritjen e çatisë së anës perëndimore. Kjo u arrit duke ulur kuotën e çatisë së hajatit, si dhe duke e bërë të vizitueshme hapësirën nën çati¹².



Fig. 37. Zbulimi i motivit të chrismës në murin e brendshëm të kishës

d₂) Zbulimet në anën veriore

Një situatë e ngjashme doli dhe mbas zhveshjes së çatisë të vëllimit shtesë në anën veriore. Edhe këtu u zbuluan elemente të mbuluara të kishës origjinale. Ndër to me interes për t'u evidentuar ishin brezi me motivin e *chrismës* (simbol i Krishtit) dhe një hark, i cili me shumë gjasë, duhet të jetë element i portikut të hyrjes së kishës në këtë anë (Fig. 39).

Zbulimi i këtyre elementeve na jep të dhëna me vlerë për përfytyrimin e pjesës së poshtme të monumentit, në një kohë kur rrethimi i kishës me ndërtime të një kohe më të vonë ka fshehur krejt formulimin arkitektonik e morfologjik të monumentit në këtë pjesë. Në të njëjtën kohë, lënia në dukje e qemerit do të evidentojë brezin e poshtëm të dekoracionit me simbolet e Krishtit, si një element shumë i rëndësishëm datimi.

Duke u nisur nga vlerat e jashtëzakonshme që përfaqësojnë elementet e zbuluara, u propozua që një pjesë e harkut, aq sa mund të realizohet mbulesa me plloça e ambientit shtesë, të lihet e zbuluar¹³.

¹¹ Millet, G., *L'École grecque dans l'architecture byzantine*, London 1974, fq. 253

¹² Propozimi u miratua nga KKR me Vendimin nr. 223, dt. 26.07.2017

¹³ Propozimi u miratua nga KKR me Vendimin nr. 257, dt. 05.09.2017



Fig. 38.1,2. Pamja e frontonit perëndimor para dhe mbas uljes së kuotës së çatisë të hajatit



Fig. 39. Zbulimet në anën veriore

e) Ndërhyrjet në anën lindore

Siç e kemi vënë në dukje dhe më sipër, mbishkrimi në apsidën qendrore lindore me datën 1776 dëshmon për kohën e rindërtimeve të pjesës lindore, por nuk na informon se deri në çfarë mase u bë ky rindërtim. Ndërkohë, niveli i terrenit në këtë anë ishte shumë i lartë. Për këtë arsye, për të lehtësuar ngarkesën që ushtronte terreni mbi murin lindor dhe për të shmangur depërtimin e ujërave nëntokësore dhe ato sipërfaqësore në brendësi të kishës, u pa e nevojshme gjurmimi i terrenit dhe largimi i tij, duke ndërtuar një mur mbajtës betonarme të veshur me muraturë guri (Fig. 40).

Ajo që u zbulua mbas gjurmimit paraqiste një interes

të veçantë. Në pjesën e poshtme dolën në dritë pjesë nga muratura origjinale, gjë që dëshmon se muri lindor i rindërtuar më 1776 ngrihej mbi muret e kishës ekzistuese, duke ruajtur të pandryshuar konfiguracionin dhe elementet përbërëse, tri apsidat. Përveç kësaj, u zbulua dhe përpunimi dekorativ i muraturës origjinale, ku mbizotëronte motivi i *chrismës* (Fig. 41.1,2).

f) Përforcimi i themeleve

Projekti i rehabilitimit të kishës së Shën Marisë në Labovën e Kryqit parashikonte përforcimin e themeleve të kishës fillestare me struktura betonarmeje (Fig. 42). Kjo ishte një zgjidhje empirike, e cila do të verifikohet

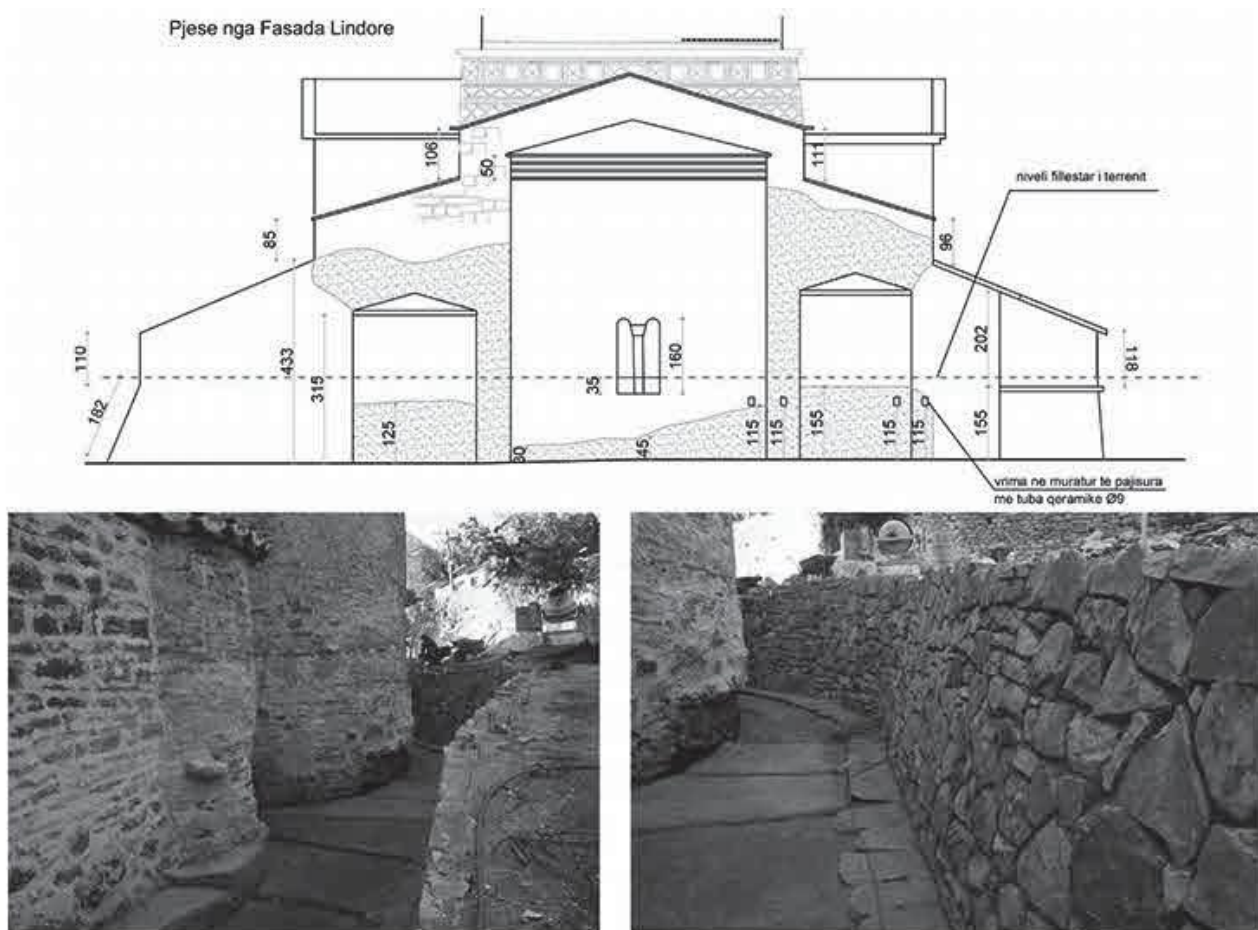


Fig. 40. Ndërhyrjet në anën lindore

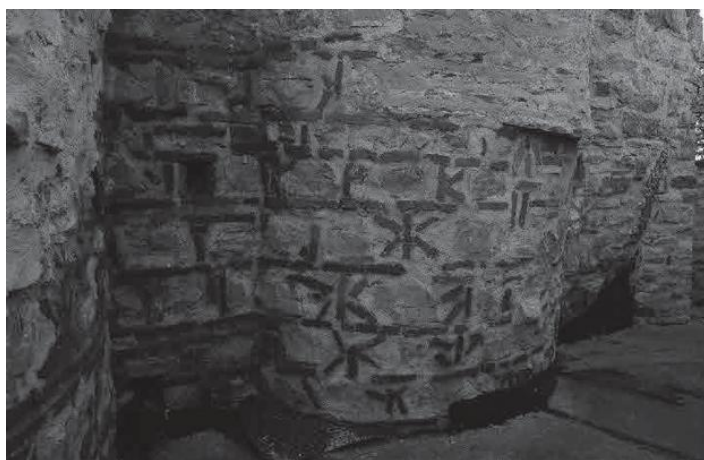


Fig. 41.1,2. Zbulimi i murit original të kishës dhe dekoracioni që përmban

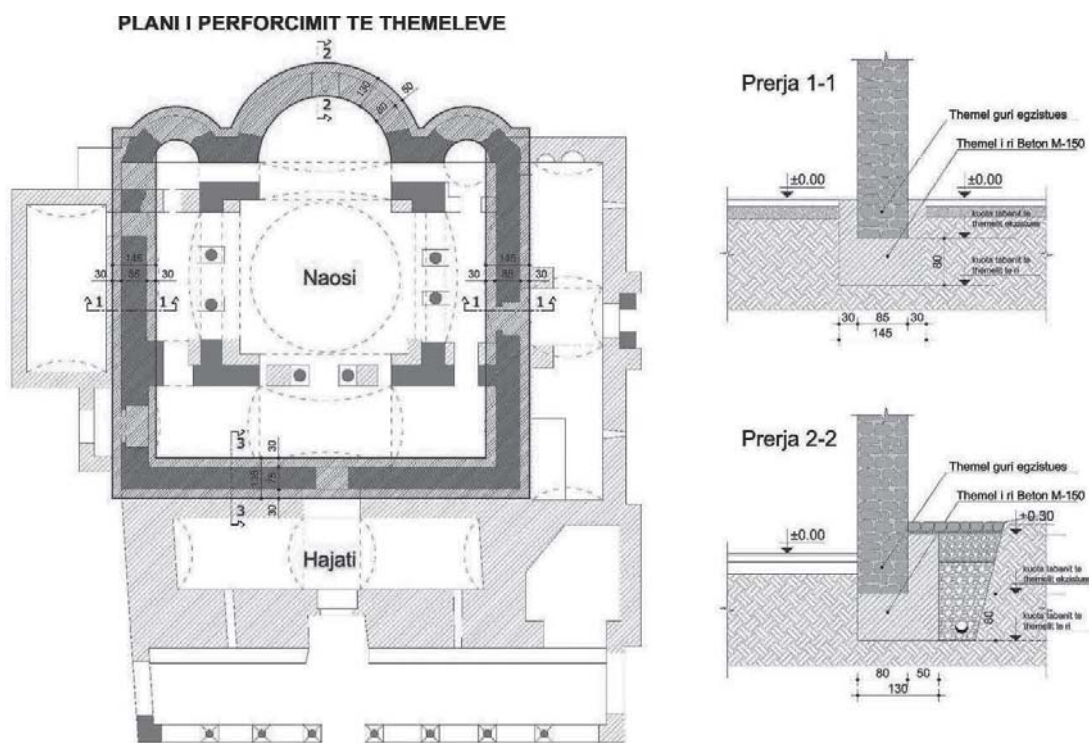


Fig. 42.1. Përforcimi i themeleve sipas projektit fillestar

dhe saktësohej gjatë punimeve restauruese.

Nga ndryshimet e projektit fillestar si rezultat i zbulimeve dhe konstatimeve të kryera gjatë punimeve, është arritur në një gjendje krejtësisht të re statike:

- Ngarkesa e çatisë ka ndryshuar, nga rrasa guri dhe

me mbushje të konsiderueshme mbeturinash, në mbulesë me tjegulla. Pra, ngarkesa nga çatia është lehtësuar së tepërmi.

- Zbulimi i çatisë nxori në dukje katër harqet e fuqishme nën vëllimin kubik ku mbështetet

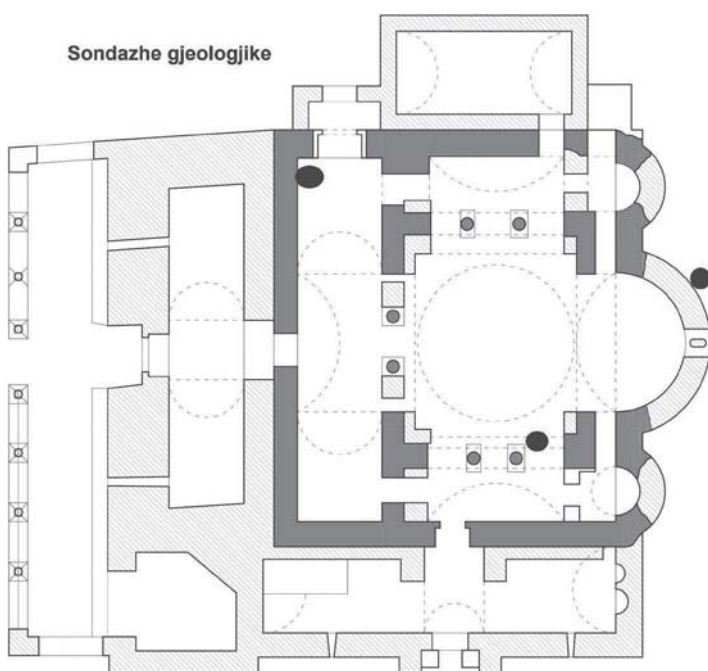


Fig. 42.2. Sondazhe gjeologjike

tamburi me kupolën, duke qartësuar kështu skemën konstruktive e ndërtesës: Pjesa qendrore punon si njësi më vete dhe shkarkon në pilastrat qendrore, ndërsa pjesët anësore nuk kanë lidhje konstruktive me bërthamën qendrore. Si rezultat, muret perimetrale tashmë ndodhen në kushte statike të tjera me një ngarkesë vertikale shumë më të lehtësuar.

- Për të plotësuar dhe saktësuar ndërtimin gjeologjik të terrenit u ndërmorën sondazhe shtesë brenda konturit të kishës¹⁴. Studimi gjeologjik na dha të dhëna të rëndësishme mbi terrenin e monumentit, të cilat ishin për t'u marrë në konsideratë. Rezultatet e këtij studimi të ri mund të përmbliken në konstatimet se terreni është kompakt, i qëndrueshëm dhe i njëjtë për të gjithë bazamentin e kishës.
- Zbulimi në anën lindore i muraturës origjinale, është një e dhënë tepër e rëndësishme, jo vetëm për morfologjinë e fazës fillestare të monumentit,

por dhe për zgjidhjen statike. Në muraturën e kishës ekzistuese nuk u vërejtën cedime, fisura apo inklinime. Ndërtuesit e asaj kohe, të cilët si pasojë e ndonjë dëmtimi serioz të kishës kanë ndërmarrë shumë përf forcime të strukturave, si brenda, ashtu dhe në qemerët e krahëve të kryqit, siç duket do të kenë gjykuar se muret e vjetra të kishës kanë qenë të qëndrueshme. Dhe me të vërtetë dhe tani mbas rreth 250 vitesh, p.sh. në muraturën e apsidës nuk vërehej asnjë çarje apo cedim që mund të rridhte nga ndonjë insuficiencë eventuale e themeleve.

Me këto të dhëna të përftuara për punën reale të konstruksionit u vërtetua se aftësitë mbajtëse të themeleve dhe të terrenit mbi të cilin ngrihen ishin plotësisht të mjaftueshme për të përballuar ngarkesën e ushtruar mbi to. Propozimi u miratua nga KKR¹⁵.

Përf forcimi i themeleve me struktura betonarmeje u pa e nevojshme të aplikohet në një fragment juglindor të themeleve, i cili ishte dekompozuar nga depërtimi i rrënjëve të selvisë që ngrihej në këtë pjesë (Fig. 43).

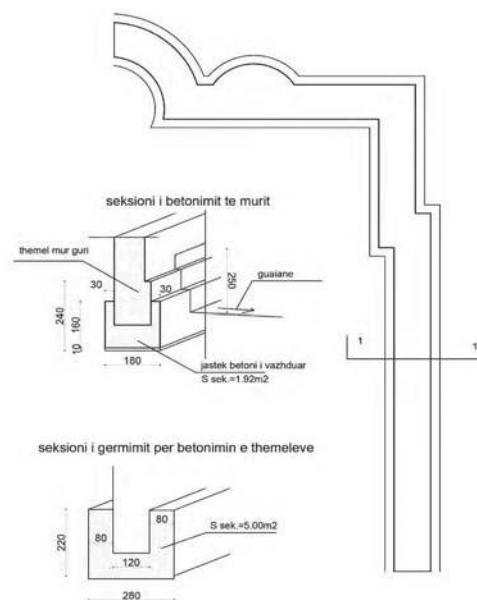


Fig. 43. Përf forcimi i themelit të murit juglindor të kishës

¹⁴ Raport mbi kushtet gjeologo-inxhinierike

¹⁵ Vendimi nr. 281, dt. 23.10.2017

g) Diskutimi për diafragmat (dritaret)

Elemente të rëndësishme të përpunimit arkitektoniko-dekorativ të monumenteve të periudhës bizantine, periudhë ku përfshihet dhe kisha e jonë e Shën Marisë në Labovën e Kryqit, janë dhe diafragmat e vendosura në hapësirat e tambureve dhe të frontoneve. Ato mund të jenë të thjeshta, me vrima rrethore në një ose në dy radhë, ose mund të jenë diçka më të dekoruara.

Në kishën e Shën Marisë në Labovën e Kryqit nuk ruhen diafragmat origjinale. Në gjendjen deri në vitet '70, në hapësirat e dritës të tamburit dhe frontoneve ishin vendosur dritare druri me xhama. Mbas këtyre viteve, në një kohë ende të pa dokumentuar, ato u zëvendësuan me diafragma druri me vrima $\varphi=9$ cm, të vendosura në dy radhë, si në tambur, ashtu dhe në diafragmat, siç duket për të imituar diafragmat e kishave bizantine (Fig. 44.1,2).

Nga vrojtimi i kujdesshëm i kishës u zbuluan gjurmë, të cilat me shumë mundësi i përkisnin diafragmave origjinale të kishës. Kështu janë gjurmët e ruajtura në frontonin verior (Fig. 45).

E dhëna e zbuluar ishte vendimtare për të projektuar diafragmat e frontoneve, sa më afër diafragmave origjinale. Ato do të ishin me vrima $\varphi=16$ cm, të vendosura në dy radhë.

Konstruksioni u realizua me beton të lehtë, me çimento të bardhë përzierë me polisterol dhe i armuar me hekur inox $\varphi 8$. Vrimat mbrohen me xhama 3 mm, ndërsa në tri vrimat e kreut u vendosen rrjeta teli inoksi për të siguruar ajrosjen e naosit.

Përgjithësisht, në kishat bizantine nuk ndryshon konfiguracioni i diafragmave në frontone e tambur.

Për këtë arsye edhe dritaret e tamburit në monumentin tonë u realizuan të njëjta më ato të frontoneve, me ndryshim të përmasave të vrimave, të cilat u bënë me diametër 13 cm¹⁶.

Për sa i përket frontonit jugor, ai është si rezultat

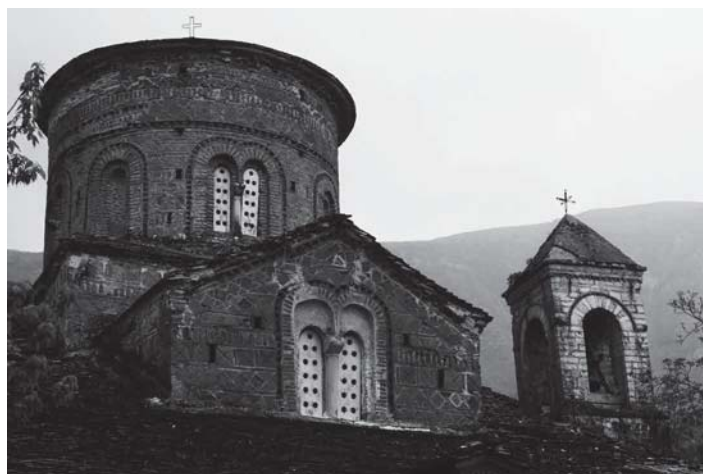


Fig. 44.1,2. Pamjet e diafragmave në kohë të ndryshme

i një rindërtimi tërësor dhe gjatë kësaj nuk ruhet as forma dhe as përmasat e dritares së frontonit. Gjurmët e zbuluara do të na shërbejnë për ribërjen e diafragmës së këtij frontoni si formë, por me të njëjtën teknologji si diafragmat e frontoneve të tjera dhe të tamburit (Fig. 46.1,2).

h) Sistemimi i territorit

Gjatë punimeve për sistemimin e territorit u zbuluan edhe gjurmë të tjera, por që kësaj here kishin të bënin me kompozimin planimetrik të jashtëm të ambienteve

¹⁶ Propozimi u miratua nga KKR me Vendimin nr. 223, dt. 26.07.2017



Fig. 45. Gjurmë diafragmash origjinale

shtesë. Kështu, u evidentua hyrja në ambientin verior, i cili me shumë gjasë ka shërbyer si *qimitir* (vendvarrim). Dolën në dritë sofatët, shkallët, lartësia reale e portës së hyrjes, e cila ishte e murosur në një fazë të dytë etj. (Fig. 47.1,2).

Ndër punime të tjera të rëndësishme ishin ndërtimi i një sistemi të tërë kanalizimesh dhe drenazhimesh për të mundur largimin e ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore, duke eliminuar në këtë mënyrë depërtimin e tyre në brendësi të monumentit (Fig. 48).

Shtrimi me ploça guri i territorit përreth kishës do të shërbente jo vetëm si trotuar për kalimin e njerëzve, besimtarëve dhe vizitorëve, por do të shërbente njëkohësisht dhe për largimin e ujërave të reshjeve.

i) Punimet për ndriçimin e monumentit

Projekti i ndriçimit të monumentit parashikonte dy lloje ndriçimi: atë për nevojat e kryerjes së liturgjisë dhe ndriçimin artistik, për të theksuar vlerat arkitektonike e dekorative të këtij monumenti të rëndësishëm të trashëgimisë sonë kulturore. Ky lloj ndriçimi u krye si për elementet e brendësisë, ashtu dhe për vlerësimin e pamjeve të jashtme (Fig. 49. 1,2,3).

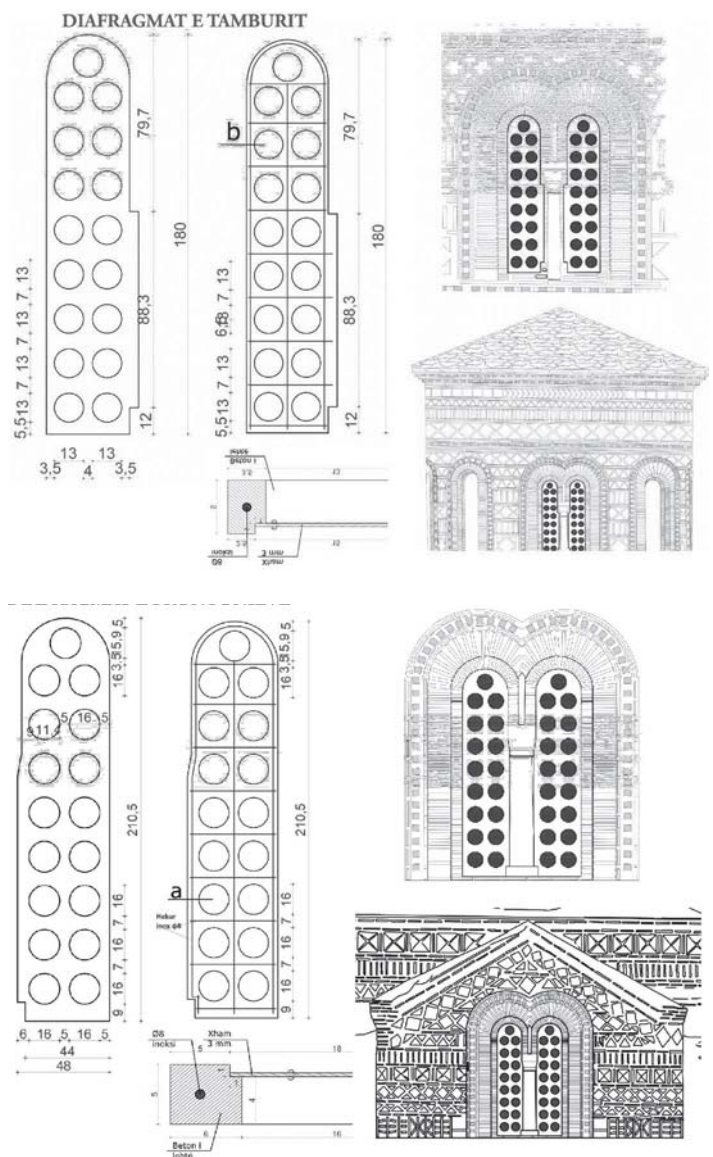


Fig. 46.1,2. Projekti i diafragmave të reja

j) Konservimi i pikturës murale

Sondazhet e herëpashershme zbuluan ekzistencën e pikturës murale nën shtresën e suvasë së kishës (Fig.50.1,2). Fragmentet e zbuluara dëshmonin për vlera të larta artistike të pikturës. Nxjerrja në dritë e pikturës dhe konservimi i saj ishin objekt i projektit të



Fig. 47.1,2. Zbulime në ambientin e qimitirit

hartuar nga Sektori i Artit i Institutit të Monumenteve të Kulturës, i miratuar nga KKR¹⁷. Realizimi i këtij projekti do të përbëjë një fazë të dytë ndërhyrjesh, e cila do të rrisë akoma më tepër vlerat artistike të këtij monumenti.

Në përfundim të punimeve të konsolidimit dhe restaurimit monumenti rifitoi disa nga vlerat e dëmtuara apo të humbura, duke u kthyer kështu jo

vetëm në një tempull të denjë për besimtarët, por dhe në një objekt tepër të rëndësishëm turistik, i cili gjithnjë ka tërhequr vëmendjen e vizitorëve të shumtë në çdo kohë. Rregullimi dhe asfaltimi i rrugës nga kthesa e Libohovës deri në fshat do ta lehtësonte së tepërmi vizitën, si dhe do të shtonte së tepërmi fluksin e vizitorëve (Fig. 51.1,2,3,4).

¹⁷ Vendimi nr. 146, dt. 12.05.2017

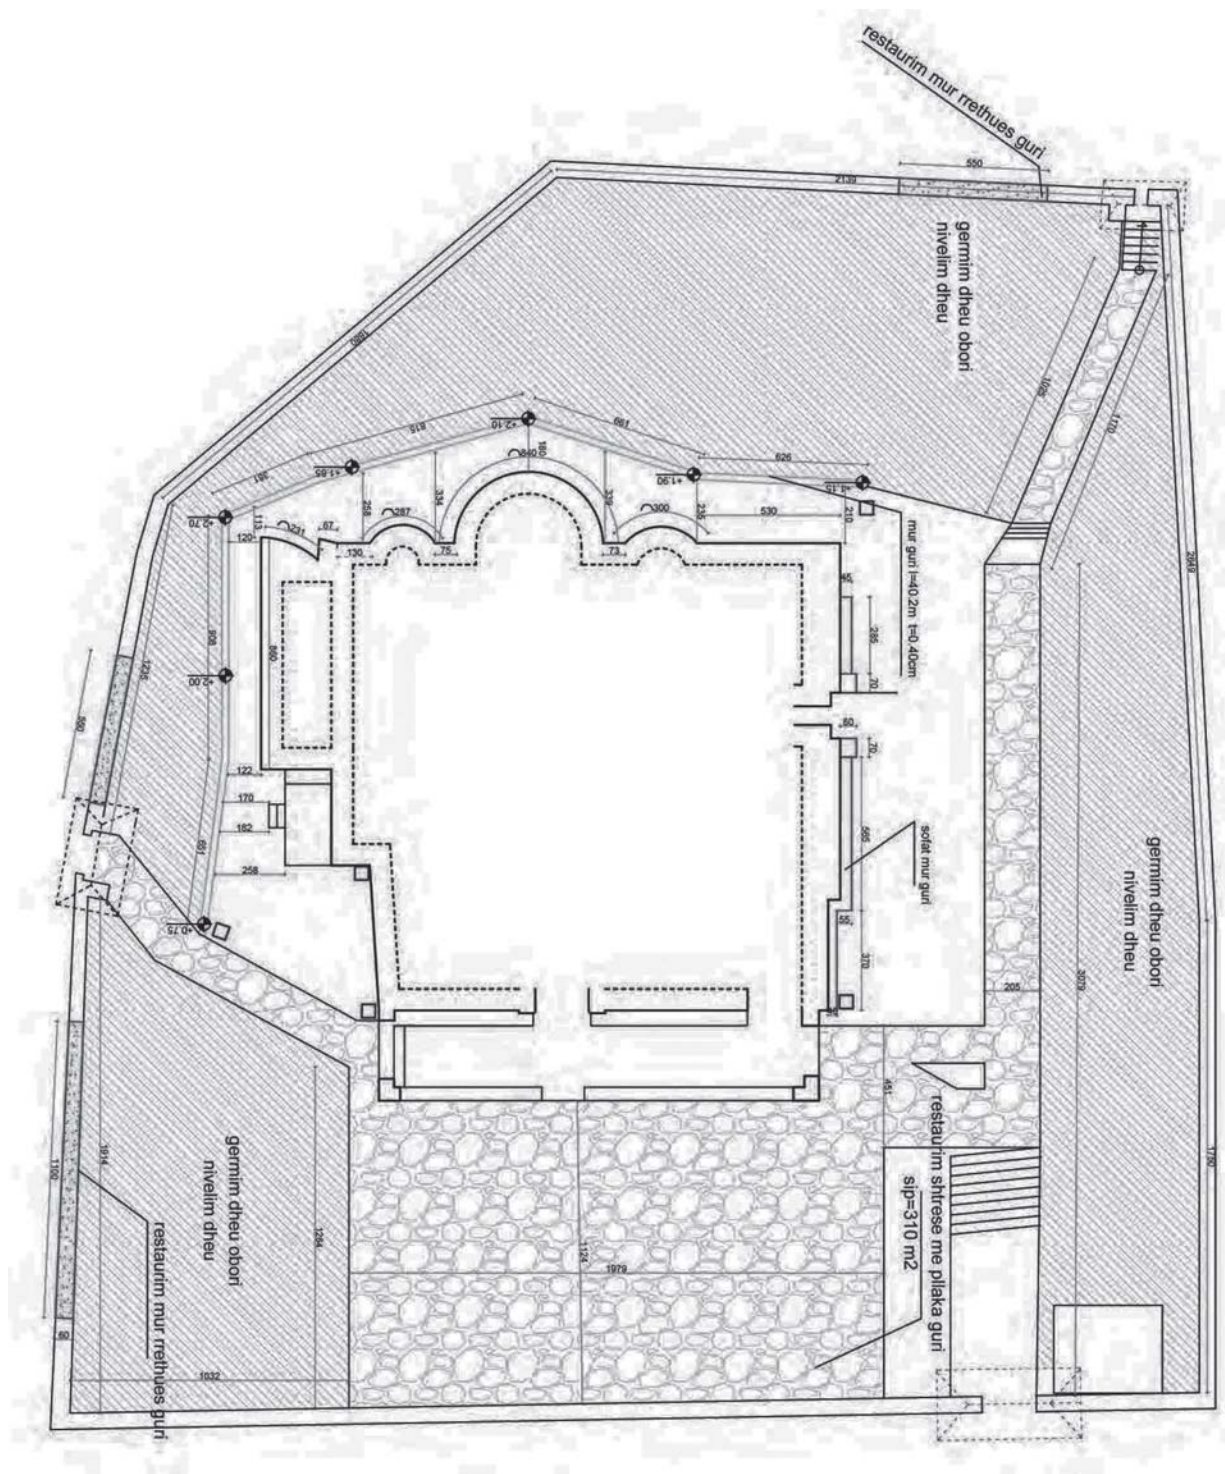


Fig. 48. Plani i drenazhimeve dhe i sistemimit të jashtëm

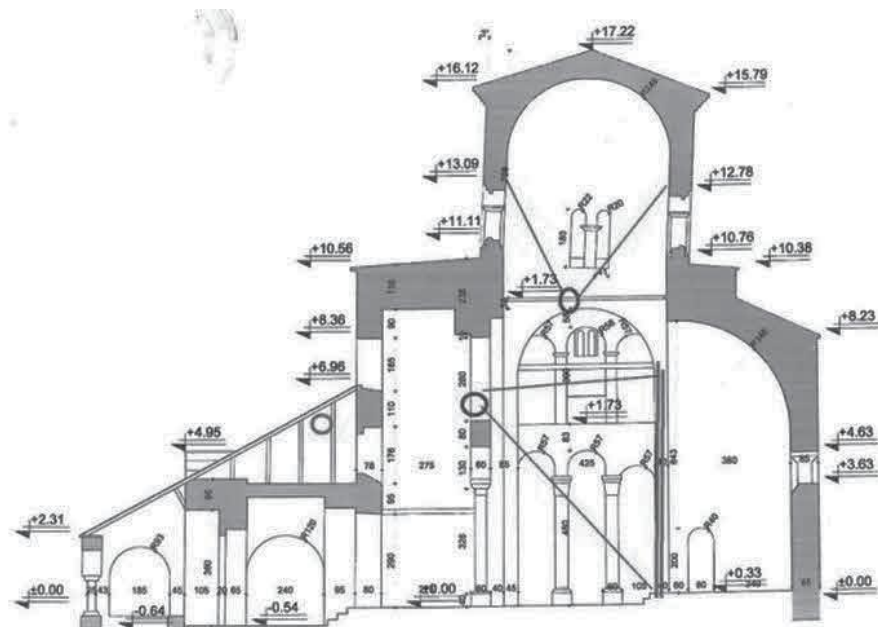


Fig. 49.1. Skema e ndriçimit artistik të monumentit

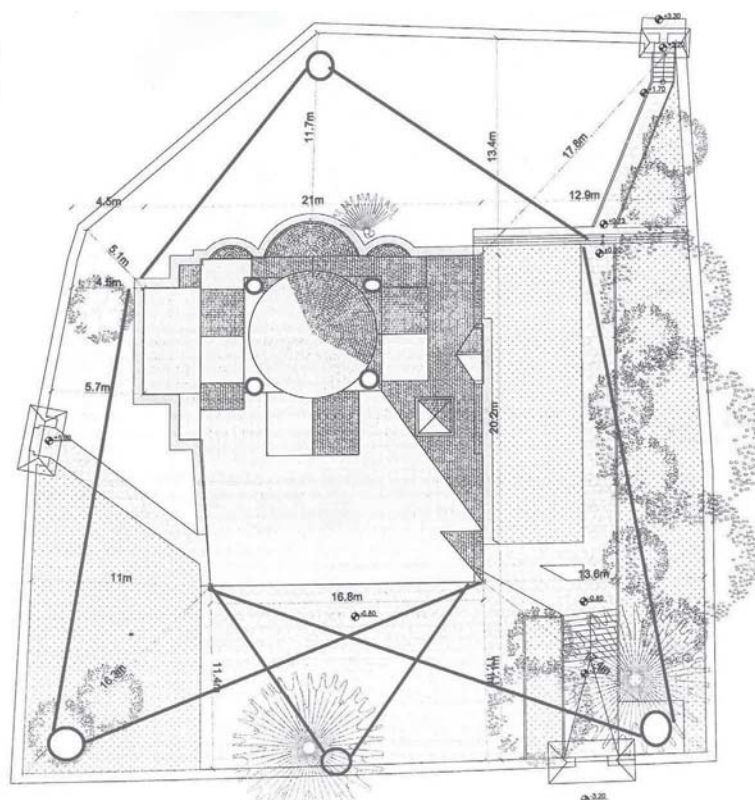


Fig. 49.2. Skema e ndriçimit artistik të monumentit

Prof. Dr. Pirro THOMO
Ing. Rest. Alfred ÇOMA

CHURCH OF THE NATIVITY OF SAINT MARY LABOVË E KRYQIT VILLAGE - GJIROKASTRA RESTORATION WORKS

The church of the nativity of Saint Mary, in Labovë e Kryqit (Labovë of the Cross) village in Gjirokastra, is one of the most significant churches of Byzantine Period in Albania. It is located in the centre of the village, and its silhouette and reddish colour dominates the village landscape especially when seen from a distance. Today, the church displays signs of numerous repairs and several additions in northern, southern and western sides, which have covered original parts of the church. The church has been subject to many repairs, strengthening and reconstruction works during its life-span. Studies undertaken on this cultural monument, have identified its phases of construction.

Referring to its interior composition, the church is similar to central plan buildings covered with dome on piers and arcades, style used during the Byzantine period starting from the 7th century. Based on the overall volumetric composition, it displays similarities with cross-plan-churches covered with dome.

Damages in the monument and previous strengthening works

Since the first observations and analysis, it becomes

obvious that the monument has been subject to numerous interventions, most probably due to serious damages during its life-span. The inclination of the drum, towards south-east, is a significant damage. In the interior, the massive supports of the central nucleus as well as the columns of western arcade, have been reinforced with additional masonry. In the exterior, the southern fronton, as well as the whole eastern facade and the three apses have been reconstructed as stated in the inscription dating back to 1776 from Papa Zoto. The above-mentioned damages together with other causes, as well as the lack of maintenance, have caused numerous cracks in the constructive system of the church.

Static state of the monument, consolidation and restoration works

Even though in the first sight, the church did not present visible damages, the removal of the roofing stone slates was one of the first processes undertaken during the consolidation and restoration works. The careful uncover of the dome made possible the discovery of roof tiles fixed with mortar in the dome surface. This

was a quite convincing evidence on the fact that the original roofing had been with tiles similar to numerous churches of the same period.

After this discovery, it was proposed to cover the church with roof tiles as the original style and this proposal was approved by the National Council of Restoration.

The unroofing of the stone slates revealed a considerable debris filling up to 30 cm over the dome structure. The dome is constructed of vertically placed bricks in concentric circles and with large mortar joints. The dome construction was not in a good state of conservation.

The state of conservation of the cross-wings, after the unroofing, was unexpectedly bad. Their structural condition could be considered really catastrophic. These structures had many cracks, deformations and disconnections that had led them to a state completely out of function. Further research revealed that during the previous reconstruction, repair and strengthening works, new arches had been constructed below the original arches which had taken the bearing role in the constructive system of the church, leaving the original arches as unfunctional.

Very interesting evidences were uncovered due to the removal of stone slates roofing such as the discovery of the supporting elements of the constructive system, especially in the central nucleus. Four powerful bearing arches in the central nucleus were uncovered. They served as connection of the pillars and supported the drum and the dome. This is in fact a new scheme, where the central nucleus is developed as a separate structural unit, independent from the church's lateral structures. The bearing arches in the three sides of the central nucleus, respectively in north, west and south were in a relatively good state of conservation and fully conserved. While the eastern bearing arch was very damaged.

The critical state of conservation in which the curved structural system was found after the removal

of the roofing, required the undertaking of immediate consolidation measures. In addition to traditional consolidation techniques such as crack stitching, pinning, repointing and partial injections, the curved structures were also reinforced with carbon fibers. The static state of the arches in the central nucleus except for the eastern arch was generally good. The intervention undertaken to the eastern arch aimed at its rehabilitation to restore its function as part of the constructive system of the central nucleus. Interventions undertaken during the consolidation process of the retaining structure such as arches and vaults, consisted in consolidation of damages that were present in several parts of the masonry.

Revitalization of the Decorations

The Church of Labovë e Kryqit is distinguished for its rich ceramoplastic decoration, which gives it, aesthetic value. The composition of the decoration is characterized by a geometric regularity. The decoration had suffered damages through the years. They were caused as a result of structural damages, reconstructions of different parts of the church as well as lack of maintenance. The revitalization of damaged decoration would restore the aesthetic value for which the monument was distinguished. Taking into consideration that the intervention in the decoration was mandatory after the structural consolidation interventions, it is also important to mention that given the strict geometric character and the very uniform distribution of the motifs, the integration of any missing fragments or the replacement of the damaged parts was an acceptable criterion which aimed at the restoration of that stylistic unity that the monument bears as an aesthetic value. After the consolidation of structural elements and processing of their surfaces, as well as the completion of the wall cornices at the appropriate quotas, tiles were laid on a mortar layer. The roof tiles were produced in traditional way, with original dimensions and similar technical-mechanical quality as the originals.

New elements discovered during the works

The removal of the stone slates roofing in the parts added to the church revealed important un-known elements that shed light on the external architectural-decorative treatment of the lower part of the monument, which were hidden from the additions to it. Such elements were uncovered on the western and northern sides.

Interventions on the eastern side

After the excavations in the eastern side and removal of soil, part of the original masonry of the church was uncovered, which proves that the eastern wall, rebuilt in 1776, was erected over the walls of the existing church, maintaining the configuration and constituent elements, the three apses, unchanged. The decoration of the original masonry, where the motif of chrisma prevailed, was also uncovered.

Foundation reinforcement

The rehabilitation project of the St. Mary church in Labova e Kryqit, envisioned the reinforcement of the foundations with reinforced concrete, but in the light of the new discoveries and after identification of the constructive scheme, it was concluded that the load bearing capacity of the foundations and terrain were entirely sufficient to cope with the load exerted on them.

Discussion on diaphragms (windows)

The original diaphragms of the church of St. Mary in Labovë e Kryqit, are not preserved. Up to the 1970s, the drum and the frontons were equipped with timber frame windows with glasses. After these years, at an unsure time, they were replaced by wooden diaphragms with holes $\varphi = 9$ cm, placed in two rows, apparently imitating the diaphragms of the Byzantine churches. Traces of the original diaphragms of the church were discovered, from a careful visual inspection of the church, and on this basis the new diaphragms were rebuilt.

Adjustment of terrain

Other traces related to the external plan composition of the additional premises were discovered, during the works for the adjustment of terrain. It was identified the entrance into the northern area, which most probably served as a cemetery. Other important works consisted in the construction of a whole drainage system to enable the removal of groundwater and surface water, thus eliminating their penetration inside the monument, as well as flag stone flooring in the area surrounding the church.

Works for the lighting of the monument

The monument lighting project provided two types of architectural lighting: lighting needed for liturgical service and artistic lighting, aiming at emphasizing the architectural and decorative values of this significant monument of our cultural heritage. This type of lighting was installed both for the interior and for the emphasizing of the exterior.

Conservation of mural paintings

Continuous surveys revealed the existence of mural paintings under the plaster of the church walls. Uncovering of the mural paintings and its conservation were based on project designed by the Department of Art in the Institute of Cultural Monuments, approved by the National Council of Restoration. The implementation of this project will constitute a second phase of interventions, which will further emphasise the artistic values of this monument.

At the end of the consolidation and restoration works, the monument regained some of the damaged or lost values, thus becoming not only a temple worthy of the believers, but also a very important touristic destination, which has always attracted the attention of numerous visitors. The arrangement and asphaltting of the road from the Libohova turn to the Labovë e Kryqit village would greatly facilitate the visit and access, and would greatly contribute to the increase the visitor's number.