Sanierungsbericht Dach Haus Nr. 12

Dieser Bericht fasst den Zustand des Daches nach der Begehung am 9. Oktober 2026 zusammen und nennt die empfohlenen Maßnahmen. Er richtet sich an die Eigentümergemeinschaft und an die ausführenden Betriebe.

1 Bestand

Das Satteldach hat eine Neigung von 38 Grad und eine Fläche von 142 Quadratmetern. Die Eindeckung aus Betondachsteinen stammt aus dem Jahr 1978. An mehreren Stellen sind Steine gebrochen; die Lattung ist im Traufbereich feucht.

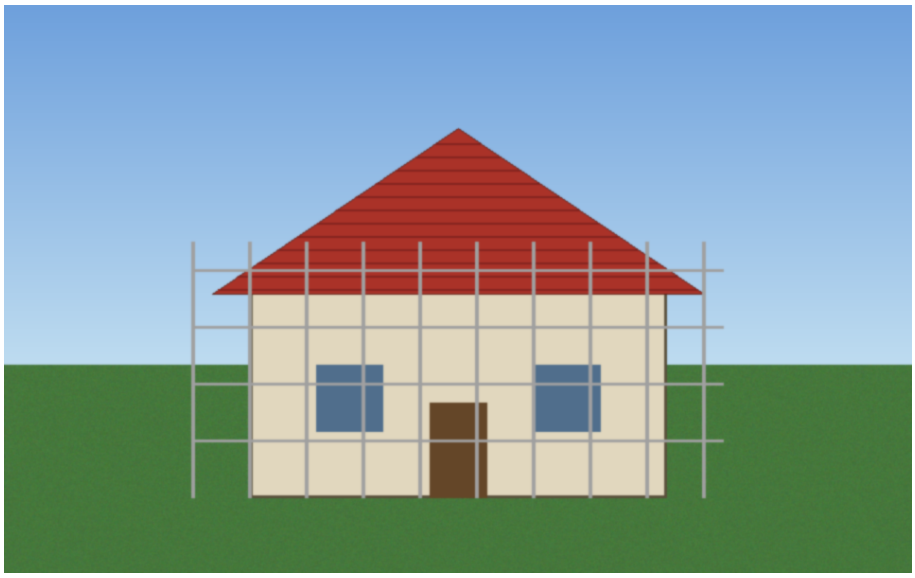


Abbildung 1: Ansicht von Süden mit eingerüsteter Traufe, Aufnahme vom 9. Oktober 2026.

1.1 Schäden im Einzelnen

- Gebrochene Dachsteine an der Traufe, etwa 40 Stück.
- Durchfeuchtete Lattung auf rund 12 Quadratmetern.
- Undichte Anschlüsse am Kamin; die Verwahrung ist lose.

1.2 Messungen

Die Holzfeuchte der Sparren lag zwischen 14 und 21 Prozent[1]. Über 18 Prozent gilt das Holz als gefährdet; betroffen sind die Sparren 3 bis 7 auf der Nordseite.

2 Empfohlene Maßnahmen

1. Altdeckung vollständig abtragen und entsorgen.
2. Lattung und Unterdach erneuern, Sparren 3 bis 7 prüfen.
3. Neueindeckung mit Tondachziegeln, Anschlüsse in Kupfer.

3 Kosten

Tabelle 1: Kostenschätzung netto in Euro

Leistung	Menge	Einheit	Betrag
Gerüst	1	Pausch.	3.200,00
Altdeckung abtragen und entsorgen	142	m²	4.150,00
Lattung und Unterdach	142	m²	6.850,00
Eindeckung Tondachziegel	142	m²	14.400,00
Spenglerarbeiten Kupfer	38	lfm	5.100,00
Summe			33.700,00

Die Ausführung ist für das Frühjahr 2027 vorgesehen. Die Bauzeit beträgt etwa sechs Wochen.

---

[1] Widerstandsmessung mit Einschlagelektroden, Holzart Fichte.