Prüfbericht Dachstuhl Haus Nr. 12

Zusammenfassung

Der Dachstuhl ist tragfähig. An der Nordseite sind Sparren und Mauerbank zu feucht; die Sanierung kostet rund 6.700 Euro netto.

Befund

Begehung am 9. Oktober 2026 mit dem Eigentümer. Die Holzfeuchte wurde an vier Punkten gemessen[1]; die Werte stehen im Abschnitt Messwerte und in Tabelle 1.

Feuchteschäden

Feuchteflecken am Sparren Nord und an der Mauerbank, siehe Abbildung 1.

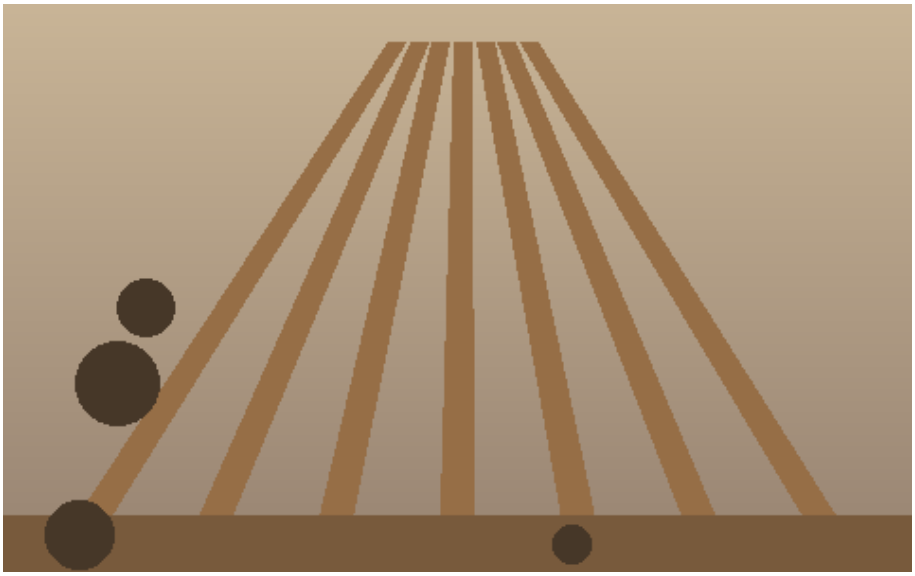


Abbildung 1: Dachstuhl, Blick nach Norden

- Sparren Nord
  - Flecken auf 1,2 m Länge
  - Oberfläche weich
- Mauerbank Nord
- Pfette, nur im Randbereich

Holzschädlinge

Kein Befall durch Hausbock oder Anobien festgestellt.

Messwerte

Gemessen in 2 cm Tiefe bei 8 °C Lufttemperatur[2].

Messpunkt	Bauteil	Holzfeuchte %	Bewertung
M1	Sparren Nord	24	zu feucht
M2	Sparren Süd	14	in Ordnung
M3	Pfette	19	Grenzwert
M4	Mauerbank	27	zu feucht

Tabelle 1: Holzfeuchte je Messpunkt

1Messung mit Widerstandsmessgerät nach ÖNORM B 3802-2.
2Grenzwert für tragendes Bauholz: 20 Prozent Holzfeuchte.

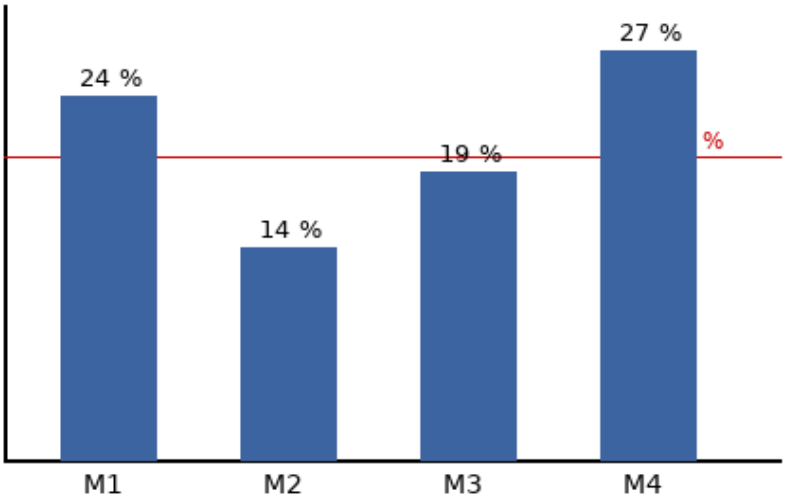


Abbildung 2: Holzfeuchte je Messpunkt

Kosten

Gewerk	Leistung	Betrag
Zimmerei	Sparren ersetzen	4.800,00
Spengler	Rinne erneuern	1.250,00
	Anschluss Kamin	640,00
Summe netto		6.690,00

Tabelle 2: Kosten der Sanierung in Euro

Empfehlung

Die feuchten Bauteile sind zu trocknen oder zu ersetzen. Normen und Merkblätter: Austrian Standards.

Sofortmaßnahmen

1. Rinne an der Nordseite abdichten
2. Sparren Nord abstützen[3]
3. Raum täglich lüften

Innsbruck, 13. Oktober 2026

3Abstützung nach Angabe des Statikers vom 10. Oktober 2026.