

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	क्यूएफ/क्यूएमएस/०२/२८	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : २१/०७/२०२३	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेले कार्य/काम/नोकरीची क्रिया: एचव्हीओएफ पावडर फीडरची स्वच्छता

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

फीडर ऑपरेशन

- कॅनस्टरचे झाकण काढा.
- स्वच्छ कॅनस्टरमध्ये पावडर भरा.
- कॅनस्टरची कडा पुसून घ्या आणि झाकण लावा. पॉवर स्विच चालू करा.
- पावडर सुकवायची असल्यास हीटरचे बटण 'चालू' (ON) स्थितीत ठेवा. सुकवण्याचा कालावधी पावडरची रचना, प्रमाण आणि त्यातील आर्द्रतेवर अवलंबून असतो. ओल्या पावडरसाठी, पावडर एका ट्रेमध्ये पसरवून ओव्हनमध्ये अंदाजे ६०-८०°C तापमानावर किमान ३० मिनिटे किंवा आवश्यकतेनुसार जास्त वेळ ठेवा.
- गॅस स्रोतावर वाहक वायूचा दाब किंवा प्रवाह समायोजित करा.
- पावडर फीड स्विच चालू करा. पावडर व्हील स्पीड सिलेक्टर डायल इच्छित RPM वर समायोजित करा.
- फवारणी सुरू करा. फवारणी पूर्ण झाल्यावर, पावडरचा पुरवठा थांबवण्यासाठी फीडर ऑन/ऑफ स्विच 'ऑफ' स्थितीत ठेवा.
- पावडर गॅसचा पुरवठा थांबवण्यासाठी गॅस स्रोतावरील गॅस पुरवठा बंद करा. आवश्यक
- असल्यास हॉपर स्वच्छ करा.

मूल्यांकनकर्ता:		सही:		दिनांक:	
मंजूर:		सही:		दिनांक:	

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर

कार्य सूचना

क्यूएफ/क्यूएमएस/०२/२८

रेव्ह. ००

दिनांक : २१/०७/२०२३



बेसिक पावडर फीडरची स्वच्छता

- युनिट आणि पावडर फीडरचा गॅस पुरवठा बंद करा. पावडर फीडर
- आणि कार्टचा बाहेरील पृष्ठभाग पुसून घ्या.
- कॅनिस्टरचा प्रेशर गेज तपासा. कॅनिस्टरमधील सर्व दाब कमी झाल्यावरच त्याचे झाकण काढा. काढायची पावडर पकडण्यासाठी
- पावडरचे भांडे योग्य स्थितीत ठेवा (आकृती पहा). फीडरमधून पावडर काढणे.



- फीडरच्या मागील बाजूस असलेला लॅच अॅक्ट्युएटर खाली दाबा (आकृती पहा). कॅनिस्टरमधून पावडर रिकामी करण्यासाठी फीडर पूर्णपणे फिरवा.



- गनमधून पावडर होज काढा. पावडर फीडरमधून कॅरियर गॅस पुरवठा होज काढा.
- पिंच व्हॉल्व्ह असलेल्या HP/HVOF आवृत्तीसाठी, फीडरमधून पिंच व्हॉल्व्हला जोडलेली एअर/गॅस ट्यूब डिस्कनेक्ट करा.
- फीड व्हीलला कमाल RPM वर फिरवण्यासाठी CLEAN स्विच ON स्थितीत ठेवा.
- पावडर होजमधील पावडर काढून टाकण्यासाठी, होजच्या बंदुकीच्या टोकात स्वच्छ, कोरडी हवा आत सोडा.
- कॅनिस्टरमधून पावडर बाहेर काढण्यासाठी त्यात हवा सोडा.
- पावडरचा कोणताही अंश दिसेनासा होईपर्यंत पावडर फीडर स्वच्छ करा. क्लीन स्विच ऑफ स्थितीत ठेवा.
- फीडरला त्याच्या सरळ स्थितीत परत आणा. फीडर जागेवर व्यवस्थित बसला आहे याची खात्री करा.
- सर्व होसेस पुन्हा जोडा. झाकण लावा.

मूल्यांकनकर्ता:		सही:		दिनांक:	
मंजूर:		सही:		दिनांक:	

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	क्यूएफ/क्यूएमएस/०२/२८	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : २१/०७/२०२३	

पावडर फीडरची संपूर्ण स्वच्छता

- युनिट आणि पावडर फीडरचा गॅस पुरवठा बंद करा. पावडर
- फीडर आणि कार्टचा बाहेरील पृष्ठभाग पुसून घ्या.
- कॅनिस्टरचा प्रेशर गेज तपासा. कॅनिस्टरमधील सर्व दाब कमी झाल्यावरच त्याचे झाकण काढा. काढायची पावडर पकडण्यासाठी
- पावडरचे भांडे योग्य स्थितीत ठेवा (आकृती पहा).



- फीडरच्या मागील बाजूस असलेला लॅच अॅक्ट्युएटर खाली दाबा (आकृती पहा). कॅनिस्टरमधून पावडर रिकामी करण्यासाठी फीडर पूर्णपणे फिरवा (आकृती पहा).




- गनमधून पावडर होज काढा. पावडर फीडरमधून पावडर फीडर गॅस सप्लाय होज काढा. पिंच व्हॉल्व्ह असलेल्या HP/HVOF
- आवृत्तीसाठी, फीडरमधून पिंच व्हॉल्व्हला जाणारी एअर/गॅस ट्यूब काढा. फीड व्हीलला कमाल RPM वर फिरवण्यासाठी
- CLEAN स्विच ON स्थितीत ठेवा.
- पावडर होजमधील पावडर काढून टाकण्यासाठी, होजच्या बंदुकीच्या टोकात स्वच्छ, कोरडी हवा आत सोडा.
- कॅनिस्टरमधील पावडर बाहेर काढण्यासाठी त्यात हवा सोडा.
- पावडरचा कोणताही अंश दिसेनासा होईपर्यंत पावडर फीडर स्वच्छ करा.
- क्लीन स्विच 'ऑफ' स्थितीत ठेवा. गॅस इनलेट, हीटर, बल्लॅकेट कनेक्शन, सरफेस रिग, फेल्ट रिग. फीडरला त्याच्या सरळ
- स्थितीत परत आणा. फीडर जागेवर व्यवस्थित लॉक झाला आहे याची खात्री करा. वैयक्तिक इजा होण्याचा धोका: पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी पॉवर बंद करा आणि पावडर फीडरमधून पॉवर केबल डिस्कनेक्ट करा.


मूल्यांकनकर्ता:		सही:		दिनांक:	
मंजूर:		सही:		दिनांक:	

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	क्यूएफ/क्यूएमएस/०२/२८	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : २१/०७/२०२३	

- पावडर फीडर एन्क्लोजरमधून हीटर ब्लॉक केबल डिस्कनेक्ट करा (आकृती पहा).

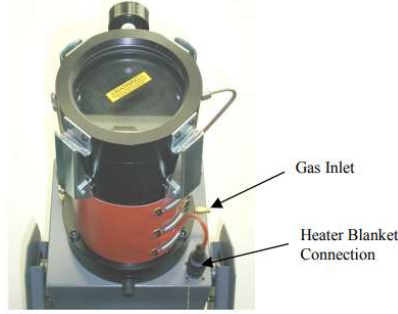

- लांब दांडीचा साधा स्क्रू ड्रायव्हर वापरा आणि कॅनिस्टरच्या आतील टॅम्पर असेंब्ली सैल करून काढा. कॅनिस्टरमधून कॅरियर गॅस पुरवठा नळी/होस काढा.
- पावडर फीडर चेसिसला जोडलेल्या प्रेशर रिलीफ ट्यूबचा नट सैल करा. त्यानंतर, अप्पर कॅनिस्टर हाउसिंगला जोडलेल्या प्रेशर रिलीफ ट्यूबचा नट सैल करा.
- वरच्या हाऊसिंग असेंब्लीला खालच्या हाऊसिंगला जोडणारे तीन 3/8-16 x 1 इंच सॉकेट हेड कॅप स्क्रू काढा. पावडर कॅनिस्टरची वरची हाऊसिंग असेंब्ली काढा.
- पावडर व्हील मोटर शाफ्टचा जॅम नट आणि वॉशर काढा.
- पावडर कॅरियर व्हील काळजीपूर्वक उचला आणि काढा. कोणत्याही अवजाराने पावडर कॅरियर व्हील उचकटू नका किंवा त्याला वाकवू नका.
- फेल्ट रिंग, सरफेस रिंग आणि सॉफ्ट रबर बॅकअप रिंग बाहेर काढा (आकृती ४-६ पहा). फेल्ट रिंग, वायपर रिंग आणि बॅकअप रिंगवरील पावडर उडवण्यासाठी कॉम्प्रेस्ड एअरचा वापर करा. पावडरचे सर्व अवशेष काढून टाकण्यासाठी ओ-रिंग आयसोप्रोपिल अल्कोहोलने किंवा ओ-रिंगसाठी अनुकूल असलेल्या तत्सम क्लिनिंग फ्लुइडने पुसून स्वच्छ करा.

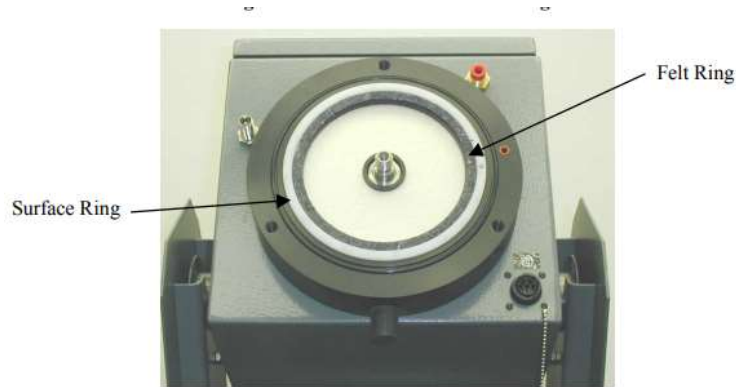

- कॅनिस्टरचा आतील भाग, सरफेस रिंग आणि पावडर व्हील पुसून स्वच्छ करा. कॅनिस्टर असेंब्ली पावडर फीडरच्या आवरणाला सील करून दोन ओ-रिंग गहाळ होणार नाहीत याची खात्री करा. या ओ-रिंग वरील प्रमाणेच स्वच्छ करा किंवा आवश्यक असल्यास बदला.
- कधीकधी, पावडरमुळे सरफेस रिंग तिच्या स्लॉटमध्ये अडकून राहू शकते. पावडर काढण्यासाठी रिंगच्या कडेने कॉम्प्रेस्ड एअरचा वापर करा. रिंगला स्लॉटमधून मोकळे करण्यासाठी हलवा. जर रिंग स्लॉटमध्ये सातत्याने अडकत असेल, तर सरफेस रिंग तिच्या स्लॉटमध्ये वर-खाली सरकण्यात पीएम टाइम ॲक्च्युम्युलेटरचे तास अर्ध्याने कमी करा. पावडरचे सर्व अवशेष काढून टाकण्यासाठी सरफेस रिंग आयसोप्रोपिल अल्कोहोल किंवा तत्सम ओ-रिंगसाठी अनुकूल असलेल्या क्लिनिंग फ्लुइडने पुसून घ्या.

मूल्यांकनकर्ता:		सही:		दिनांक:	
मंजूर:		सही:		दिनांक:	

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	क्यूएफ/क्यूएमएस/०२/२८	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : २१/०७/२०२३	

- खालचे हाउसिंग फुंकून स्वच्छ करा. ओ-रिंग्ज बदला.
- नवीन बॅकअप रिंग (ज्याची खळगी वरच्या बाजूला असेल), सरफेस रिंग आणि फेल्ट रिंग्ज बसवा. नवीन पावडर व्हील, मोटर शाफ्ट जॅम वॉशर आणि नट बसवा. नट घट्ट करा.
- पृष्ठभागाची रिंग असमान असल्यास किंवा तिच्या कडा झिजू लागल्यास ती बदला. सपाट पृष्ठभागावर पावडर व्हील तपासा. पावडर व्हील सपाट असणे आवश्यक आहे. घर्षणामुळे ब्रिजेस ७५% पेक्षा जास्त शाबूत राहिलेले असावेत. पानाने नट घट्ट करा आणि नटवर ताण देण्यासाठी पानाचे घड्याळाच्या दिशेने दोन छोटे वेढे द्या.
- कॉन्सट्रला वरच्या हाउसिंगसह बदला. तीन सॉकेट हेड कॅप स्क्रू घट्ट करा.
- प्रेशर बॅलन्सिंग ट्यूब पुन्हा जोडा. प्रेशर बॅलन्सिंग ट्यूब योग्यरित्या घट्ट करण्यासाठी आणि सील करण्यासाठी, कॉबिनेटच्या आतून बल्कहेड फिटिंग पानाने पकडून ठेवा आणि बाहेरून नट घट्ट करा. नट, होसेस आणि हीटर ब्लॅकट प्लग पुन्हा जोडा.
-
- टॅम्पर असेंब्ली फक्त हाताने घट्ट करून पुन्हा बसवा. वापरामुळे ती आपोआप घट्ट होईल. झाकण
- पुन्हा लावा.
- गनला पावडरचा नळी पुन्हा जोडा. फीडरला
- विद्युत पुरवठा पुन्हा जोडा.

मूल्यांकनकर्ता:		सही:		दिनांक:	
मंजूर:		सही:		दिनांक:	