

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/35	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : २८.११.२३	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेले कार्य/काम/नोकरीशी संबंधित क्रियाकलाप:ब्लास्टिंग आणि अल्ट्रासोनिक स्वच्छता (नमुना)

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्प्रेड्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

टीप : हाताळताना नेहमी स्वच्छ पारदर्शक प्लास्टिकचे हातमोजे वापरा ब्लास्टिंग आणि अल्ट्रासोनिक क्लीनिंगसाठीचे नमुने.

कार्यवाहीची पद्धत:

१. ब्लास्टिंगचा उद्देश पृष्ठभागावरील ऑक्साईडचा थर स्वच्छ करून काढून टाकणे हा आहे.
२. पर्यवेक्षकाकडून मिळालेल्या कामाच्या सूचना तपासा.
३. नमुन्याची दृश्य तपासणी करून त्यावर दंत, खरखरेपणा इत्यादीसारखे कोणतेही विरूपण आहे का ते तपासा.
४. पर्यवेक्षकाने दिलेल्या सूचनेनुसार आवश्यक असल्यास कामावर आवरण घाला.
५. नमुना योग्य फिक्स्चरमध्ये धरा आणि काळजीपूर्वक हाताळा [आकृती १].




आकृती १.

६. ब्लास्टिंग एरियामधील मेटल फ्रेमवर फिक्स्चर आडवे ठेवा.

७. ग्रिट टँकमध्ये ८० ग्रिट ॲल्युमिना पावडर भरा. नेहमी व्हर्जिन ॲल्युमिनियम ऑक्साइड ग्रिट वापरा [आकृती २ - अ].

८. पृष्ठभागाचा योग्य खडबडीतपणा मिळवण्यासाठी हवेचा दाब ६.५ बारवर सेट करा. [आकृती २ - बी]

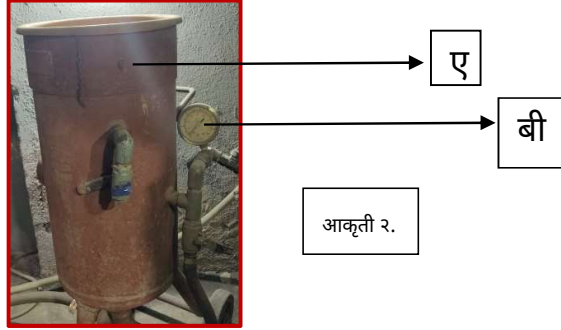

९. ब्लास्टिंग ऑपरेशन सुरू करण्यापूर्वी योग्य मास्क आणि ब्लास्टिंग हेल्मेट घाला. [आकृती ३].

१०. ग्रिट ब्लास्टिंग प्रक्रियेसाठी ६ मिमी नोजल वापरा. वापरासाठी योग्य आहे की नाही हे तपासण्यासाठी नोजलवरील गेज वापरा. गरज भासल्यास नोजल बदला.

११. पृष्ठभागावर ४५ अंशांवर स्फोट घडवा. इच्छित पृष्ठभागाचा खडबडीतपणा मिळवण्यासाठी कोन साधा आणि कामापासून ६ ते ८ इंच अंतर ठेवा. [आकृती ४].



आकृती ३.



आकृती ४.

१२. पृष्ठभागावर जास्त ब्लास्टिंग करू नका, कारण यामुळे ब्लास्ट केलेल्या पृष्ठभागावर बारीक कण अडकून राहतील.
१३. खात्री करा की नमुन्याचा संपूर्ण पृष्ठभाग ब्लास्ट केला गेला आहे आणि कोणताही भाग शिल्लक राहिलेला नाही (Sa3 नुसार).
१४. ब्लास्टिंगनंतर नमुन्याची डोळ्यांनी तपासणी करा आणि त्यात कोणताही दोष नाही याची खात्री करा.
१५. जर दोष स्वीकारार्ह नसेल, तर नमुना नवीन नमुन्याने बदला.
१६. ब्लास्टिंग केल्यानंतर घटकावरील धूळ काढण्यासाठी त्यावर हवा फुंका.
१७. अंतिम ब्लास्टिंगनंतर, पृष्ठभाग एकसमानपणे ब्लास्ट झाला आहे याची खात्री करा.
१८. डेटा कार्डमध्ये ब्लास्टिंगची तारीख, ग्रिट व प्रेशर आणि ब्लास्टिंग ऑपरेटरचे नाव नमूद करा.
१९. पर्यवेक्षकाकडून मंजूर करून घ्या.
२०. ब्लास्टिंगनंतर, मऊ केसांच्या ब्रशने पदार्थाचा पृष्ठभाग स्वच्छ करा [आकृती ५].



आकृती ५.

२१. अल्ट्रासोनिक बाथ ॲसिटोनने स्वच्छ करा आणि धूळ व इतर कण काढण्यासाठी आतील कप्पा बारीक टिशू पेपरने पुसून घ्या. [आकृती ६]
२२. अल्ट्रासोनिक बाथमध्ये अंदाजे २५० मिली ॲसिटोन भरा.



आकृती ६.

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/35	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : २८.११.२३	

२३. ग्रीट ब्लास्ट केलेले नमुने चिमट्याच्या साहाय्याने अल्ट्रासोनिक बाथ चेंबरमध्ये ठेवा, जेणेकरून ब्लास्ट केलेला पृष्ठभाग वरच्या दिशेने राहील.
२४. अल्ट्रासोनिक बाथ १० मिनिटांसाठी सुरू करा जेणेकरून ब्लास्ट केलेल्या पृष्ठभागावरील बारीक कण साफ होतील.
२५. आता अल्ट्रासोनिक पद्धतीने स्वच्छ केलेले नमुने थर्मल स्प्रे कोटिंग प्रक्रियेसाठी तयार आहेत.

मूल्यांकनकर्ता :		सही:		दिनांक:	
मंजूर:		सही:		दिनांक:	