

PLASMA SPRAY PROCESSORS कार्य निर्देश (Works Instruction)	QF/QMS/02/28	
	संशोधन (Rev.) 00	
	दिनांक (Date): 21/07/2023	

इस मूल्यांकन द्वारा कवर किया गया कार्य/जॉब गतिविधि: एचवीओएफ पाउडर फीडर की सफाई (Cleaning Of HVOF Powder Feeder)

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):



सुरक्षा चश्मा हर समय पहनना आवश्यक है।



लंबे और खुले बालों को बांधकर रखना चाहिए।



मजबूत ऊपरी भाग वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।



बाजू और पैरों को ढकने वाले फिट/सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।



श्वसन सुरक्षा उपकरण आवश्यक हैं।



तेल रहित चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।



इस मशीन का उपयोग करते समय श्रवण सुरक्षा का उपयोग करना चाहिए।

फीडर संचालन (Feeder Operation)

- कैनिस्टर का ढक्कन हटाएं।
- साफ कैनिस्टर में पाउडर डालें।
- कैनिस्टर के किनारे को पोछें और ढक्कन वापस लगाएं।
- पावर स्विच को ऑन करें
- यदि पाउडर को सुखाने की आवश्यकता हो तो हीटर स्विच को ऑन स्थिति में रखें। सुखाने की अवधि पाउडर की संरचना, मात्रा और नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। गीले पाउडर के लिए, पाउडर को एक ट्रे में फैलाएं और लगभग 60-80°C तापमान पर ओवन में कम से कम 30 मिनट या आवश्यकतानुसार अधिक समय के लिए रखें।
- गैस स्रोत पर कैरियर गैस के दबाव या प्रवाह को समायोजित करें।
- पाउडर फीड स्विच को ऑन करें। पाउडर व्हील स्पीड सेलेक्टर डायल को वांछित आरपीएम पर समायोजित करें।
- स्प्रे रन करें। स्प्रे रन पूरा होने पर, पाउडर फीड रोकने के लिए फीडर ऑन/ऑफ स्विच को ऑफ स्थिति में रखें।
- पाउडर गैस फीड रोकने के लिए गैस स्रोत पर गैस आपूर्ति बंद करें।
- यदि आवश्यक हो तो हॉपर को साफ करें।

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	
अनुमोदित (Approved):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	

PLASMA SPRAY PROCESSORS

QF/QMS/02/28

संशोधन (Rev.) 00

दिनांक (Date): 21/07/2023



कार्य निर्देश (Works Instruction)

बेसिक पाउडर फीडर सफाई (Basic Powder Feeder Cleaning)

- यूनिट और पाउडर फीडर गैस आपूर्ति बंद करें।
- पाउडर फीडर और कार्ट की बाहरी सतहों को पोंछें।
- कैनिस्टर प्रेशर गेज की जांच करें। कैनिस्टर का ढक्कन तभी हटाएं जब कैनिस्टर से सारा दबाव निकल चुका हो।
- निकाले जाने वाले पाउडर को पकड़ने के लिए पाउडर रिसिप्टेकल को सही स्थिति में रखें (चित्र देखें)। फीडर से पाउडर निकालना।



- फीडर के पीछे लैच एक्चुएटर को नीचे दबाएं (चित्र देखें)। कैनिस्टर से पाउडर खाली करने के लिए फीडर को पूरी तरह घुमाएं।



- गन से पाउडर होज़ को अलग करें। पाउडर फीडर से कैरियर गैस आपूर्ति होज़ को अलग करें।
- पिच वाल्व वाले एचपी/एचवीओएफ (HP/HVOF) वर्जन के लिए, फीडर से पिच वाल्व तक जाने वाली एयर/गैस ट्यूब को अलग करें।
- फीड व्हील को अधिकतम आरपीएम पर घुमाने के लिए क्लीन स्विच को ऑन स्थिति में रखें।
- होज़ से किसी भी पाउडर को निकालने के लिए पाउडर होज़ के गन सिरे में साफ, सूखी हवा प्रवाहित करें।
- पाउडर उड़ाने के लिए कैनिस्टर में हवा प्रवाहित करें।
- तब तक पाउडर फीडर साफ करें जब तक पाउडर का कोई निशान दिखाई न दे।
- क्लीन स्विच को ऑफ स्थिति में रखें।
- फीडर को उसकी सीधी स्थिति में वापस लाएं। सुनिश्चित करें कि फीडर वापस अपनी जगह पर लैच हो जाए।
- सभी होज़ को वापस जोड़ें। ढक्कन वापस लगाएं।

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	
अनुमोदित (Approved):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	

PLASMA SPRAY PROCESSORS

QF/QMS/02/28

संशोधन (Rev.) 00

दिनांक (Date): 21/07/2023



कार्य निर्देश (Works Instruction)

पूर्ण पाउडर फीडर सफाई (Thorough Powder Feeder Cleaning)

- यूनिट और पाउडर फीडर की गैस आपूर्ति बंद करें।
- पाउडर फीडर और कार्ट की बाहरी सतहों को पोंछें।
- कैनिसटर प्रेशर गेज की जांच करें। कैनिसटर का ढक्कन तभी हटाएं जब कैनिसटर से सारा दबाव निकल चुका हो।
- निकाले जाने वाले पाउडर को पकड़ने के लिए पाउडर रिसिप्टेकल को सही स्थिति में रखें (चित्र देखें)।



- फीडर के पीछे लैच एक्चुएटर को नीचे दबाएं (चित्र देखें)। कैनिसटर से पाउडर खाली करने के लिए फीडर को पूरी तरह घुमाएं (चित्र देखें)।



- गन से पाउडर होज अलग करें। पाउडर फीडर से गैस आपूर्ति होज अलग करें।
- पिंच वाल्व वाले एचपी/एचवीओएफ वर्जन के लिए, फीडर से पिंच वाल्व तक जाने वाली एयर/गैस ट्यूब को अलग करें।
- फीड व्हील को अधिकतम आरपीएम पर घुमाने के लिए क्लीन स्विच को ऑन स्थिति में रखें।
- होज से किसी भी पाउडर को निकालने के लिए पाउडर होज के गन सिरे में साफ, सूखी हवा प्रवाहित करें।
- पाउडर उड़ाने के लिए कैनिसटर में हवा प्रवाहित करें।
- तब तक पाउडर फीडर साफ करें जब तक पाउडर का कोई निशान दिखाई न दे।
- क्लीन स्विच को ऑफ स्थिति में रखें। (गैस इनलेट, हीटर ब्लैकट कनेक्शन, सरफेस रिंग, फेल्ट रिंग)
- फीडर को उसकी सीधी स्थिति में वापस लाएं। सुनिश्चित करें कि फीडर वापस अपनी जगह पर लैच हो जाए। व्यक्तिगत चोट का खतरा: आगे बढ़ने से पहले पावर बंद करें और पाउडर फीडर से पावर केबल को डिस्कनेक्ट करें।

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	
अनुमोदित (Approved):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	

PLASMA SPRAY PROCESSORS

QF/QMS/02/28


संशोधन (Rev.) 00

दिनांक (Date): 21/07/2023




कार्य निर्देश (Works Instruction)

- पाउडर फीडर एन्क्लोज़र से हीटर ब्लैंकेट केबल को डिस्कनेक्ट करें (चित्र देखें)।

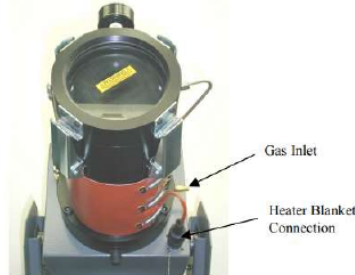

(Gas Inlet / गैस इनलेट • Heater Blanket Connection / हीटर ब्लैंकेट कनेक्शन)

- लंबे हैंडल वाले मानक स्कूट्राइवर का उपयोग करके कैनिस्टर के अंदर टैम्पर असेंबली को खोलें और हटाएं।
- कैनिस्टर से कैरियर गैस आपूर्ति होज़/ट्यूब हटाएं।
- जहां प्रेशर रिलीफ ट्यूब पाउडर फीडर चेसिस से मिलती है, वहां नट को ढीला करें। फिर जहां प्रेशर बैलेंस ट्यूब ऊपरी कैनिस्टर हाउसिंग से मिलती है, वहां नट को ढीला करें।
- ऊपरी हाउसिंग असेंबली को निचली हाउसिंग से जोड़ने वाले तीन 3/8-16 x 1 इंच सॉकेट हेड कैप स्कू हटाएं। पाउडर कैनिस्टर की ऊपरी हाउसिंग असेंबली हटाएं।
- पाउडर व्हील मोटर शाफ्ट जैम नट और वॉशर हटाएं।
- ध्यानपूर्वक पाउडर कैरियर व्हील को ऊपर उठाकर हटाएं। पाउडर कैरियर व्हील को औज़ार से जबरदस्ती न निकालें और न ही व्हील को विकृत करें।
- फेल्ट रिंग, सरफेस रिंग और सॉफ्ट रबर बैकअप रिंग को बाहर निकालें (चित्र 4-6 देखें)। फेल्ट रिंग, वाइपर रिंग और बैकअप रिंग से पाउडर उड़ाने के लिए कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करें। सभी पाउडर अवशेष हटाने के लिए ओ-रिंग को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या ओ-रिंग के अनुकूल किसी अन्य सफाई तरल से पोंछकर साफ करें।

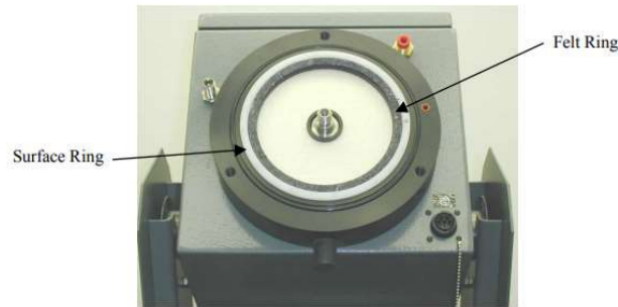

(Surface Ring / सरफेस रिंग • Felt Ring / फेल्ट रिंग)

- कैनिस्टर के अंदरूनी हिस्से, सरफेस रिंग और पाउडर व्हील को पोंछकर साफ करें। कैनिस्टर असेंबली को पाउडर फीडर एन्क्लोज़र से सील करते समय दोनों ओ-रिंग को न खोएं, इसका ध्यान रखें। इन ओ-रिंग को ऊपर बताए अनुसार साफ करें या आवश्यकता होने पर बदलें।
- कभी-कभी पाउडर सरफेस रिंग को उसके स्लॉट में फंसा सकता है। पाउडर हटाने के लिए रिंग के किनारे के चारों ओर कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करें। रिंग को स्लॉट से मुक्त करने के लिए उसे हिलाएं। यदि रिंग लगातार स्लॉट में फंसी रहे, तो पीएम टाइम एक्जुमुलेटर के घंटे आधे कर दें जब तक सरफेस रिंग अपने स्लॉट में ऊपर-नीचे न हो सके। सभी पाउडर अवशेष हटाने के लिए सरफेस रिंग को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या ओ-रिंग के अनुकूल किसी अन्य सफाई तरल से पोंछकर साफ करें।

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	
अनुमोदित (Approved):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	

PLASMA SPRAY PROCESSORS कार्य निर्देश (Works Instruction)	QF/QMS/02/28	
	संशोधन (Rev.) 00	
	दिनांक (Date): 21/07/2023	

- निचली हाउसिंग को हवा से साफ करें। ओ-रिंग बदलें।
- नई बैकअप रिंग को "डिपल" साइड ऊपर रखते हुए लगाएं, फिर सरफेस रिंग और फेल्ट रिंग लगाएं। नया पाउडर व्हील, मोटर शाफ्ट जैम वॉशर और नट लगाएं। नट कसें।
- यदि सरफेस रिंग असमान हो या उसके किनारे घिसने लगे तो उसे बदल दें। पाउडर व्हील का निरीक्षण समतल सतह पर करें। पाउडर व्हील समतल होना चाहिए। ब्रिज घिसाव से 75% से अधिक बरकरार होने चाहिए। रिंग से नट को कसें और नट पर तनाव सेट करने के लिए रिंग को दक्षिणावर्त दिशा में दो छोटे मोड़ दें।
- कैनिस्टर को ऊपरी हाउसिंग सहित वापस लगाएं। तीनों सॉकेट हेड कैप स्कू कसें।
- प्रेशर बैलेंसिंग ट्यूब को वापस जोड़ें। प्रेशर बैलेंसिंग ट्यूब को सही तरीके से कसने और सील करने के लिए, कैबिनेट के अंदर बल्कहेड फिटिंग को रिंग से पकड़ें जबकि बाहर की तरफ नट को कसें।
- नट, होज़ और हीटर ब्लैकट प्लग वापस जोड़ें।
- टैम्पर असेंबली को केवल हाथ से कसकर वापस लगाएं। यह उपयोग के साथ स्वयं कस जाएगी।
- ढक्कन वापस लगाएं।
- पाउडर होज़ को गन से वापस जोड़ें।
- फीडर में विद्युत आपूर्ति वापस जोड़ें।

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	
अनुमोदित (Approved):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	