

PLASMA SPRAY PROCESSORS

QF/QMS/02/31

संशोधन (Rev.) 00

दिनांक (Date): 18/09/2023



कार्य निर्देश (Works Instruction)

इस मूल्यांकन द्वारा कवर किया गया कार्य/जॉब गतिविधि: माउंटिंग मशीन (Mounting Machine)

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):



सुरक्षा चश्मा हर समय पहनना आवश्यक है।



लंबे और खुले बालों को बांधकर रखना चाहिए।



मजबूत ऊपरी भाग वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।



बाजू और पैरों को ढकने वाले फिट/सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।



श्वसन सुरक्षा उपकरण आवश्यक हैं।






तेल रहित चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।



इस मशीन का उपयोग करते समय श्रवण सुरक्षा का उपयोग करना चाहिए।

- पावर चालू करें (A)
- पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वॉटरलाइन की जांच करें और उसे लॉक करें। (B)
- दाईं ओर के लीवर (C) को चलाकर स्पिंडल को ऊपर ले जाएं और माउंटिंग मशीन में ढक्कन खोलें (D)
- चैंबर की भीतरी सतह पर, स्पिंडल के ऊपर (E) और ऊपरी ढक्कन की भीतरी सतह पर (F) WD 40 स्प्रे (एरोसोल) लगाएं
- माउंटिंग के लिए 18.5 ग्राम फिनोलिक पाउडर तौलें और उसे बटर पेपर पर रखें (G)
- दिखाए अनुसार नमूने को स्पिंडल के ऊपर रखें (H) और दाईं ओर के नॉब को अनलॉक करके स्पिंडल को नीचे लाएं (I)
- चैंबर में छेद के केंद्र में पाउडर को बहुत धीरे-धीरे डालें।

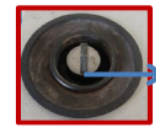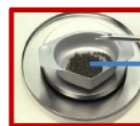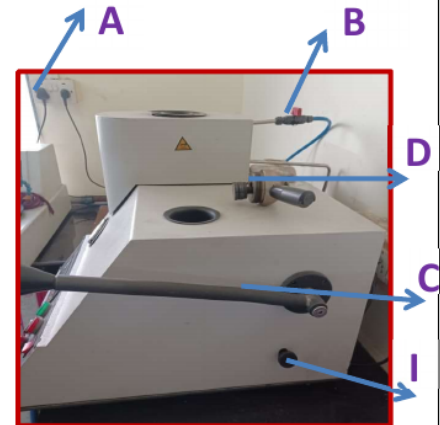

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):	प्रसन्ना वाडकर (Prasanna Wadkar)	हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	
अनुमोदित (Approved):	हार्ष दोशी (Haarsh Doshi)	हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	

PLASMA SPRAY PROCESSORS

QF/QMS/02/31

संशोधन (Rev.) 00

दिनांक (Date): 18/09/2023



कार्य निर्देश (Works Instruction)

1. चैंबर पर ढक्कन रखें और उसे दक्षिणावर्त घुमाएं।
2. ढक्कन को ऊपर से कसने के बाद, उसे थोड़ा वामावर्त घुमाकर ढीला करें।
3. दाईं ओर के नॉब (I) को लॉक करें।
4. मशीन के पीछे की तरफ स्थित मेन्स को 'ऑन' करें (J)
5. सामने दाईं ओर के कोने में लाल पावर बटन (K) को 'ऑन' करें
6. जब डिस्प्ले पर 'साइकिल पूर्ण (Cycle complete)' दिखे, तो 'साइकिल हीटिंग (Cycle heating)' (L) चालू करें
7. दाईं ओर के लीवर (C) के माध्यम से लगातार नीचे की ओर दबाव डालते रहें जब तक दबाव 2000 पीएसआई (M) तक न पहुंच जाए और तापमान 160°C तक न पहुंच जाए। दबाव बनाए रखें।
8. 160°C तापमान और 2000 पीएसआई पर, हीटिंग बंद कर दी जाती है और शीतलन प्रक्रिया शुरू होती है (N)
9. पाइपलाइन में वाल्व खोलकर मोल्ड में पानी का प्रवाह चालू करें (B)।
10. जब मोल्ड का तापमान कमरे के तापमान तक पहुंच जाए, तो नॉब (I) को छोड़ें और ढक्कन (E) को वामावर्त घुमाकर हटाएं
11. नॉब (I) को लॉक करें और दाईं ओर के लीवर (C) का उपयोग करके स्पिंडल को ऊपर उठाएं और नमूना निकालें।



मूल्यांकनकर्ता (Assessor):	प्रसन्ना वाडकर (Prasanna Wadkar)	हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	
अनुमोदित (Approved):	हार्ष दोशी (Haarsh Doshi)	हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	