

PLASMA SPRAY PROCESSORS

QF/QMS/02/35

संशोधन (Rev.) 00

दिनांक (Date): 28.11.23



कार्य निर्देश (Works Instruction)

इस मूल्यांकन द्वारा कवर किया गया कार्य/जॉब गतिविधि: ब्लास्टिंग और अल्ट्रासोनिक सफाई (नमूना) (Blasting and Ultrasonic cleaning (Sample))

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):



सुरक्षा चश्मा हर समय पहनना आवश्यक है।



लंबे और खुले बालों को बांधकर रखना चाहिए।



मजबूत ऊपरी भाग वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।



बाजू और पैरों को ढकने वाले फिट/सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।



श्वसन सुरक्षा उपकरण आवश्यक हैं।



तेल रहित चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।



इस मशीन का उपयोग करते समय श्रवण सुरक्षा का उपयोग करना चाहिए।

नोट: ब्लास्टिंग और अल्ट्रासोनिक सफाई के लिए नमूनों को संभालते समय हमेशा साफ पारदर्शी प्लास्टिक दस्ताने का उपयोग करें।

संचालन प्रक्रिया (Operational Procedure):

- ब्लास्टिंग का उद्देश्य सतह से ऑक्साइड परत को साफ करना और हटाना है।
- सुपरवाइज़र से कार्य निर्देश की जांच करें।
- डेंट, बर् आदि जैसी किसी भी खामी की जांच के लिए नमूने का दृष्टिगत निरीक्षण करें।
- सुपरवाइज़र द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार आवश्यकता होने पर जॉब को मास्क करें।
- नमूने को उपयुक्त फिक्स्चर में पकड़ें और सावधानीपूर्वक संभालें [चित्र 1]।



चित्र 1 (Fig 1)

- फिक्स्चर को ब्लास्टिंग क्षेत्र में धातु के फ्रेम पर क्षैतिज रूप से रखें।

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	
अनुमोदित (Approved):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	

PLASMA SPRAY PROCESSORS

QF/QMS/02/35

संशोधन (Rev.) 00

दिनांक (Date): 28.11.23



कार्य निर्देश (Works Instruction)

7. ग्रीट टैंक में 80 ग्रीट एल्युमिना पाउडर भरें। हमेशा वर्जिन एल्युमिनियम ऑक्साइड ग्रीट का उपयोग करें [चित्र 2 – A]
8. उचित सतह खुरदरापन प्राप्त करने के लिए हवा का दबाव 6.5 बार पर सेट करें। [चित्र 2 – B]

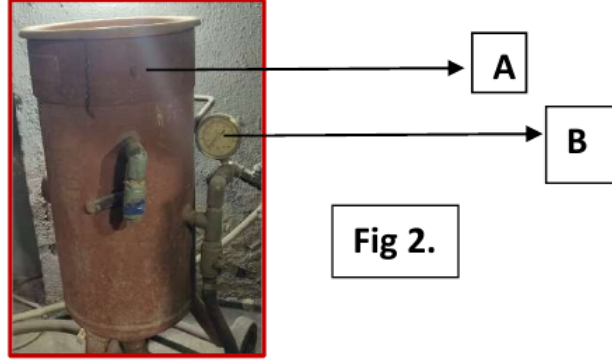


Fig 2.

9. ब्लास्टिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले उचित मास्क और ब्लास्टिंग हेलमेट पहनें। [चित्र 3]।
10. ग्रीट ब्लास्टिंग ऑपरेशन के लिए 6 मिमी नोज़ल का उपयोग करें। उपयोग की उपयुक्तता जांचने के लिए नोज़ल पर गो-नो गेज का उपयोग करें। आवश्यकता होने पर नोज़ल बदलें।
11. वांछित सतह खुरदरापन प्राप्त करने के लिए सतह को 45 डिग्री कोण पर ब्लास्ट करें और जॉब से 6 इंच से 8 इंच की दूरी बनाए रखें। [चित्र 4]।



चित्र 3 (Fig 3)



चित्र 4 (Fig 4)

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	
अनुमोदित (Approved):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	

PLASMA SPRAY PROCESSORS

QF/QMS/02/35

संशोधन (Rev.) 00

दिनांक (Date): 28.11.23



कार्य निर्देश (Works Instruction)

12. सतह को अधिक ब्लास्ट न करें, क्योंकि इससे ब्लास्ट की गई सतह पर ग्रीट फंस सकता है।
13. सुनिश्चित करें कि नमूने का पूरा सतह क्षेत्र ब्लास्ट हो चुका है और कोई क्षेत्र छूटा नहीं है (Sa3 के अनुसार)।
14. ब्लास्टिंग के बाद नमूने का दृष्टिगत निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि कोई खामी नहीं है।
15. यदि खामी स्वीकार्य नहीं है, तो नमूने को नए नमूने से बदलें।
16. धूल हटाने के लिए ब्लास्टिंग के बाद कंपोनेंट पर हवा प्रवाहित करें।
17. अंतिम ब्लास्टिंग के बाद, सुनिश्चित करें कि सतह समान रूप से ब्लास्ट हुई है।
18. ब्लास्टिंग के लिए दिनांक, ग्रीट व दबाव और ब्लास्टिंग ऑपरेटर का नाम दर्ज करते हुए डेटा कार्ड भरें।
19. इसे सुपरवाइजर से अनुमोदित करवाएं।
20. ब्लास्टिंग के बाद, सामग्री की सतह को मुलायम ब्रिसल ब्रश से साफ करें [चित्र 5]।



चित्र 5 (Fig 5)

21. अल्ट्रासोनिक बाथ को एसीटोन से साफ करें और धूल तथा अन्य कणों को हटाने के लिए भीतरी चैंबर को महीन टिशू पेपर से पोंछें। [चित्र 6]
22. अल्ट्रासोनिक बाथ में लगभग 250 मिली एसीटोन भरें।



चित्र 6 (Fig 6)

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	
अनुमोदित (Approved):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	

PLASMA SPRAY PROCESSORS कार्य निर्देश (Works Instruction)	QF/QMS/02/35	
	संशोधन (Rev.) 00	
	दिनांक (Date): 28.11.23	

23. चिमटे (टॉन्स) का उपयोग करके ग्रेट ब्लास्ट किए गए नमूनों को अल्ट्रासोनिक बाथ चैंबर के अंदर इस तरह रखें कि ब्लास्ट की गई सतह ऊपर की ओर हो।

24. अल्ट्रासोनिक बाथ को 10 मिनट के लिए चालू करें ताकि ब्लास्ट की गई सतह से महीन ग्रेट कण साफ हो जाएं।

25. अब अल्ट्रासोनिक रूप से साफ किए गए नमूने थर्मल स्प्रे कोटिंग प्रक्रिया के लिए तैयार हैं।

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	
अनुमोदित (Approved):		हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	