

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସ୍ପର୍ଶରେ ପରୋସେସର୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କ୍ଷମାସୂଚୀ/କ୍ଷମାସୂଚୀ/୦୭/୩୪	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୧୮/୦୯/୨୦୨୩	

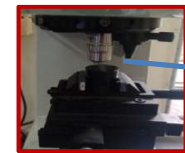
ଏହି ମିଲିୟାଟ୍‌କନ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ/କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ/କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମକଳାପ: ମାଇକ୍ରୋ କଠୋରତା ପରୀକ୍ଷକ

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):

	କେତେବେଳେ ସରୁକ୍ଷା ଚଷମା ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।		ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକ ନୁହଁନିବେ କରାଯିବ ଆବଶ୍ୟକ।
	ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଦକୁ ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।		ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ା ଫୁଲାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଟି/ସରୁକ୍ଷା ପୋଷାକ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
	ଶ୍ରାବକରଣ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ।		ତେଲ ମୁକ୍ତ ଚମଡ଼ା ଗ୍ଲୋଭ୍ ଏବଂ ସ୍ପାଟ୍, ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
			ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା

ଟିପ୍ପଣୀ: ଉକ୍ତିକର କଠୋରତା କାଲିବ୍ରେସନ୍ ବ୍ଲକ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ କାଲିବ୍ରେସନ୍
କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।


- ସମ୍ପାଦିତ ନମୁନାର ପକ୍ଷ୍ପକ ଫୁଣ୍ଡ ପଲ୍ଲବି ଏବଂ ସଫା କରିବା ପରେ, ସମ୍ପାଦିତ
ନମୁନାରେ ଆବରଣ ପାରୀକ୍ଷା ଚାହିଁବା କରନ୍ତୁ।
- ଆବୃତ ନମୁନାକୁ 10X ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଲେନ୍‌ସ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି
ଉପକଣ୍ଠରେ ରଖନ୍ତୁ (A)
- ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋହାର୍ଡନେସ୍ ପରୀକ୍ଷକ ପାଇଁ ପାୱାର ଚାଲୁ
କରନ୍ତୁ।
- ଦକ୍ଷ ମାଇକ୍ରୋହାର୍ଡନେସ୍ ମାପକ ସଫଟ୍‌ୱେର୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ "ଉଡିଓ ସୋର୍ସ" ଆଇକନ୍
ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ୨୫୯୨ x ୧୯୪୪ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ (ଖ)
- ନମୁନାକୁ ୧୦X ଉପଦେଶ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରରେ କରନ୍ତୁ।
- ଆବରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଚାହିଁବା ପରେ, ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏବଂ
କଠୋରତା ମାପିବା ପାଇଁ ଆଗରହର ସମ୍ପାନରେ କରାଯିବାର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ।
- ତା'ପରେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଫିକ୍ସେସନ୍ 40X ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସମ୍ପାନରେ
କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନମୁନାକୁ ଫିକ୍ସେସନ୍ କରନ୍ତୁ (ଘ)
- ଆଗରହର ସମ୍ପାନ S.No.6 ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ
ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାହାକୁ ସୁଜାତନ୍ତୁ।
- କଠୋରତା ପରୀକ୍ଷକ ଉପରେ LOAD ଦବାନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟେସନ୍
ପରକ୍ଷରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ (D)
- ତା'ପରେ ଲୋଡ୍, ଡୋଏଲ୍ ଏବଂ ଅନଲୋଡ୍ ପରକ୍ଷରଣ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଚାଲି ଉପରେ
ଅନୁରଣ ହୁଏ (E) ସଫ୍ଟୱେର୍ରେ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟେସନ୍ ଲାଇଭ୍ ଇମେଜ୍ ପାଇବା ପରେ,
ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯିବାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି



(କ)



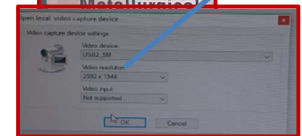
(ଖ)



(ଘ)



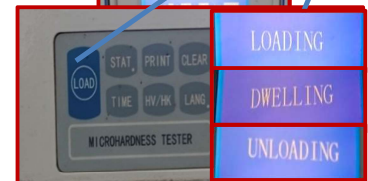(ଙ)



ମିଲିୟାଟ୍‌କନକାରୀ	ପରସନ୍ନ ଖାତକର	ଦସ୍ତଖତ:	ତାରିଖ:
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି	ହର୍ଷ ଦୋଷୀ	ଦସ୍ତଖତ:	ତାରିଖ:

ପଲ୍ଲୀଜ୍ଞା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରୋସେସର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କମ୍ପ୍ୟୁଟର/କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ/୦୭/୩୪	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୧୮/୦୯/୨୦୨୩	

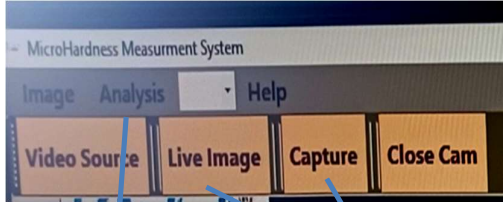
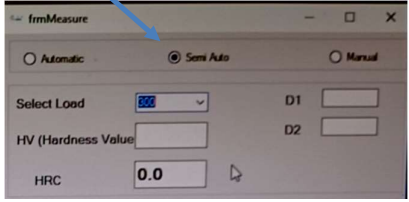
୧୧. ତା'ପରେ "ଲାଇଭ୍ ଇମେଜ୍" ଏବଂ "କ୍ୟାପଚର" ଉପରେ ଡବଲ୍ କଲିକ୍ କରନ୍ତା

ଥରେ ବଟନ୍ (F)

୧୨. ବର୍ଣ୍ଣାଳୟ ଫିଲ୍ଡ୍-ସଫ୍ଟୱେରରେ ଫାଇଲ୍ — frmMeasure ସହଜ ଏକ ଡ୍ରାଗ୍ ଡ୍ରାପ୍ ଖୋଲିଥାଏ (G)

୧୩. ଡ୍ରାଗ୍ ଡ୍ରାପ୍ରେ "ସେମି-ଆଟୋମେଟିକ୍" ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ "ଲୋଡ୍" କି ୩୦୦ ଗ୍ରାମ ପରାୟନତା ଚୟନ କରନ୍ତୁ

୧୪. ତା'ପରେ (H) ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରାୟନତା ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟେସନ୍ ଫାପ୍ କି ଗ୍ରାମ୍ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନତର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ।


୧୫. ଲାଇଭ୍ ଉତ୍ପାଦନତର ରେଖା ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଉତ୍ପାଦନତର ରେଖାକୁ ଉତ୍ପାଦନତା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟେସନ୍ ଫାପ୍ ଉପରେ ଏବଂ ବାମ ଚରମ ବନ୍ଦିତକୁ ସୁପରାଣ କରନ୍ତି ଯେପରି ଦେଖାଯାଇଛି (I)

୧୬. ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନତର ରେଖା ଏବଂ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନତର ରେଖାକୁ ଉତ୍ପାଦନତା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରାୟନତା ଉପରେ ଏବଂ ବାମ ଚରମ ବନ୍ଦିତକୁ ସୁପରାଣ କରନ୍ତି (I)

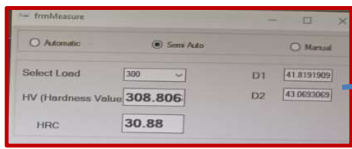
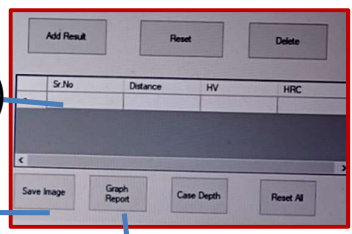
୧୭. S.No.16 ଏବଂ 17 ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସହଜ, D1 ଏବଂ D2 ଫାଇଲ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନୁରୂପ କଠୋରତା ସଫ୍ଟୱେରରେ ପରାୟନତା ହୁଏ (J)

୧୮. ତା'ପରେ "Add Result" ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନତା ଦ୍ୱାରା ଫାଇଲ୍ କରାଯାଇଥିବା Vickers Hardness ମାପ୍ ନିମ୍ନ ସଫ୍ଟୱେରରେ ପରାୟନତା କରାଯାଏ (K)

20. ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟେସନ୍ ଇମେଜ୍ (L) ସେଭ୍ କରନ୍ତି ପାଇଁ ସେଭ୍ ଇମେଜ୍ ଦ୍ୱାରା

୨୧. ଅନୁରୂପ ସଫ୍ଟୱେରରେ VHN ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତି ପାଇଁ S.No.2 ରୁ S.No.20 ପରାୟନତା ପରାୟନତା ପରାୟନତା କରନ୍ତି

22. excel (M) ରେ କଠୋରତାର ପଲ୍ଡ୍ ଏବଂ VHN ର ମାପ୍ ପାଇଁ ପାଇଁ "ଗ୍ରାଫ୍ ରିପୋର୍ଟ" ଦ୍ୱାରା

(ଈ)

(ୠ)

(ୡ)

(ୢ)

(ୣ)

(୦)

(୧)

(୨)

(୩)

ମାପାପାଟନକାରୀ	ପରାୟନତା ଖାତକର	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି:	ହରଷ ଦୋଷୀ	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରୋସେସର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ମାଣଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ/କର୍ମସୂଚୀସଂଖ୍ୟା/୦୭/୩୪	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୧୮/୦୯/୨୦୨୩	

ମଲ୍ଲିୟାତ୍ତକନକାରୀ	ପ୍ରଶ୍ନନିର୍ମାଣ ଶ୍ରୀତକର	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି	ହରିଷ ଦୋଷୀ	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	