

ପ୍ଲାଜ୍ମା ସ୍ପରେ ପରୋସେସର୍

କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା

କାର୍ଯ୍ୟ/କ୍ରମ/କ୍ରମ/୦୨/୩୫

ରେଭ. ୦୦

ତାରିଖ : ୨୮.୧୧.୨୩



ଏହି ମାଲ୍‌ହାତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ସଫା କରାଯିବ (ନମୁନା)

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବହୃତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):



କେତେବେଳେ ସରୁକ୍ଷା ଚଷମା ପରିଧାନ
ଆବଶ୍ୟକ



ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ
କରାଯିବ ଆବଶ୍ୟକ



ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ
ପାଦକୁ ପରିଧାନ ଆବଶ୍ୟକ



ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ା ଡୋରାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ
ଫର୍ଟିଫିକାସ୍ ସରୁକ୍ଷା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ



ଶ୍ୱାସକରଣ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ
ଆବଶ୍ୟକ



ତେଲ ମଳୁତ ତମତା ଗଲୋଭସ୍ ଏବଂ ସ୍ପାଟ୍,
ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ



ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ
ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ

ଟିପ୍ପଣୀ: ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସମୟରେ ସରୁକ୍ଷା ସଫା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗଲୋଭସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ସଫା କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ନିମ୍ନ

କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା:

1. ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଷ୍ଟୁର ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ସ୍ତରକୁ ସୁଧା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ
2. ସୁରକ୍ଷାକାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
3. ଡେଇଁ, ବରଷ ଇତ୍ୟାଦି କୌଣସି ବିକଳ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ନିମ୍ନାଙ୍କିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
4. ସୁରକ୍ଷାକାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କାମକୁ ସୁଧା କରନ୍ତୁ
5. ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଫର୍ଟିଫିକାସ୍ ନମୁନାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ [ଚିତ୍ର ୧]




ଚିତ୍ର ୧.

6. ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାତୁ ଫ୍ଲୁଇଡରେ ଫର୍ଟିଫିକାସ୍ ଉତ୍ତମାନ୍ତର ଆବରେ ରଖନ୍ତୁ

୭. ଗ୍ରୀଟ୍ ଗାଝକି ୮୦ ଗ୍ରୀଟ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ପାଉଡରରେ ପରୁଷ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଉତ୍ତମ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ରୀଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ [ଚିତ୍ର ୨ -A]

୮. ଉପଯୁକ୍ତ ପଷ୍ଟର ଖରଚା ପାଇବା ପାଇଁ ବାୟୁ ଚାପକ ୫.୫ ବାରକ ହସ୍ତ କରନ୍ତୁ [ଚିତ୍ର 2 -B]

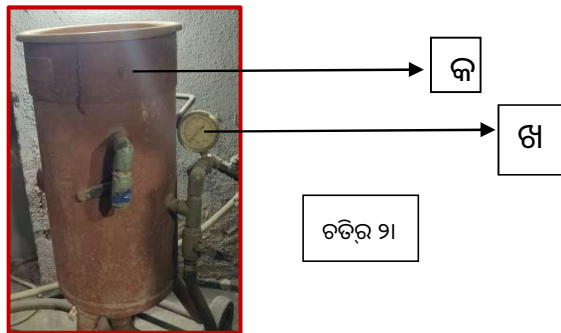

୯. ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୁଷ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ମାସ୍କ ଏବଂ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଲମେଟ୍ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ [ଚିତ୍ର ୩]।

୧୦. ଗ୍ରୀଟ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମିନି ନୋଜଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ପାଇଁ ନୋଜଲ୍ ଉପରେ ଗୋ ନୋ ଗଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନୋଜଲ୍ ବଦଳନ୍ତୁ।

୧୧. ୪୫ ରେ ପଷ୍ଟର ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରାଯାଇ କରନ୍ତୁ ଯାହା କାମରେ ୫" ରୁ ୫" ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପଷ୍ଟର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ [ଚିତ୍ର 4]।



୧୨. ପଶୁକ ଅଧିକ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପଶୁରେ ଗର୍ଜି ଫସି ରହିବି।

୧୩. ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ନମୁନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ବାକି ନାହିଁ (Sa3 ଅନୁସାରେ)।

୧୪. ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ନମୁନା ଦୁଷ୍ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ।

୧୫. ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ନମୁନା ଏକ ନିଉନ ସହତି ପରବିରତନ କରନ୍ତୁ।

୧୬. ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ଧଳା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଉପରେ ପବନ ଫୁଙ୍କନ୍ତୁ।

୧୭. ଶେଷ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପଶୁ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଛି।

୧୮. ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାରିଖ, ଗର୍ଜି ଏବଂ ଚାପ ଏବଂ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଅପରେଟରଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ।

୧୯. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତୁ।

୨୦. ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ, ନିମ୍ନ ବର୍ଷିକ ବର୍ଷ, ସାହାଯ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀର ପଶୁକ ସୁଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ [ଚିତ୍ର ୫]



ଚିତ୍ର ୫।

୨୧. ଆଲଟରାସୋନିକ୍ ବାୟୁ ଆସଟୋନ୍ ସହତି ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧଳା ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତୁ [ଚିତ୍ର ୬]

୨୨. ପରାୟ ୨୫୦ ମିଲି ଆସଟୋନ୍ ସହତି ଆଲଟରାସୋନିକ୍ ବାୟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ।



ଚିତ୍ର ୬।

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରୋସେସର୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ/କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମାସ/୦୭/୩୫	
	ରେଭ. ୦୦	
	ତାରିଖ : ୨୮.୧୧.୨୩	

୨୩. ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷ୍ମକ ଉପରକ ମୁହଁ କିଛି ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କର ଅଲଟରାସୋନିକ୍ ବାୟୁ ଚାମଚର ଭିତରେ ଗରମ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ନମୁନାଗୁଡ଼ିକ ରଖନ୍ତୁ ୨୪. ୧୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅଲଟରାସୋନିକ୍ ସ୍ନାନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁଟିର ଗଠନ ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷ୍ମରୁ ସବୁକ୍ଷମ କଣିକା ସଫା ହୋଇଯିବ। ୨୫. ଏବେ ଅଲଟରାସୋନିକ୍ ସଫା କରାଯାଇଥିବା ନମୁନାଗୁଡ଼ିକ ଅରମ୍ଭାଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆବରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।					
ମଲ୍ଲୋତ୍ପାଦନକାରୀ :		ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି:		ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	