

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରୋସେସର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ/କର୍ମସୂଚୀସଂ/୦୨/୩୭	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୨୩/୧୧/୨୦୨୩	

ଏହି ମଲ୍ଲିୟାତ୍ମକନ ଦ୍ୱାରା କଭର ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା (ନମନୁ)	
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):	
 କେତେବେଳେ ସରୁକ୍ଷା ଚଷମା ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।	 ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକ ନୁହଁନିତରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
 ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଦକୁ ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।	 ହାତ ଏବଂ ଗୋଡକ ଫୁଲୋଡା ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ଟିଫାଇଡ ସରୁକ୍ଷା ପୋଷାକ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା।
 ଶ୍ରୀକ୍ଷାକରଣ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ।	 ତେଲ ମଜୁତ ଚମଡ଼ା ଗଲୋଭସ୍ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନାଟ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା।
	 ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା।
ଲୋଡ଼ ଏବଂ ଅନଲୋଡ଼ ଯାଞ୍ଚ: - କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ଏବଂ ଚାଲିବା ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ସିଲିଣ୍ଡର/ଟରପି ନ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିନିଅନ୍ତୁ। - ନିଶ୍ଚିତ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟିଏ, ତେଲ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜିଞ୍ଜଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥର ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ମଜୁତା ଶାକାମ କରିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/14 ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ।	
କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା: - ନମନୁରେ ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସ୍ୱପ୍ନରେ କରାଯିବା ପାଇଁ ପାଉଁରରୁ ଚୁହ୍ନିନିଅନ୍ତୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। - ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସ୍ୱପ୍ନରେ କରିବା ପାଇଁ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଥିବା ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତା' ମଲ୍ଲିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। - ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସିନେସେ ଅଲେ ସମ୍ପର୍କିତକରଣକୁ ସହ ଆଲୋଚନା କରିନିଅନ୍ତୁ। - ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସ୍ୱପ୍ନରେ କରିବା ପାଇଁ ଟିୟନ କରାଯାଇଥିବା ଗର୍ଡ, ବ୍ଲ୍ୟାଷ୍ଟ, ନମନୁ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଗାଟିର ଘନତା ମାପିନିଅନ୍ତୁ। - ଚିତ୍ର ୧ ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପର ନମନୁ ଧାରକରେ ନମନୁଗୁଡ଼ିକ ସୁଜାଣିନିଅନ୍ତୁ।	
	ଚିତ୍ର 1

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରୋସେସର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ/କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସଂଖ୍ୟା/୦୭/୩୭	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୨୩/୧୧/୨୦୨୩	

୬. ଚକ୍ରପରେ ନମୁନା ଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତି, ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣ ଦର୍ଶାୟା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ

୭. ପଲ୍ଲାଙ୍ଗନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକସହାଷ୍ଟ୍ର ଫ୍ଲ୍ୟାମ୍, ଚିଲିର, ପାଣି ପିମ୍ପ ଏବଂ କ୍ଲୋରୋସେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର

୮. ପଲ୍ଲାଙ୍ଗନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର, ନିକଟରେ ନିଜ ଆରମ୍ଭ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ଚିତ୍ର ୨ ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପର ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ରେଖା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ



ଚିତ୍ର ୨

୯. ତଳେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପରଦା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁସ୍ଥାନ ଏକ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ
ନମୁନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଚାପ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ

୧୦. ଚୟନିତ ପାତ୍ରରେ ୧ କଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ କରନ୍ତୁ

୧୧. ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ଛୋଟ ପରମିଶର ପାତ୍ରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ତାହାକୁ ଜୁଲ ବ୍ୟବହାର କର ଛାଣନ୍ତୁ
ସବୁ ପ୍ରାରଣରେ ଜାଲର ଉପର ଭାଗରେ ଫ୍ଲ୍ୟାମ୍ କର ୨-୩ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ୨୦୦ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ

ଚିତ୍ର ୩ ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପର ମେଶ ୩୨୫ ରେ ପାତ୍ରରେ



ଚିତ୍ର ୩

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରୋସେସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ/କର୍ମସୂଚୀସଂଖ୍ୟା/୦୨/୩୭	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୨୩/୧୧/୨୦୨୩	

୧୨. ୩୨୫ ଲୀଲରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଉଁରଗଡ଼ୁକି ୧-୩ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଣ ଦିଆଯିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଫାଇନ୍ ଏବଂ ଟାଇଲ୍ସ 1 ଦେଇ ଚାଲିଯିବି ଚିତ୍ରିତ ୪.



ଚିତ୍ରିତ 4

୧୩. ଛାଣିଥିବା ପାଉଁରରୁ ଏକ ନିତୁନ ସଫା ପାଉଁରରେ ରଖି ନିତୁନ ଏବଂ ୧୨ ପରକରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ପରକରୁ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ନିତୁନ ୧ କଲିଲ ପାଉଁର ଛାଣି ଯିବାରୁ ନିତୁନ

୧୪. ଗଜ୍ ଏବଂ ଫର୍ମା ମିଶ୍ର ଗୁଣ୍ଡୁରେ ଆରଗନ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରବାହ ଏବଂ ଚାପ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଚିତ୍ରିତ ୫

୧୫. ନାଲିରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପରବାହ (ବାୟୁ ଛୁଇଁ) ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଆରଗନ୍ / ପାଣି ପରବାହ କରୁନାହିଁ



୧୬. ଡିସି ଭୋଲ୍ଟ ଏବଂ ଡିସି ଆମ୍ପିୟର ପଠନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଚିତ୍ରିତ ୬

୧୭. ମଲ୍ଟିମିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଖାପାଖି କେବଳରେ ଗଜ୍ ଏବଂ ଆମ୍ପିୟରେଜ୍ ନିକଟରେ ସେଟ୍ ଡିସି ଭୋଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ

ଚିତ୍ରିତ 5

୧୮. ଚକ୍ରିରେ ଛାଣିଥିବା ପାଉଁରରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ପରବାହ ଏବଂ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା 120 C ପରିଚାଳିତ

୧୯. ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୂର କରାଯାଇ ପାଉଁର ପାଉଁର ଫିଟ୍ ହେଉଥିବା ଥିବା ଚାପରୁ ଛାଣି ଚାପ ଏୟାର ଜେଟ୍ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସହଜ ସଫା କରନ୍ତୁ ଚିତ୍ରିତ ୭



୨୦. ଛାଣିଥିବା ପାଉଁରରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ପରବାହ ଫିଟ୍ ହେଉଥିବା ଥିବା ଚାପରୁ ଛାଣି ଚାପ ଏୟାର ଜେଟ୍ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସହଜ ସଫା କରନ୍ତୁ


ଚିତ୍ରିତ 6



ଚିତ୍ରିତ 7

ପ୍ଲାଜ୍ମା ସ୍ପରେ ପ୍ରୋସେସର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚି/କର୍ମସୂଚୀ/୦୨/୩୭	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୨୩/୧୧/୨୦୨୩	

21. ପାରାମିଟର ଅନୁସାରେ ପାଉଁର ପରବାହ ହାର ମାପନତୁ ଏବଂ ତାପରେ ପରବାହ ମିଟର ରିଡିଂ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। [ପାରାମିଟର ଚାର୍ଟ ନମ୍ବର – PSP/ପାରାମିଟର/ Rev1 ଦେଖନ୍ତୁ] ଚିତ୍ର 8

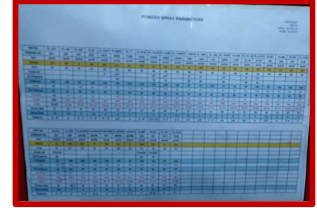

୨୨. ଜବ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କମିବା ତଥ୍ୟ ମଲ୍ଟିମିଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ

ଚିତ୍ର 8

୨୩. ଆକୋଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ଲାଜ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର [A] ର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ମୁଦ୍ରା କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲାଜ୍ମା ଗନ୍ତର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ଇଗ୍ନିସନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ [B] ଦବାନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ୯



ଚିତ୍ର 9

24. ଇଗ୍ନିସନ୍ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ୱିଚ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ର ପାରାମିଟର ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାଜ୍ମା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଇଡଲ୍ ଆମ୍ପ ଏବଂ ଭୋଲ୍ଟ ପରାମିଟର ହେବା ପର୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ର ପରାମିଟର ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ



୨୫. କାମର ତାପମାତ୍ରା ୧୦୦°C ପର୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଗନ୍ତର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ (ଆଲ୍‌ୟମିନିୟମ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥରରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ)

୨୬. ନମୁନା ତଳେ ନାଲିଗ୍ରେଡିଏନ୍ ପରଦା ପରବାହକ ଇଡଲ୍ ଟାପରେ ଚାଲି କରନ୍ତୁ

୨୭. ପାଉଁର ଫିଡିଂ "ଅନ" କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଉଁର ପରବାହ ସ୍ଥର ହେବା ପର୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନମୁନାରେ ଏକ ସମାନ ଘନତା ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ସ୍ଥିତି କରନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ସ୍ଥିତିରେ କରନ୍ତୁ

ପ୍ଲାଜ୍ମା ସ୍ପରେ ପ୍ରୋସେସର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କମ୍ପ୍ୟୁଟର/କମ୍ପ୍ୟୁଟର/୦୨/୩୭	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୨୩/୧୧/୨୦୨୩	

୨୮. ସ୍ପରେ କରାଯିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କାମର ତାପମାତ୍ରା ୧୦୦ ଉପରୁ ନହୁଏ। ସଞ୍ଚିତ କରାଯିବା ସମୟରେ କାମକୁ ଥଣ୍ଡା କରାଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।



୨୯. ଡାକ୍ତା ମଲ୍ଟିମାଡ୍ କାର୍ତ୍ତ ଅନୁମୋଦିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପାୱାର୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ।

30. ଆବରଣର ଇନ୍‌ସୁଲେସନ୍ ଘନତା ପାଇବା ପରେ, ସଞ୍ଚିତ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

୩୧. କାମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପାଦାନର ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।

32. ସ୍ପରେ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକର ପରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ।

33. ସ୍ପରେ କରାଯାଇଥିବା ଉପାଦାନ ସହଜରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ।

ବନ୍ଦ କରାଯିବା:

1. ପାଉଁଶର ଫିଟିରକ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଟି, ଲାଇନ, ସଫା ହେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
2. ଇନ୍‌ସୁଲେସନ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟରପ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଚାଲି କରନ୍ତୁ।
3. ବନ୍ଦକୁ ହାର୍ଡ଼ୱେରକୁ ଥଣ୍ଡା କରାଯିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଦେବା କରନ୍ତୁ।
୪. ଏକସ୍ପୋଜର୍ ଫ୍ଲ୍ୟାନ୍ ଚାଲି ଏବଂ ପାଣିପିପା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।
୫. ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

ମଲ୍ଟିମାଡ୍ କନକାରୀ :		ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି:		ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	