

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर थर्मल स्प्रे कोटिंग्सची वाकण्याची चाचणी	क्यूएफ-क्यूएमएस/०२/४४	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : १५.०६.२०२३	

अनुक्रमणिका

- १.व्याप्ती
- २.लागू कागदपत्रे
- ३.प्रस्तावना
- ४.चाचणी उपकरणे
- ५.चाचणी नमुना तयार करणे
- ६.चाचणीची पद्धत

पृष्ठ १ च्या ५

यांनी तयार केले	लक्ष्मी पाटील	सही	लक्ष्मी पाटील	तारीख	१५.०६.२०२३
द्वारे सत्यापित	प्रसन्न वाडकर	सही	प्रसन्न वाडकर	तारीख	१६.०६.२०२३

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर थर्मल स्प्रे कोटिंग्सची वाकण्याची चाचणी	क्यूएफ-क्यूएमएस/०२/४४	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : १५.०६.२०२३	

१. व्याप्ती

या विनिर्देशात थर्मल स्प्रेच्या गुणात्मक विश्लेषणाची प्रक्रिया वर्णन केली आहे.

बेड टेस्टद्वारे लेपन. हे विनिर्देश, प्रत्यक्ष घटकावर फवारणी करण्यापूर्वी लेपनाची योग्यता तपासण्यासाठी स्वीकृती निकष परिभाषित करते.

टीप या मानकानुसार कामे पार पाडण्यासाठी लागणाऱ्या उपकरणांच्या तसेच कर्मचार्यांच्या गुणवत्ता हमी चाचण्या या मानकाच्या कक्षेत येत नाहीत.

टीप या दस्तऐवजात पाळावयाच्या सुरक्षा नियमांविषयी सल्ला दिलेला नाही. या मानकानुसार कामे पार पाडताना वापरकर्त्याने आवश्यक ती काळजी घ्यावी.

२. लागू कागदपत्रे

या विनिर्देशासाठी कोणतेही लागू दस्तऐवज नाहीत.

३. प्रस्तावना

अ. बेड टेस्ट ही स्फोटन निश्चित करण्यासाठी एक साधी यांत्रिक गुणात्मक चाचणी आहे.

थर्मल स्प्रे केलेल्या कोटिंगचा प्रतिकार.

ब. ही देखील एक योग्यता चाचणी आहे, जी च्या सेटिंग्ज योग्य आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी केली आहे.

उपकरणे, पृष्ठभागाची तयारी आणि फवारणीचे मापदंड कोटिंगला परवानगी देतील

भागावर फवारणी करण्यापूर्वी व्यवस्थित वाकवा.

४. चाचणी उपकरणे

अ. उपकरणे

या चाचणीसाठी विशिष्ट उपकरणांचा वापर आवश्यक नाही. स्थानिक बनावटीच्या उपकरणांची शिफारस केली जाते. ते हस्तचलित किंवा स्वयंचलित असू शकते. त्यात २५ मिमी (१ इंच) व्यासाची एक दंडगोलाकार पट्टी असली पाहिजे आणि त्यामुळे चाचणी नमुना अचूकपणे व सातत्यपूर्णपणे ठेवता आला पाहिजे. तसेच, चाचणी नमुन्याला दंडगोलाकार पट्टीवर १८०° वाकवता आले पाहिजे. दंडगोलाकार पट्टी वापरून चाचणी नमुना वाकवण्यासाठी, आकृती १ मध्ये सूचकपणे दाखवल्याप्रमाणे एका डायचा वापर केला जाऊ शकतो.

पृष्ठ २ च्या ५

यांनी तयार केले	लक्ष्मी पाटील	सही	लक्ष्मी पाटील	तारीख	१५.०६.२०२३
द्वारे सत्यापित	प्रसन्न वाडकर	सही	प्रसन्न वाडकर	तारीख	१६.०६.२०२३

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर थर्मल स्प्रे कोटिंग्सची वाकण्याची चाचणी	क्यूएफ-क्यूएमएस/०२/४४	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : १५.०६.२०२३	

ब. चाचणी नमुने

खालील मापे असलेले आयताकृती पॅनेल.

१) टायटॅनियम मिश्रधातू वगळता इतर सर्व मिश्रधातूसाठी: किमान २५ x १०० x १.५ मिमी (१ x ४ x ०.०६ इंच).

२) टायटॅनियम मिश्रधातूसाठी: वरील नमुन्यातील कोणतेही स्टेनलेस स्टीलचे नमुने वापरा. परिमाणे.

५. चाचणी नमुना तयार करणे

अ. चाचणी नमुन्यांची पृष्ठभाग तयारी

चाचणी नमुन्यांची पृष्ठभागाची तयारी, फवारणी करायच्या भागासाठी दर्शविलेल्या तयारीप्रमाणेच असली पाहिजे.

बी. कोटिंग फवारणे

चाचणी नमुन्यांवर दुरुस्त करायच्या भागाप्रमाणेच त्याच परिस्थितीत लेप लावला पाहिजे. अन्यथा नमूद केल्याशिवाय, लेपाची जाडी खालीलप्रमाणे असावी.

- एका थरासाठी: ०.१०-०.१८ मिमी
- दुहेरी लेपासाठी: बॉन्ड कोट: ०.०७ ± ०.०१ मिमी

वरचा थर: ०.११ ± ०.०१ मिमी

६. चाचणीची पद्धत

अ) बॅड टेस्ट करण्यापूर्वी, कोटिंग योग्य दिसत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी, ४० चा वापर करून त्याची दृश्य तपासणी करा.

शक्तीचे विवर्धन. लेप तडे, पोकळ्या, कमतरता किंवा

इतर पृष्ठभागावरील दोष.

ब) चाचणी नमुन्याला १८०° मध्ये वाकवा, जेणेकरून लेप नसलेली बाजू दंडगोलाकार भागाला स्पर्श करेल. बार.



पृष्ठ ३ च्या ५

यांनी तयार केले	लक्ष्मी पाटील	सही	लक्ष्मी पाटील	तारीख	१५.०६.२०२३
द्वारे सत्यापित	प्रसन्न वाडकर	सही	प्रसन्न वाडकर	तारीख	१६.०६.२०२३

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर थर्मल स्प्रे कोटिंग्सची वाकण्याची चाचणी	क्यूएफ-क्यूएमएस/०२/४४	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : १५.०६.२०२३	

क)वाकण चाचणी केलेल्या चाचणी नमुन्याची तपासणी आणि मूल्यांकन त्यानुसार केले जाते
आकृती २ मध्ये दर्शविलेल्या स्वीकृती मानकांनुसार. लेपन खालीलप्रमाणे असणे आवश्यक आहे
मूळ धातूचे विरूपण. वाकलेल्या भागात तडे स्वीकारार्ह आहेत, परंतु...

सालपट निघण्याचा किंवा पापुद्रा पडण्याचा पुरावा.

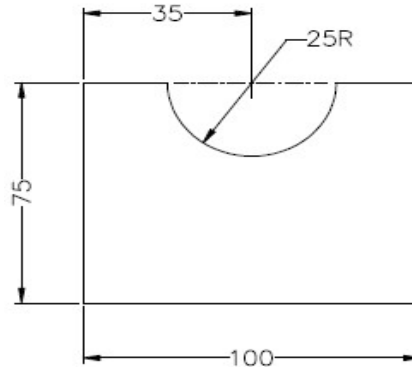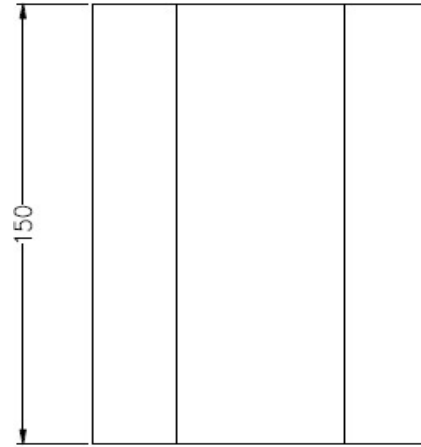


आकृती १:कोटिंग बॅड टेस्ट नमुन्यासाठी डाय

पृष्ठ ४ च्या ५


यांनी तयार केले	लक्ष्मी पाटील	सही	लक्ष्मी पाटील	तारीख	१५.०६.२०२३
द्वारे सत्यापित	प्रसन्न वाडकर	सही	प्रसन्न वाडकर	तारीख	१६.०६.२०२३

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर थर्मल स्प्रे कोटिंग्सची वाकण्याची चाचणी	क्यूएफ-क्यूएमएस/०२/४४	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : १५.०६.२०२३	


वाकण चाचणी नमुन्यासाठी स्वीकृती मानक

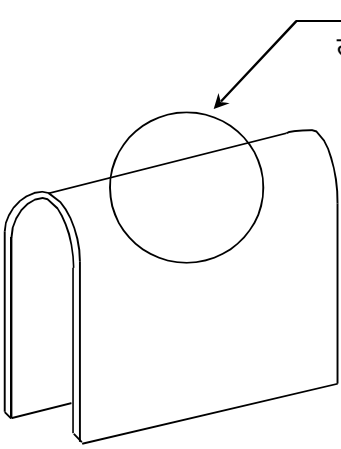

चांगले

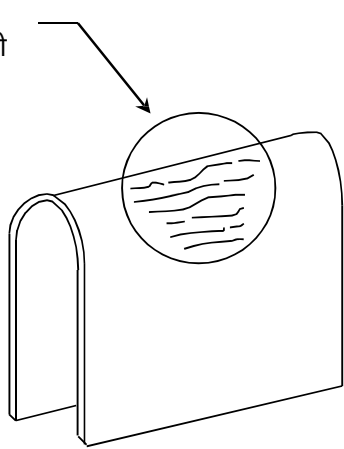

स्वीकार्य मर्यादा
(साल न निघता तडे गेलेले)

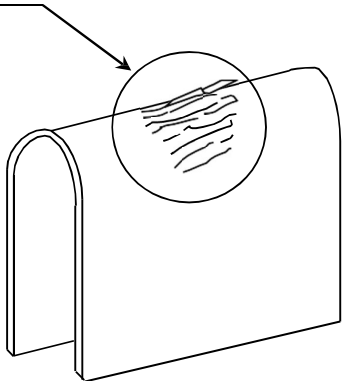

अस्वीकार्य
(कोटिंगचे तुकडे पडणे / उचकटणे)

आकृती २: ब्रेड चाचणीसाठी कोटिंगच्या स्वीकारार्हतेची सूचक चित्रे

पृष्ठ ५ च्या ५

यांनी तयार केले	लक्ष्मी पाटील	सही	लक्ष्मी पाटील	तारीख	१५.०६.२०२३
द्वारे सत्यापित	प्रसन्न वाडकर	सही	प्रसन्न वाडकर	तारीख	१६.०६.२०२३