

Informe de Analisis de Vibraciones

Archivo analizado: motor_desalineacion
Periodo analizado: 0.00s - 0.40s
Fecha de generacion: 2025-09-11 09:09:26
Aplicacion: V-Analyzer v1.0.1

Indicador	Valor
RMS velocidad	8.798 mm/s
Clasificacion ISO	Inacceptable (Riesgo de daño)
Frecuencia dominante	29.97 Hz

Resumen Ejecutivo

Clasificacion ISO: Inaceptable (Riesgo de daño)
RMS velocidad: 8.798 mm/s
Frecuencia dominante: 29.97 Hz
Filtro visual FFT: oculta < 0.50 Hz

Explicacion y recomendaciones

- Enfoque: motor eléctrico
- Severidad por RMS de velocidad (ISO): 8.798 mm/s -> Inaceptable (Riesgo de daño).
- Distribución de energía: baja 87%, media 13%, alta 0%.
- Motivo: 1X dominante con 2X/3X bajos y energía LF.
- Revisar: balanceo de rotor/acoplamiento, fijaciones, suciedad/excentricidad.


Reporte de Analisis de Vibraciones


Archivo: motor_desalineacion
Periodo: 0.00s - 0.40s

Picos principales (FFT)

Frecuencia (Hz)	Amplitud (mm/s)	Orden (X)
29.97	10.619	1.00
27.47	5.710	0.92
32.47	4.981	1.08
2.50	4.579	0.08
5.00	0.376	0.17

Metrica	Valor
RMS (velocidad)	8.798 mm/s
Clasificacion ISO	Inaceptable (Riesgo de daño)
Frecuencia dominante	29.97 Hz

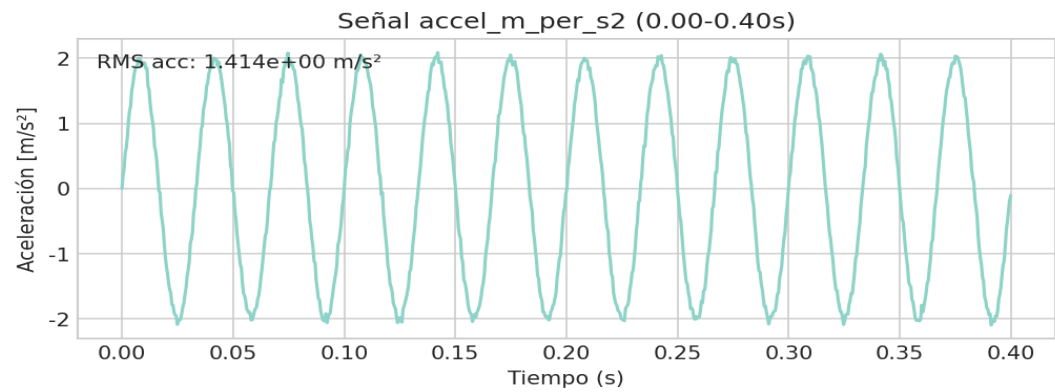

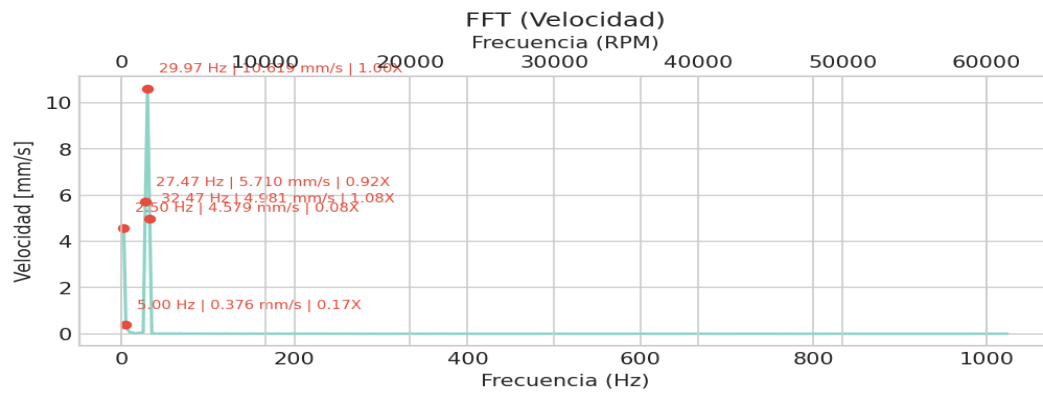

Diagnostico

El valor RMS calculado es 8.798 mm/s, lo cual corresponde a: Inaceptable (Riesgo de daño).

- Severidad ISO: Inaceptable (Riesgo de daño) (RMS=8.798 mm/s)
- Desbalanceo probable: 1X dominante, 2X/3X bajos, energía en baja frecuencia.