

Informe de Analisis de Vibraciones

Archivo analizado: 05_bearing_outer_bpfo
Periodo analizado: 0.00s - 2.00s
Fecha de generacion: 2025-09-17 09:47:21
Aplicacion: V-Analyzer v1.0.0

Indicador	Valor
RMS velocidad	3.090 mm/s
Clasificacion ISO	Satisfactoria (Vigilancia)
Frecuencia dominante	0.50 Hz

Resumen Ejecutivo

Clasificación ISO: Satisfactoria (Vigilancia)
RMS velocidad: 3.090 mm/s
Frecuencia dominante: 0.50 Hz
Filtro visual FFT: oculta < 0.50 Hz

Semáforo de severidad

Buena	Satisfactoria	Insatisfactoria	Inaceptable

Explicación y recomendaciones

- Enfoque: motor eléctrico
- Severidad por RMS de velocidad (ISO): 3.090 mm/s -> Satisfactoria (Vigilancia).
- Distribución de energía: baja 82%, media 18%, alta 0%.
- Motivo: picos en envoltorio en frecuencias del rodamiento.
- Revisar: lubricación, holgura y daño en pistas/elementos.
- Motivo: picos agudos con Q alto.
- Revisar: rigidez/apoyos, aprietes, prueba modal/FRF.


Reporte de Analisis de Vibraciones

Archivo: 05_bearing_outer_bpfo
Periodo: 0.00s - 2.00s

Picos principales (FFT)

Frecuencia (Hz)	Amplitud (mm/s)	Orden (X)
95.99	1.326	3.20
96.49	0.683	3.22
95.49	0.645	3.18
10.00	0.571	0.33
65.99	0.384	2.20

Metrica	Valor
RMS (velocidad)	3.090 mm/s
Clasificación ISO	Satisfactoria (Vigilancia)
Frecuencia dominante	0.50 Hz

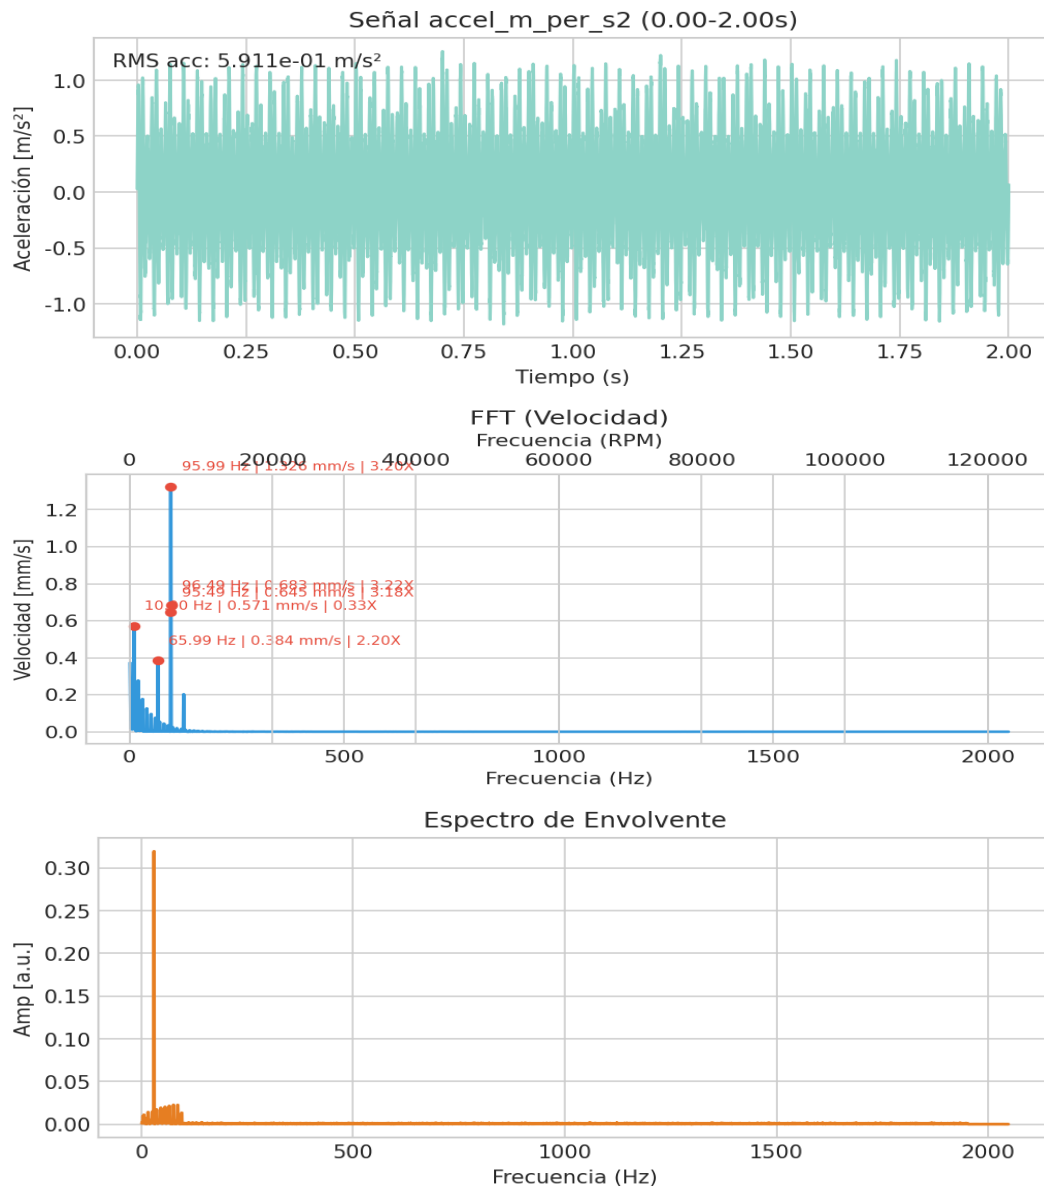

Diagnostico

El valor RMS calculado es 3.090 mm/s, lo cual corresponde a: Satisfactoria (Vigilancia).

- Severidad ISO: Satisfactoria (Vigilancia) (RMS=3.090 mm/s)
- Rodamientos (modo automático parcial): picos en envolvente ~ 76.0 Hz, 86.0 Hz, 66.0 Hz.
- Resonancia estructural probable: pico agudo ~96.0 Hz (Q~96.0).
- Resonancia estructural probable: pico agudo ~96.5 Hz (Q~48.2).