

940C Tischwaage Bedienungs- und Justageanleitung



RHEWA-WAAGENFABRIK

August Freudewald GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten

Gewährleistung

- Technische Änderungen und abweichende Ausführung des beschriebenen Produkts behalten wir uns ohne Ankündigung vor.
- Inhaltliche Änderungen dieser Dokumentation behalten wir uns ohne Ankündigung vor.
- Die RHEWA-WAAGENFABRIK haftet nicht für technische oder drucktechnische Fehler und Mängel in dieser Dokumentation. Außerdem übernimmt RHEWA keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf die Nutzung der Dokumentation zurückzuführen sind.

Vervielfältigungseinschränkung

Diese Dokumentation und die Beispiele zum beschriebenen Produkt sind eigentumsrechtlich geschützte Informationen, die dem Urheberrecht unterliegen. Alle Rechte sind geschützt. Ohne vorherige Genehmigung von RHEWA darf diese Dokumentation weder vollständig noch in Auszügen kopiert oder in anderer Form vervielfältigt werden.

Warenzeichen

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenzeichen usw. in dieser Dokumentation berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche Namen im Sinne der Warenzeichenund Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.

Technische Änderungen

Bedingt durch die immer rascher vorangehende technische Entwicklung und kürzere Produktzyklen ist es nicht möglich, diese Dokumentation genau auf die im Gerät vorhandenen Funktionen und Eigenschaften abzustimmen. Bei Abweichungen erfolgt die Benutzung sinngemäß.

Entsorgungshinweise

Hinweise zur Entsorgung von Verpackungen, Akkus, Batterien und Altgeräten finden Sie in unseren Lieferbedingungen und auf unserer Webseite.

RHEWA-WAAGENFABRIK

August Freudewald GmbH & Co. KG

Feldstraße 17 D-40822 Mettmann Postfach 10 01 29

D-40801 Mettmann

Tel. +49/(0)2104/1402-0 Fax +49/(0)2104/1402-88 E-mail info@rhewa.com Internet http://www.rhewa.com

Dokumentbezeichnung: 940C Tischwaage

Bedienungs- und Justageanleitung

Dokument-Nummer: 90514

Ausgabe / Datum: 3 vom 24.03.2016

Seitenzahl: 12

Gerät: 940C Tischwaage

Programmversion:

1 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Kapi	tel 1	3
Bedienung und Justage	Kapi	tel 2	5
	2.1	Sicherheitshinweise	
	2.2	Umgebungsbedingungen	
	2.3	Pflege und Wartung	
	2.4	Inbetriebnahme	6
	2.4.1	Batterien einlegen	6
	2.4.2	Waage ausrichten	6
	2.5	Batteriebetrieb	6
	2.6	Tastatur	7
	2.6.1	Ein- und Ausschalten	7
	2.6.2	Nullstellen	7
	2.6.3	Tarieren	7
	2.6.4	Bruttoanzeige	7
	2.6.5	Zusammenstellung von Mischungen	
	2.6.6	Entnahmewägung	
	2.7	Justage	
	2.7.1	Bedingungen	
	2.7.2	Justagevorgang	
Technische Daten	Kapi	tel 3	9
	3.1	Fehlermeldungen	
	3.2	Konformitätserklärung	. 10

2.1 Sicherheitshinweise

- Für einen sicheren und störungsfreien Betrieb der Waage sind die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung zu beachten.
- Vor Anschluss eines Steckernetzgerätes ist zu prüfen, ob die Netzspannungsangabe auf dem Steckernetzgerät mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, darf das Steckernetzgerät an diesem Netzanschluss nicht betrieben werden.
- Wird das Steckernetzgerät mit einer falschen Netzspannung betrieben, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Ein beschädigtes oder defektes Steckernetzgerät darf nicht verwendet werden.
- Wird ein beschädigtes Steckernetzgerät verwendet, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Die Waage darf nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose angeschlossen werden.
- Die Waage darf nur in trockenen Räumen verwendet werden.
- Ausgeschaltete Waage nicht Überlasten oder dauernd belasten.
- Das Gehäuse der Waage darf nicht geöffnet werden.

2.2 Umgebungsbedingungen

- Ebene, stabile Aufstellfläche für die Waage.
- Keine Feuchtigkeit, Wasser, Flüssigkeiten oder ätzende Substanzen.
- Keine Zugluft (offene Fenster oder Türen).
- Keine starken Temperaturschwankungen. (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, Auslässe von Klima- oder Heizungsanlagen.)
- Keine Vibrationen.
- · Keine magnetischen Felder.
- Nicht in unmittelbarer Nähe von Sendeeinrichtungen (Mobiltelefone, Funkgeräte, usw.).

2.3 Pflege und Wartung

- Diese Waage ist ein Präzisionsinstrument, bei dessen Herstellung und Feineinstellung auf exakte Messergebnisse Wert gelegt wurde. Bei der Benutzung sind folgende Hinweise zu beachten.
- Waagengehäuse nicht öffnen und keine Veränderungen an Mechanik oder Elektronik vornehmen, da sonst sämtliche Garantieansprüche erlöschen!
- Bei Belastungen über Max wird die Waage beschädigt.
- Die Tastatur der Waage darf nur mit der Hand betätigt werden. Auf keinen Fall dürfen spitze Gegenstände zum Drücken der Tasten verwendet werden.
- Reinigung: Waage regelmäßig mit einem feuchten Tuch abwischen. Nur milde Reinigungsmittel verwenden. Keine Lösemittelhaltige, aggressive und scheuermittelhaltige Reinigungsmittel.
- Eine Kalibrierung der Waage in regelmäßigen Abständen ist empfehlenswert (bei normalem Gebrauch jährlich).
- Ist die Tastatur oder das Anzeigenfenster beschädigt, darf die Waage nicht mehr betrieben werden und muss besonders vor Feuchtigkeit, Nässe und Staub geschützt werden. Die Tastatur oder das Anzeigenfenster ist durch den Servicepartner auszutauschen.




2.4 Inbetriebnahme

2.4.1 Batterien einlegen

- Wägeplattform abnehmen.
- · Waage vorsichtig umdrehen.
- Die beiden Batteriefächer auf der Unterseite der Waage öffnen.
- Die 4 mitgelieferten Batterien Typ LR14 (1,5V) einlegen.
- Angegebene Polarität beachten.
- Batteriefächer schließen.
- Waage wieder umdrehen und auf die Nivellierfüße stellen.

Waagenunterseite

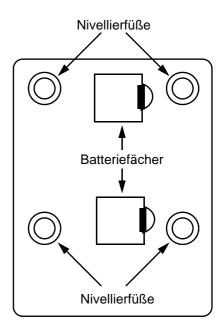

2.4.2 Waage ausrichten

- An der Vorderseite der Waage befindet sich neben der Anzeige eine Wasserwaage (Libelle).
- Die Waage mit den drehbaren Stellfüßen so ausrichten, dass die Luftblase in der Libelle sich in der Mitte des Kreises befinden.
- Die Waage muss fest auf allen vier Füßen stehen.
- Wägeplattform je nach Bedarf längs oder quer aufsetzen.

Libelle






2.5 Batteriebetrieb

- Betriebsdauer bei neuen Batterien ca. 500 Stunden.
- Um eine lange Betriebsdauer zu erreichen, sollte die Waage bei Nichtbenutzung ausgeschaltet werden.
- Erscheint nach dem Einschalten das Batteriezeichen blinkend in der Anzeige, sind die Batterien verbraucht. Reservebetrieb (ca. 30 Stunden) ist möglich. Batterien bitte austauschen!

2.6 Tastatur

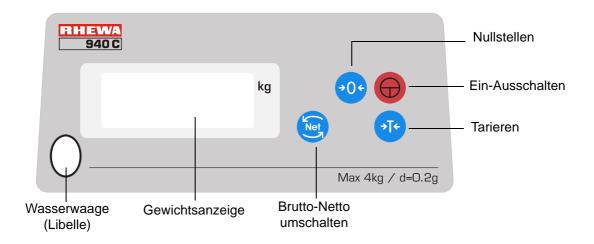

2.6.1 Ein- und Ausschalten

- Zum Einschalten Waage entlasten und Taste (drücken. Nach einem Selbsttest zeigt die Anzeige 0,0000.
- Zum Ausschalten Taste erneut drücken.

2.6.2 Nullstellen

• Taste (0) drücken, wenn bei unbelasteter Waage die Anzeige nicht **DDDD** sondern einen geringfügig davon abweichenden Wert (bis ca. ± 2% von Max) anzeigt.

2.6.3 Tarieren

- Leeren Behälter auf die Wägeplattform stellen.
- Die Waage zeigt das Gewicht des Behälters an = TARA.
- Taste (T) drücken. Die Anzeige zeigt 0,0000 und links unten "TARE" als Zeichen dafür, dass das Taragewicht abgezogen und gespeichert worden ist.
- Behälter füllen. Die Waage zeigt das Gewicht des Behälterinhalts an = NETTO
- · Gefüllten Behälter von der Wägeplattform nehmen.
- · Die Waage zeigt das Gewicht des leeren Behälters mit Minusvorzeichen an.
- Mit erneutem Drücken der Taste (T) erscheint in der Anzeige 0,0000. Die Tara ist gelöscht.

2.6.4 Bruttoanzeige

Bei tarierter Waage die Taste drücken.
 Die Anzeige wechselt bei jedem Tastendruck zwischen BRUTTO und NETTO.

2.6.5 Zusammenstellung von Mischungen

Nach jeder eingefüllten Komponente die Taste erneut drücken.

2.6.6 Entnahmewägung

- Vollen Behälter auf die Wägeplattform stellen. Die Waage zeigt das Gewicht des gefüllten Behälters an = BRUTTO.
- Taste (T) drücken. Die Anzeige zeigt 0,0000 und links unten "TARE" als Zeichen dafür, dass das Taragewicht abgezogen und gespeichert worden ist.
- Etwas aus dem Behälter entnehmen. Die Waage zeigt das Gewicht der entnommenen Menge mit Minusvorzeichen an = NETTO.
- Vor dem Entnehmen weiterer Teilmengen Taste (T) erneut drücken.

2.7 Justage

Aufgrund der hohen Auflösung der Waage muss die unterschiedliche Erdanziehung (g-Wert) an verschiedenen Aufstellungsorten berücksichtigt werden.

Zu diesem Zweck ist vor der Inbetriebnahme eine Justage mit Prüfgewichten (Genauigkeitsklasse mindestens M1, besser F2) vorzunehmen.

Eine Justage sollte nur im Bedarfsfall durchgeführt werden.

Ungenaue Gewichtswerte in der Anzeige oder Austausch der Wägezelle oder der Wiegeelektronik können eine Justage erforderlich machen.

2.7.1 Bedingungen



- Waage einschalten und den Justagevorgang erst nach einer <u>Betriebszeit von 15 Minuten</u> vornehmen.
- Die Justage ist nur mit festen Gewichtswerten möglich. Benötigt werden jeweils Gewichtssteine, die der halben und der vollen Tragfähigkeit entsprechen.

2.7.2 Justagevorgang

- Waage nach eingebauter Libelle (Wasserwaage) genau ausrichten.
- Waage entlasten.
- Waage mit der Taste
 ausschalten.
- Taste (0) drücken und halten und Waage mit (1) einschalten.
- Taste $^{\textcircled{00}}$ so lange halten (ca. 2s), bis in der Anzeige der interne Messwert erscheint. (z.B. 139779)
- Bei unbelasteter Wägebrücke die Taste ⁽⁰⁾ drücken.
- Der erste Justagepunkt (Nullpunkt) wird gespeichert.
- Es erscheint kurz 2Ero.
- In der Anzeige erscheint der Gewichtswert für den zweiten Justagepunkt (halbe Tragfähigkeit der Waage).
- Waage mit angezeigtem Gewicht belasten und mit Taste 👀 bestätigen.
- Es erscheint kurz £8L.
- In der Anzeige erscheint der Gewichtswert für den dritten Justagepunkt (volle Tragfähigkeit der Waage).
- Waage mit dem angezeigtem Gewicht belasten und mit der Taste (0) bestätigen.
- Es erscheint kurz [RL] und danach PRSS.
- Die Justage mit der Taste beenden.
- Waage mit der Taste
 ausschalten.

Max / Ziffernschritt	4 kg / 0,2 g	10 kg / 0,5 g	20 kg / 1 g
Automatische Abschaltung	Nach ca. 5 Minuten Nichtbenutzung (unbelastete Waage).		
Automatisches Einschaltnullstellen	bis ca. ± 10% von Max.		
Manuelles Nullstellen	bis ca. ± 2% von Max.		
Vorbehaltener Wägefehler	ca. ± 3 Ziffernschri Genauigkeitsklasse	•	ufstellungsort mit Gewicht der
Umgebungstemperatur	0° bis +40° C		
Luftfeuchtigkeit	max. 85% nicht koi	ndensierend, Tropfwas	sergeschützt.
Netzbetrieb	Steckernetzgerät n (Zubehör)	nit Hohlstecker (DC 6 \	// 0,3A, Innenleiter +).
Stromversorgung	4 Batterien Typ LR Netzanschlussmög	, ,	iber Steckernetzgerät (Zubehör).
Leistungsaufnahme	0,3 W		
Eigengewicht	ca. 1,5 kg ohne Ba	tterien.	

3.1 Fehlermeldungen

Meldung	Erläuterungen	Behebung
Einschalten nicht möglich	Batterien zu schwach	Batterien wechseln.
unSt	Waage ist unruhig. Ruhelage wird nicht erreicht.	Auf Ruhelage warten. Zugluft und Vibrationen abstellen. Batterien erneuern.
RdErr	AD-Wandler ist defekt.	Servicepartner kontaktieren.
ErrE	Falsches Justagegewicht.	Waage mit richtigen Justagegewicht justieren.
EEEEE	Wägebrücke ist überlastet.	Waage nur bis Max belasten.
0065	- Wägefehler - Wägezelle defekt.	Gewicht von der Wägebrücke entfernen. Waage aus- und wieder einschalten.
HHHHH oder LLLLL	- Die Hauptplatine ist defekt. - Die Wägezelle ist defekt.	Servicepartner kontaktieren.
ErrE		Waage aus- und wieder einschalten.

3.2 Konformitätserklärung

Dieses Dokument gilt für Waagen, die bis zum 19.04.2016 in den Verkehr gebracht wurden.





Die nichtselbsttätige Waage The non-automatic weighing instrument L'instrument de pesage à fonctionnement non automatique Waga nieautomatyczna

Hersteller: Manufacturer: Fabricant: Producent:	RHEWA-WAAGENFABRIK August Freudewald GmbH &Co.KG Feldstraße 17 D-40822 Mettmann
Type: Type: Type: Type: Typ:	940C
Fabriknummer (vom Kunden einzutragen): Serial number (entered by the cusdomer): Numero de série (saisies par le client) : Numer fabryczny (wpisywany przez klienta):	

entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien (in den jeweils geltenden Fassungen):

corresponds to the requirements of the Council Directives (as amended):

correspond aux exigences de la directives (dans leurs versions valide):

odpowiada wymogom dyrektyw Rady (w każdym obowiązującym wydaniu):

2004 / 108 / EG 2009 / 23 / EG

Angewandte Normen:

Applied standards: EN 61000 - 6 - 1
Normes appliquées: EN 61000 - 6 - 3

Zastosowane normy:

RHEWA-WAAGENFABRIK

August Freudewald GmbH & Co. KG

Datum: 01.01.2015 Unterschrift:

Date: Signatur:
Data: Signature:
Podpis:

(Friedhelm Lüling, Leiter Entwicklung)





Typ: Type: Type: Typ:	940C
Hersteller: Manufacturer: Fabricant: Producent:	RHEWA-WAAGENFABRIK August Freudewald GmbH &Co.KG Feldstraße 17 D-40822 Mettmann

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Die nichtselbsttätige Waage entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien (in den jeweils geltenden Fassungen):

The non-automatic weighing instrument corresponds to the requirements of the Council Directives (as amended):
L'instrument de pesage non automatique correspond aux exigences des directives de l'UE (dans leurs versions valides):
Waga nieautomatyczna odpowiada wytycznym normom EG (w każdym obowiązującym wydaniu):

2014/30/EU 26.02.2014 / ABI, L 096 / 79, 29. März 2014

Angewandte Normen:

Applied standards:

Normes appliquées:

Zastosowane normy:

EN 61000 - 6 - 1 : 2007

EN 61000 - 6 - 3 : 2007 /A1 :2011

EN 61000 - 3 - 2 : 2014

EN 61000 - 3 - 3 : 2013

RHEWA-WAAGENFABRIK

August Freudewald GmbH & Co. KG

Datum: 20.04.2016 Unterschrift:

Date: Signatur:
Date: Signature:
Data: Podpis:

(Friedhelm Lüling, Leiter Entwicklung)

F. huling



RHEWA-WAAGENFABRIK

August Freudewald GmbH & Co. KG Feldstraße 17 40822 Mettmann, Germany Telefon +49 (0) 2104 / 1402-0 Telefax +49 (0) 2104 / 1402-88 info@rhewa.com