
Längsschnitt A - A 1:100 Belag / Abdichtung - 2020 vollständig erneuert 3.85 16.00 29.00 7.00 14.00 14.00 2.9 % Konsolkopf Seite ZH - starke Vermoosung und Verwitterung 009 001 Brückenuntersicht - lokale Abplatzungen Lichte Höhe 4.60 m Lichte Höhe 4.60 m - Korrosionsspuren - Betonüberdeckung lokal knapp *3.75* ≥ 3.00 Lager Endfelder FBZH **FBBS** - oberflächliche Korrosion 3.00 Ħ Pfeiler FBBS Pfeiler FBZH - ungenügende Betonüberdeckung - ungenügende Betonüberdeckung im Fussbereich im Fussbereich 14.49 *15.97* 7.02 14.49



1:50

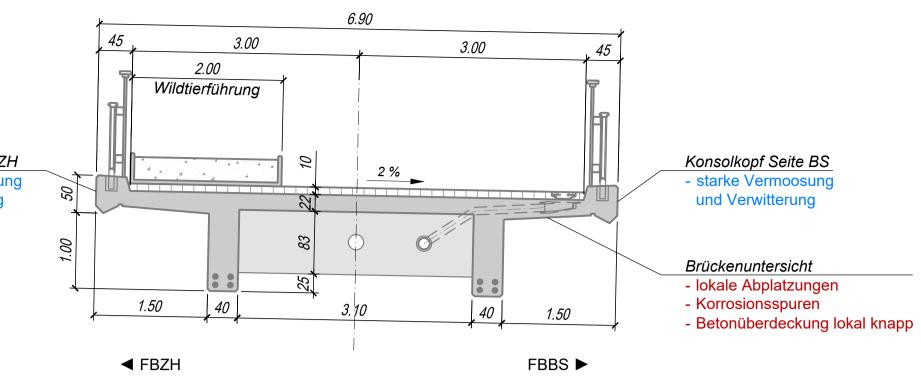

Legende:

Aufsicht Hohlkasten Innen / WL-Kammer Untersicht Ansicht

× 103 Belagsfenster Sondierstellen **Fotos**

Korrosionszustand der Bewehrung nach SIA 269/2:

- KG 1 blank
 KG 2 wenig oberflächliche Rostpunkte
 KG 3 Rostflecken, lokal geringer Materialabtrag
 KG 4 vollständig rostig, geringer Materialabtrag
 KG 5 vollständig rostig, deutliche Querschnittsverminderung

Schwellenwert für Korrosionsrisiken nach SIA 269/2 (bei relativer Lustfeuchtigkeit < 80%):

- Chloridgehalt auf Bewehrungsniveau
 Chloridgehalt < 0.4 Massen-%/ Zementgehalt
 Chloridgehalt 0.4 bis 1.5 Massen-%/ Zementgehalt
 Chloridgehalt > 1.5 Massen -%/ Zementgehalt

- kaum Korrosionsrisiko vorhanden Korrosion möglich
- hohes Korrosionsrisiko

Allgemein: Aufgrund der Grösse des Objektes können nicht restlos alle Schäden dargestellt werden. Wiederkehrende Schäden wurden zusammengefasst beschrieben / dargestellt.

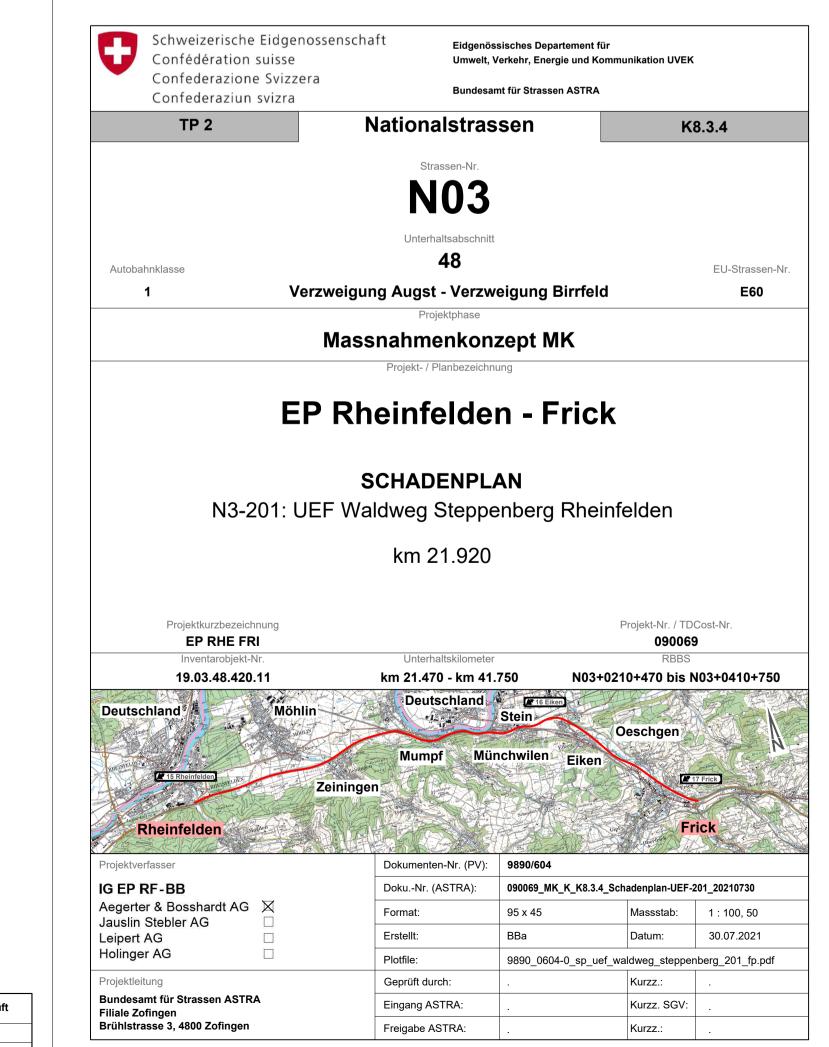












Foto: Aegerter & Bosshardt (2020)



Änderungen

Planerstellung

30.07.2021

BBa

Foto 006 Foto: Aegerter & Bosshardt (2020)

