
Calibração em 5 pontos

Montagem de bancada para transmissor de pressão.

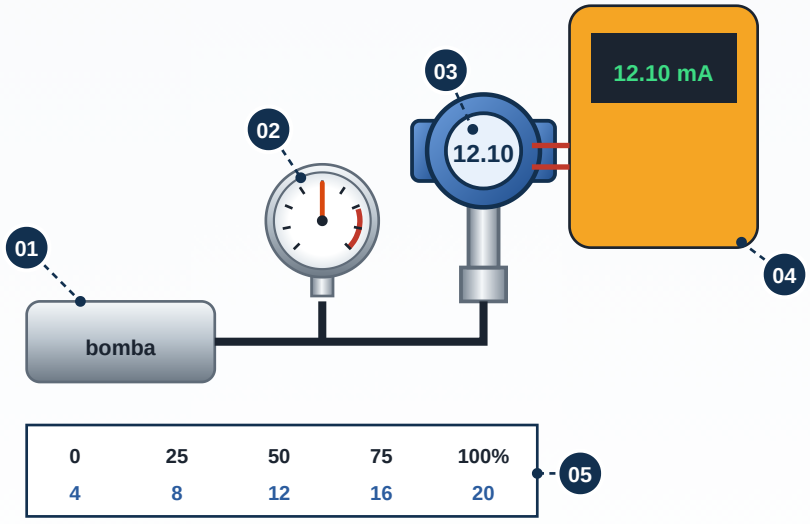

01 Bomba de calibração
Gera a pressão aplicada.

02 Padrão
Manômetro digital ou módulo de pressão rastreável.

03 Transmissor em teste
Recebe a pressão e responde em mA.

04 Calibrador de processo
Alimenta a malha (24 V) e lê a corrente.

05 Registro
Tabela com pontos de 0 a 100 %, subida e descida.

EXEMPLO NUMÉRICO

50 % de 0–10 bar	**5,000 bar**
Esperado	**12,00 mA**
Lido	**12,10 mA**
Erro	**0,625 % do span**

CADEIA FUNCIONAL

Aplicar → Ler → Calcular erro → Ajustar → Registrar

ATENÇÃO

Anote o "como encontrado" antes de ajustar: é ele que mostra se o processo foi afetado.

PONTO-CHAVE

Zero primeiro, span depois, e repita os pontos.