Diagnóstico de falhas

Do sintoma à causa, com as medições certas.

1 Câmara não gela


- Confira setpoint e parâmetros
- Compressor ligado? Meça a corrente
- Evaporador com gelo (degelo falhando)
- Porta, vedação e carga de produto

3 Sucção baixa

- Falta de fluido (vazamento)
- Filtro secador ou expansão restrita
- Evaporador congelado ou ventilador parado
- Pouca carga térmica

5 Ferramentas

- Manifold digital (calcula SA e SR)
- Alicate amperímetro true RMS
- Termômetro de contato
- Detector eletrônico de vazamento
- Megômetro, bomba de vácuo e vacuômetro

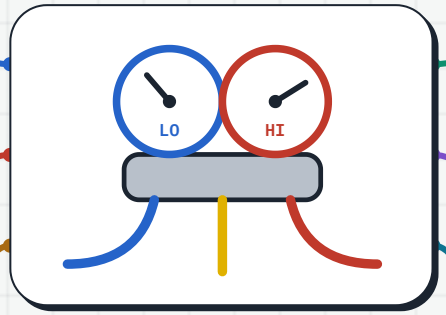

ALM
12

Diagnóstico de falhas

2 Descarga alta

- Condensador sujo ou ventilador parado
- Excesso de carga de fluido
- Ar ou incondensáveis no sistema
- Ar quente recirculando no condensador

4 Compressor desarmando

- Tensão e desequilíbrio entre fases (≤ 2 %)
- Corrente acima da nominal (RLA)
- Isolação medida com megômetro
- Partidas curtas: diferencial pequeno

6 Boas práticas

- Vácuo ≤ 500 mícrons com teste de subida
- Nitrogênio passando durante a brasagem
- Teste de estanqueidade com N_2
- Registre as leituras na OS e no PMOC

dica de campo Antes de condenar o compressor, meça tensão, corrente e isolação e confira capacitor e relé. Muita troca desnecessária começa sem essas medidas.