
交流伺服器连线与电机及编码盘连线说明

松下 A5 交流伺服器产品型号：MBDHT2510


松下 A5 交流伺服器各接口介绍：

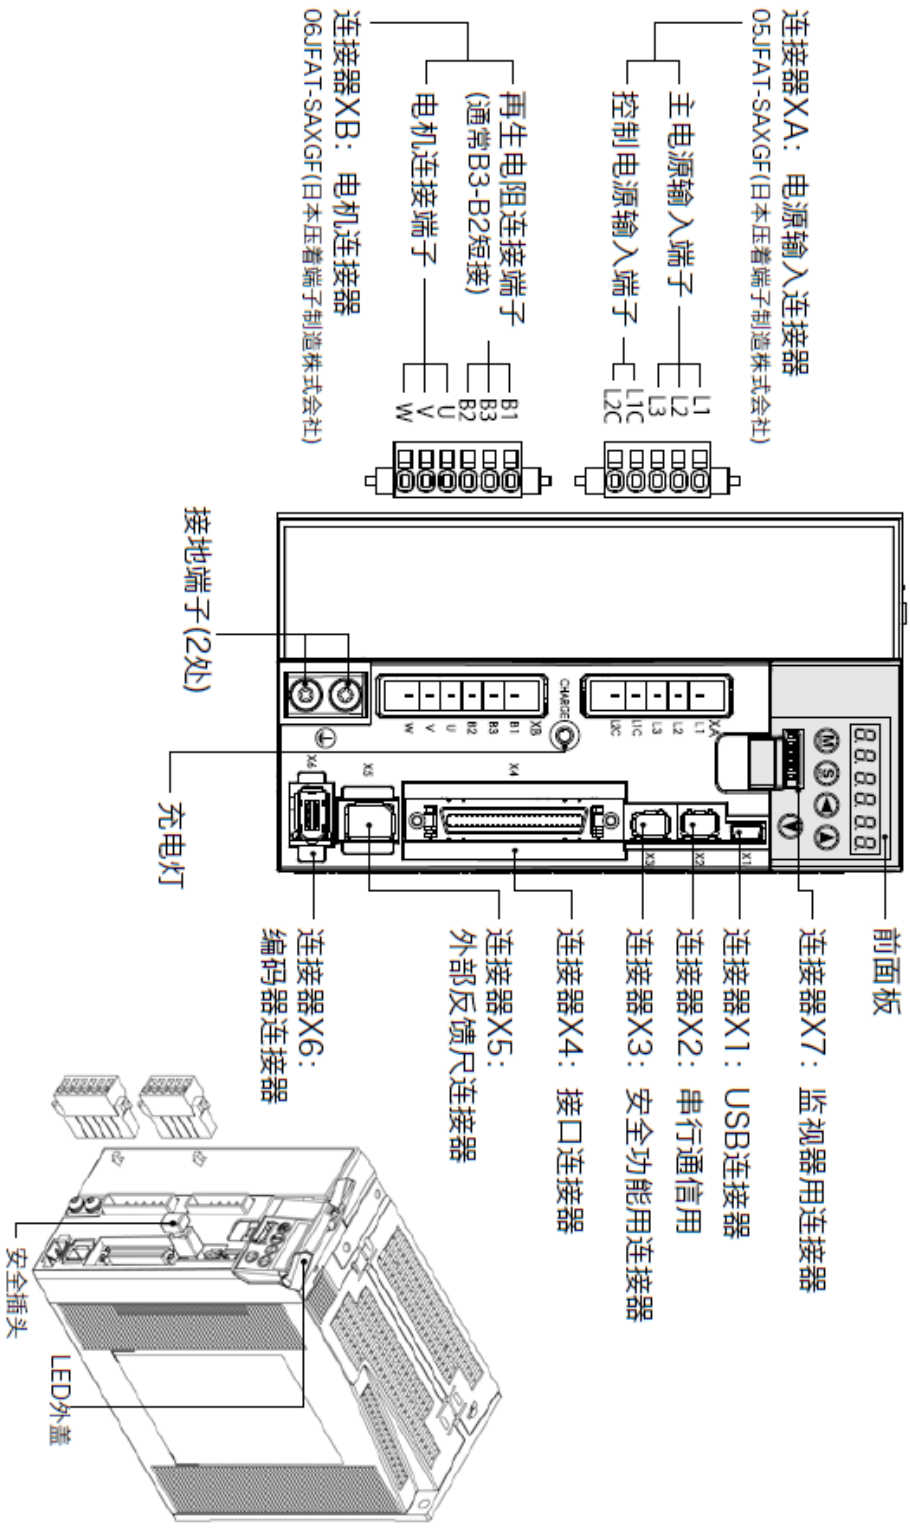


——资料引用自文件“松下 A5 交流伺服器产品手册.Pdf”

松下A5交流伺服器
产品手册.pdf

松下 A5 交流伺服器各接口连线说明：

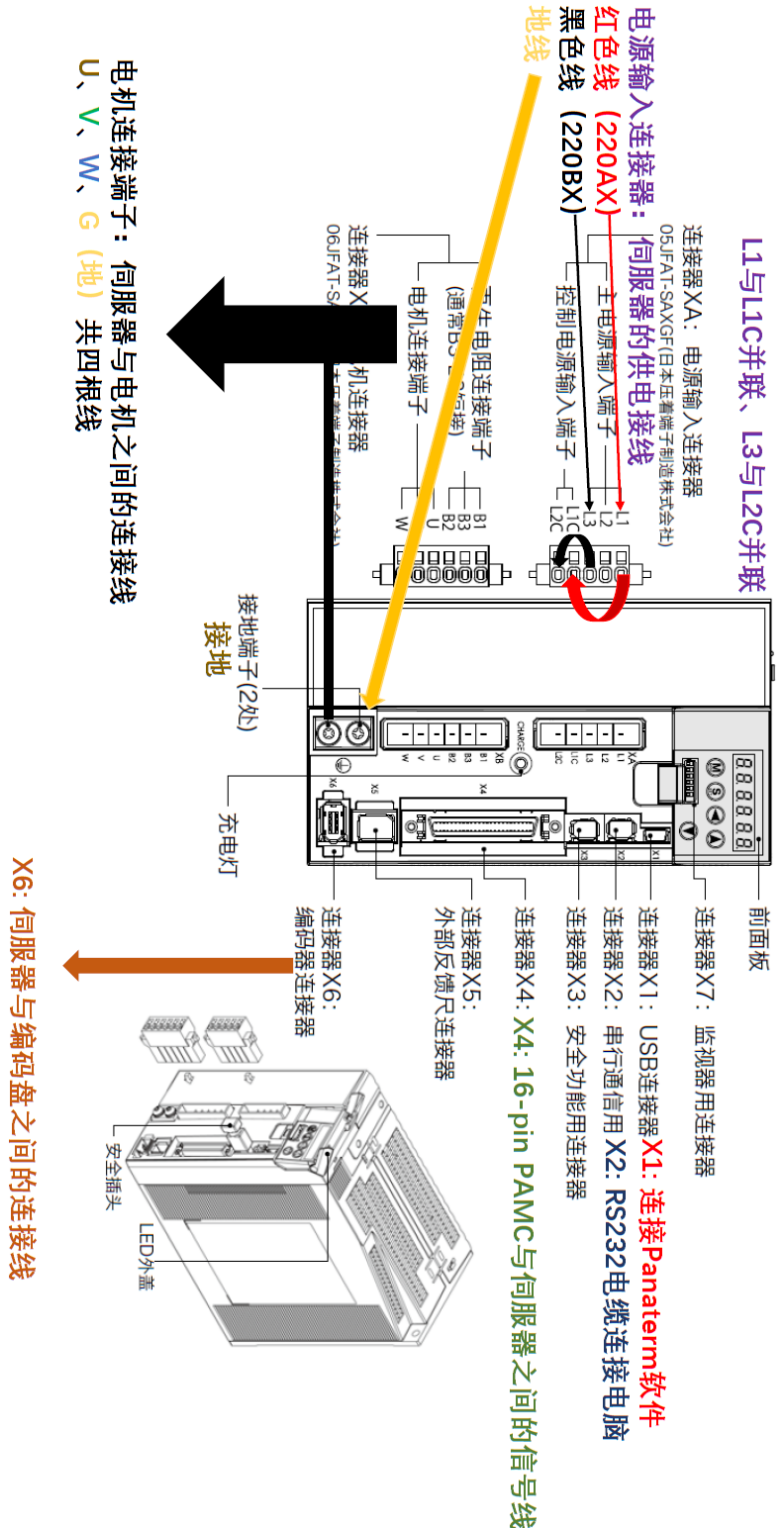

连线实物图（仅供参考）：

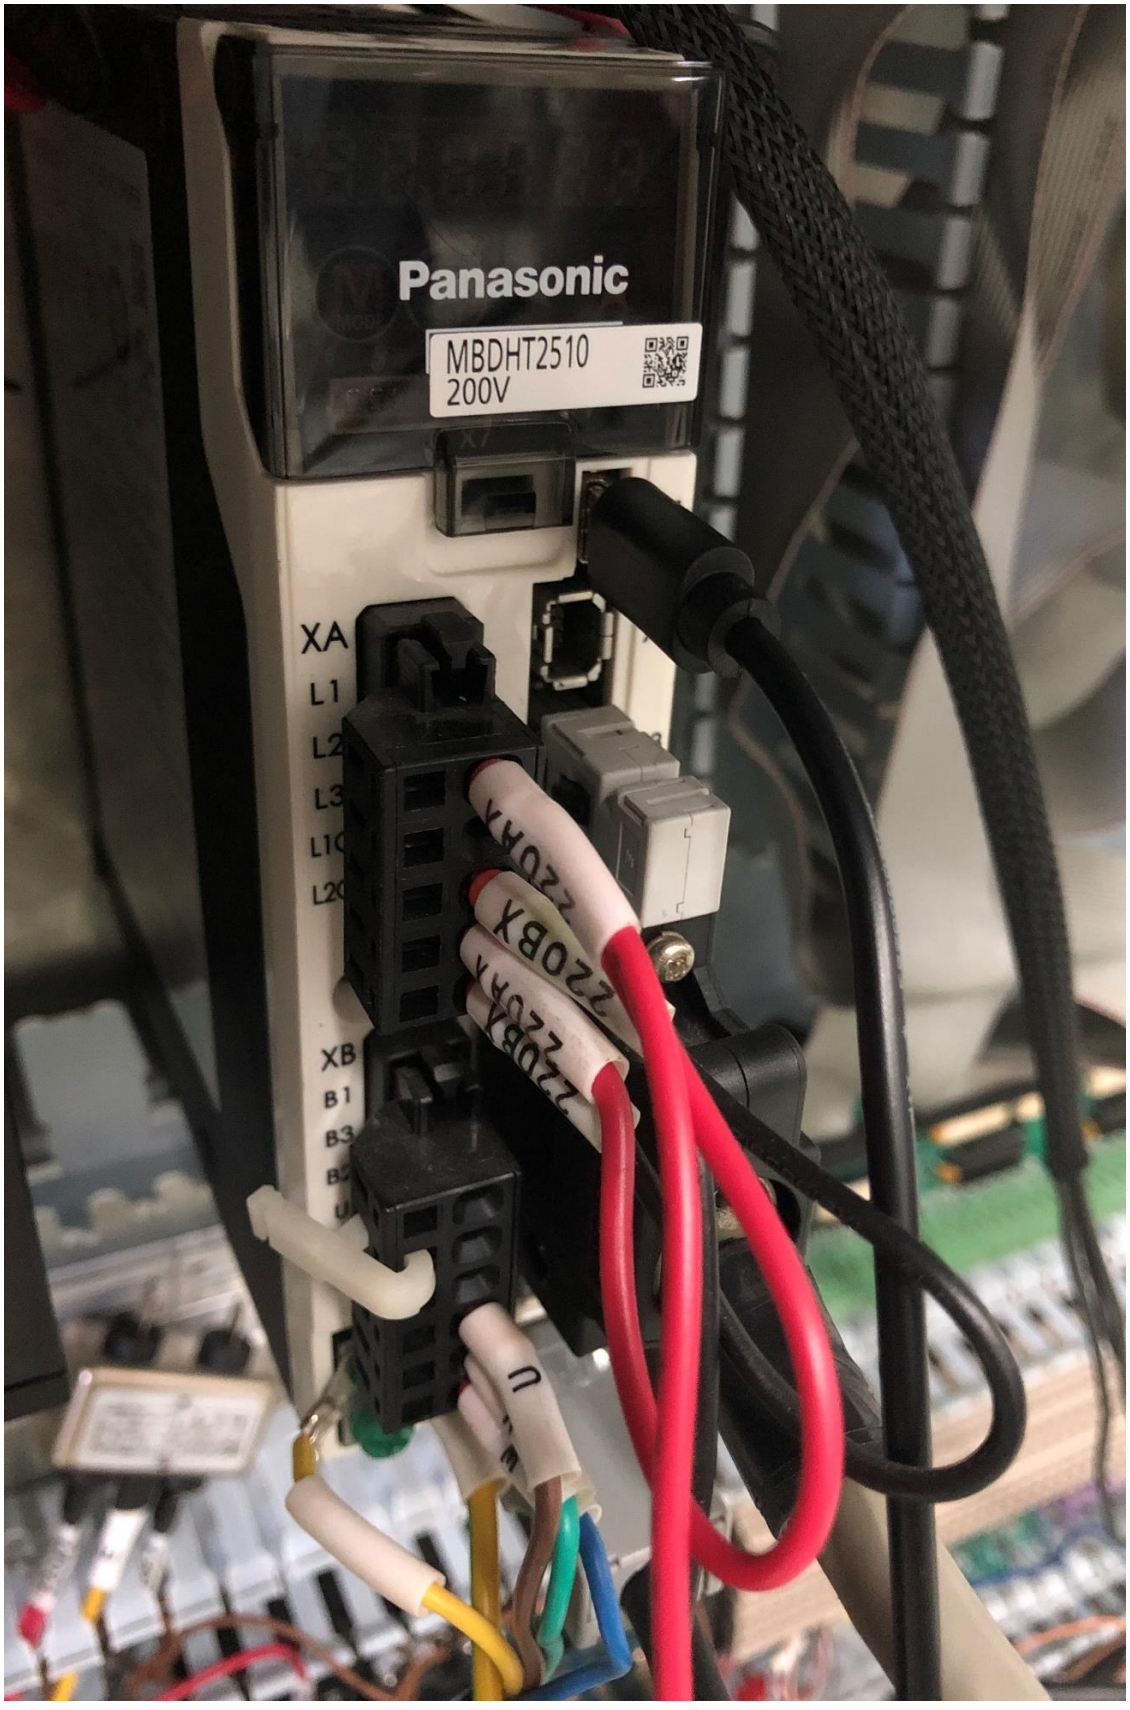

电机及编码盘与伺服器之间连线已封装好，如图：



强电连接说明

注意事项：分清火线（L）和零线（N），确保接线时未连入电源。


插头：黄色地线，蓝色火线，棕色零线



空开：



滤波：

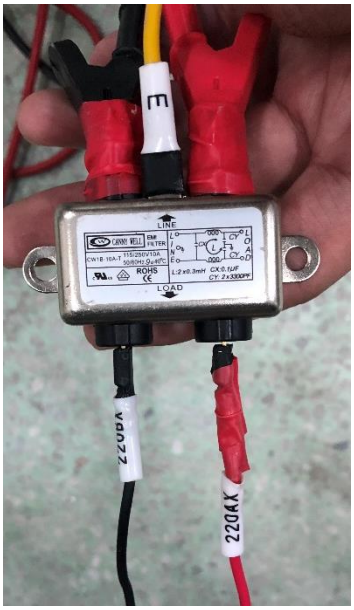

伺服器与 PAMC 连接说明

开关电源型号（Switching Power Supply）：



供电顺序：插头——空开——开关电源

注意：两开关电源并联，信号线（COM）接地，所有设备共地。

FX-50BB-S 转接板各接口说明（J3）：

J3 (JMACH1): Machine Port Connector 50-Pin Header				
Pin#	**Symbol**	**Function**	**Description**	*Notes*
1	+5V	Output	+5V Power	For encoders, 1
2	+5V	Output	+5V Power	For encoders, 1
3	GND	Common	Digital Common	For encoders, 1
4	GND	Common	Digital Common	For encoders, 1
5	CHA1	Input	Encoder A Channel Positive	2
6	CHA2	Input	Encoder A Channel Positive	2
7	CHA1/	Input	Encoder A Channel Negative	2,3
8	CHA2/	Input	Encoder A Channel Negative	2,3
9	CHB1	Input	Encoder B Channel Positive	2
10	CHB2	Input	Encoder B Channel Positive	2
11	CHB1/	Input	Encoder B Channel Negative	2,3
12	CHB2/	Input	Encoder B Channel Negative	2,3
13	CHC1	Input	Encoder C Channel Positive	2
14	CHC2	Input	Encoder C Channel Positive	2
15	CHC1/	Input	Encoder C Channel Negative	2,3
16	CHC2/	Input	Encoder C Channel Negative	2,3
17	CHA3	Input	Encoder A Channel Positive	2
18	CHA4	Input	Encoder A Channel Positive	2
19	CHA3/	Input	Encoder A Channel Negative	2,3
20	CHA4/	Input	Encoder A Channel Negative	2,3
21	CHB3	Input	Encoder B Channel Positive	2
22	CHB4	Input	Encoder B Channel Positive	2
23	CHB3/	Input	Encoder B Channel Negative	2,3
24	CHB4/	Input	Encoder B Channel Negative	2,3
25	CHC3	Input	Encoder C Channel Positive	2
26	CHC4	Input	Encoder C Channel Positive	2
27	CHC3/	Input	Encoder C Channel Negative	2,3

28	CHC4/	Input	Encoder C Channel Negative	2,3
29	DAC1	Output	Analog Output Positive 1	4
30	DAC2	Output	Analog Output Positive 2	4
31	DAC1/	Output	Analog Output Negative 1	4,5
32	DAC2/	Output	Analog Output Negative 2	4,5
33	AENA1/	Output	Amplifier-Enable 1	
34	AENA2/	Output	Amplifier -Enable 2	
35	FAULT1/	Input	Amplifier -Fault 1	6
36	FAULT2/	Input	Amplifier -Fault 2	6
37	DAC3	Output	Analog Output Positive 3	4
38	DAC4	Output	Analog Output Positive 4	4
39	DAC3/	Output	Analog Output Negative 3	4,5
40	DAC4/	Output	Analog Output Negative 4	4,5
41	AENA3/	Output	Amplifier -Enable 3	
42	AENA4/	Output	Amplifier -Enable 4	
43	FAULT3/	Input	Amplifier -Fault 3	6
44	FAULT4/	Input	Amplifier -Fault 4	6
45	ADCIN_1	Input	Analog Input 1	Option-12 required
46	ADCIN_2	Input	Analog Input 2	Option-12 required
47	FLT_FLG_V	Input	Amplifier Fault pull-up V+	
48	GND	Common	Digital Common	
49	+12V	Input	DAC Supply Voltage	7
50	-12V	Input	DAC Supply Voltage	7

——资料引用自文件“turbo pmac clipper HRM.Pdf”


TURBO PMAC
CLIPPER HRM.pdf

FX-34BB-S 转接板接口说明（J4）：

J4 (JMACH2): Machine Port CPU Connector 34-Pin Header				
Pin#	**Symbol**	**Function**	**Description**	*Notes*
1	FLG_1_2_V	Input	Flags 1-2 Pull-Up	
2	FLG_3_4_V	Input	Flags 3-4 Pull-Up	
3	GND	Common	Digital Common	
4	GND	Common	Digital Common	
5	HOME1	Input	Home-Flag 1	10
6	HOME2	Input	Home-Flag 2	10
7	PLIM1	Input	Positive End Limit 1	8,9
8	PLIM2	Input	Positive End Limit 2	8,9
9	MLIM1	Input	Negative End Limit 1	8,9
10	MLIM2	Input	Negative End Limit 2	8,9
11	USER1	Input	User Flag 1	
12	USER2	Input	User Flag 2	
13	PUL_1	Output	Pulse Output 1	
14	PUL_2	Output	Pulse Output 2	
15	DIR_1	Output	Direction Output 1	
16	DIR_2	Output	Direction Output 2	
17	EQU1	Output	Encoder Comp-Equal 1	
18	EQU2	Output	Encoder Comp-Equal 2	
19	HOME3	Input	Home-Flag 3	10
20	HOME4	Input	Home-Flag 4	10
21	PLIM3	Input	Positive End Limit 3	8,9
22	PLIM4	Input	Positive End Limit 4	8,9
23	MLIM3	Input	Negative End Limit 3	8,9
24	MLIM4	Input	Negative End Limit 4	8,9
25	USER3	Input	User Flag 3	
26	USER4	Input	User Flag 3	
27	PUL_3	Output	Pulse Output 3	
28	PUL_4	Output	Pulse Output 4	
29	DIR_3	Output	Direction Output 3	
30	DIR_4	Output	Direction Output 4	
31	EQU3	Output	Encoder Comp-Equal 3	
32	EQU4	Output	Encoder Comp-Equal 4	
33	B_WDO	Output	Watchdog Out	Indicator/driver
34	INIT-	Input	PMAC Reset	Low is Reset. See note 11


——资料引用自文件“turbo pmac clipper HRM 中文.Pdf”


接线说明如图：

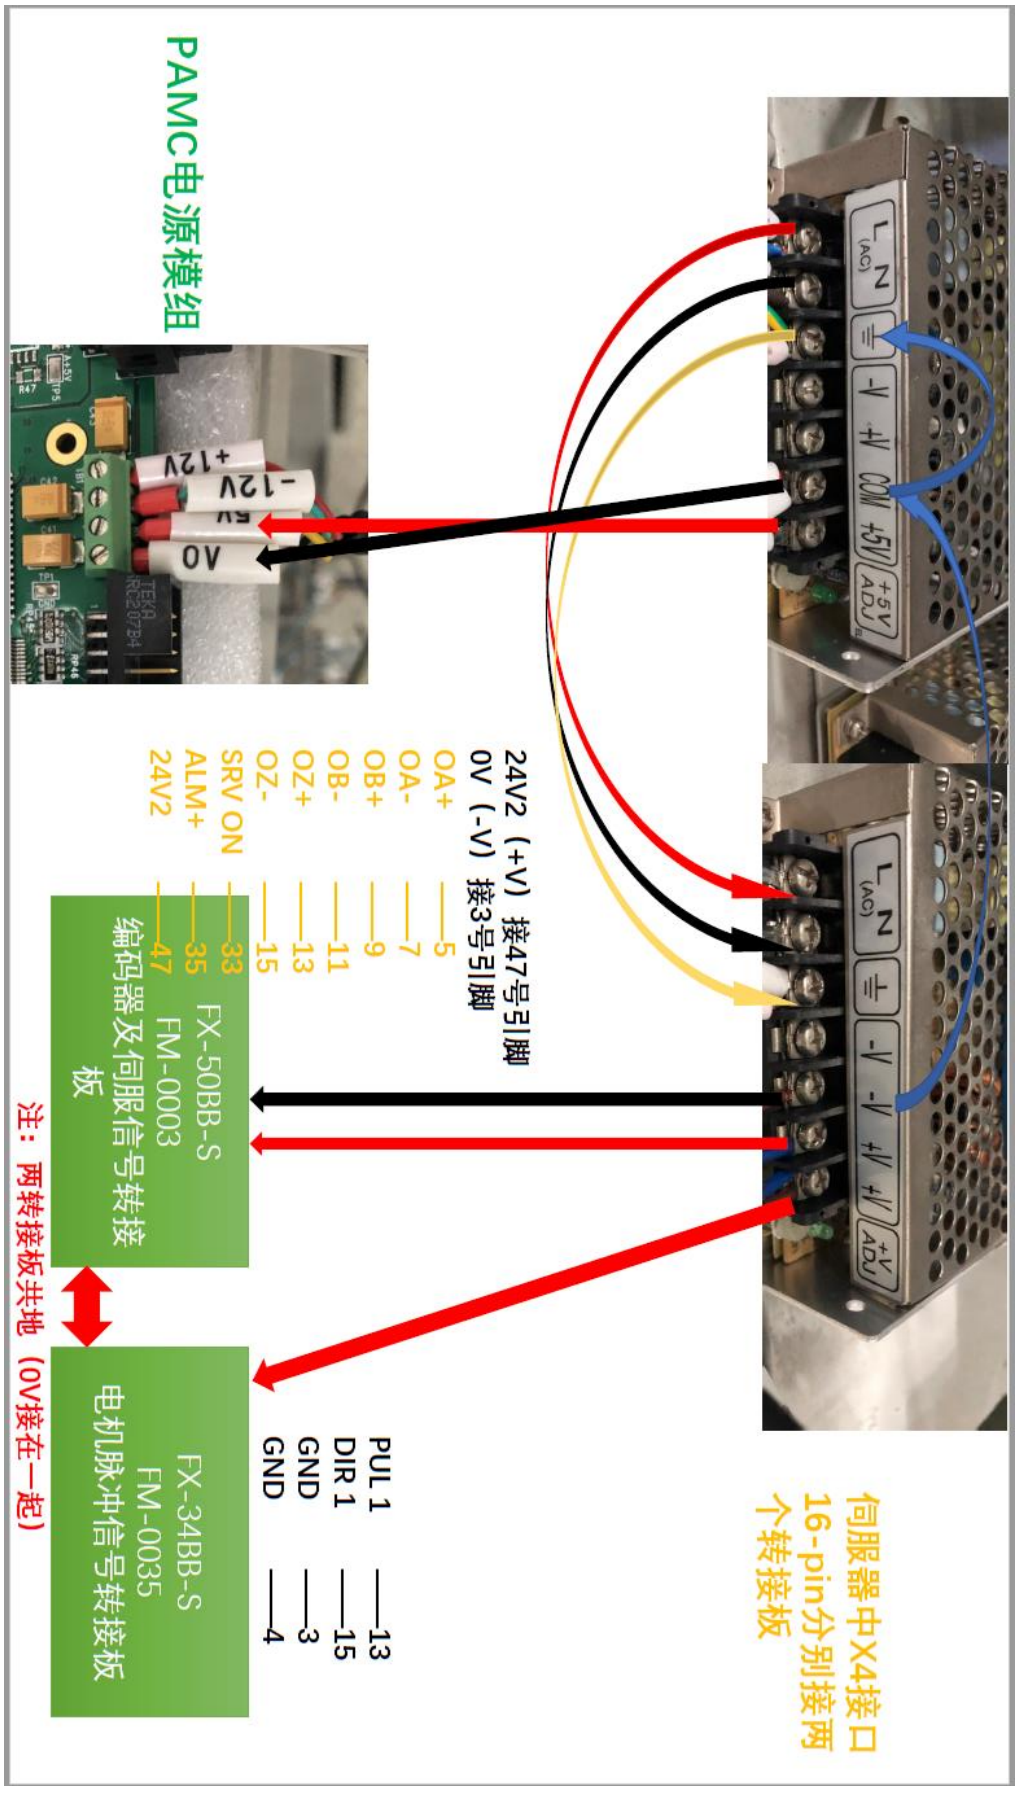
PAMC电源模组
伺服器中X4接口
16-pin分别接两
个转接板
24V2 (+V) 接47号引脚
0V (-V) 接3号引脚
OA+ 5
OA- 7
OB+ 9
OB- 11
OZ+ 13
OZ- 15
SRV ON 33
ALM+ 35
24V2 47
FX-50BB-S
FM-0003
编码器及伺服信号转接板
PUL 1 13
DIR 1 15
GND 3
GND 4
FX-34BB-S
FM-0035
电机脉冲信号转接板
注：两转接板共地（0V接在一起）

实际接线图（仅供参考）：



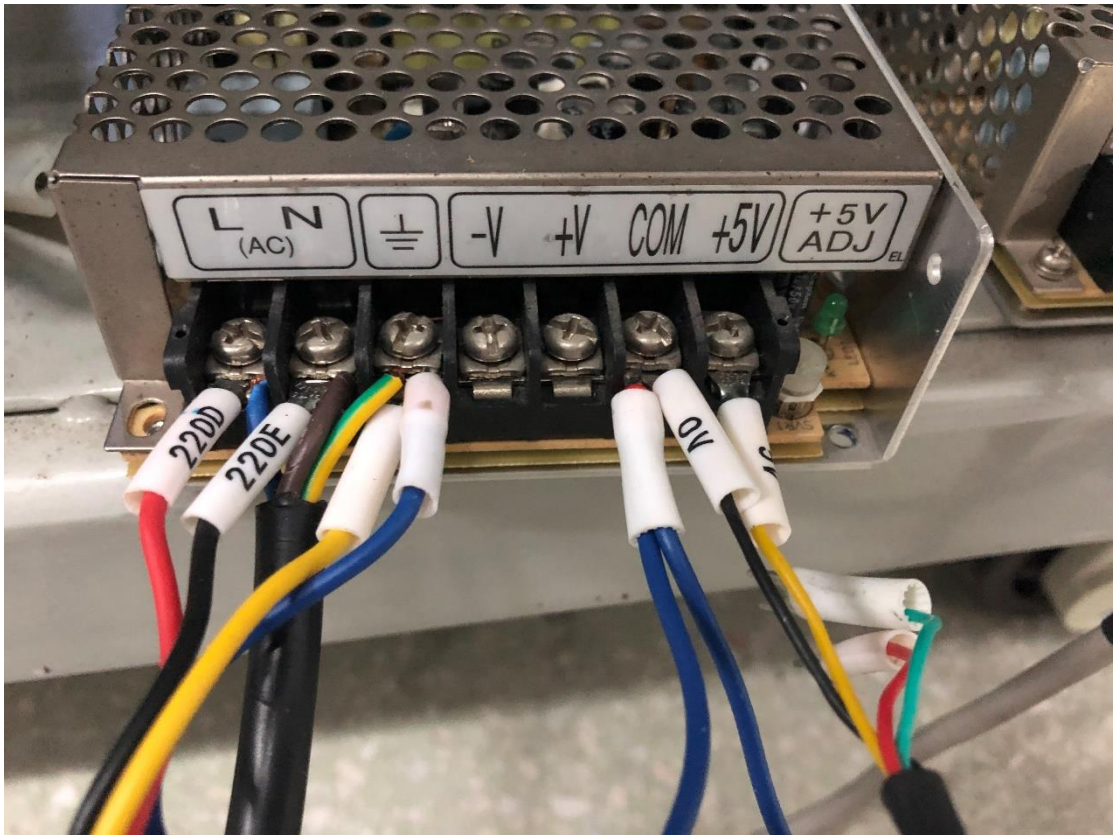

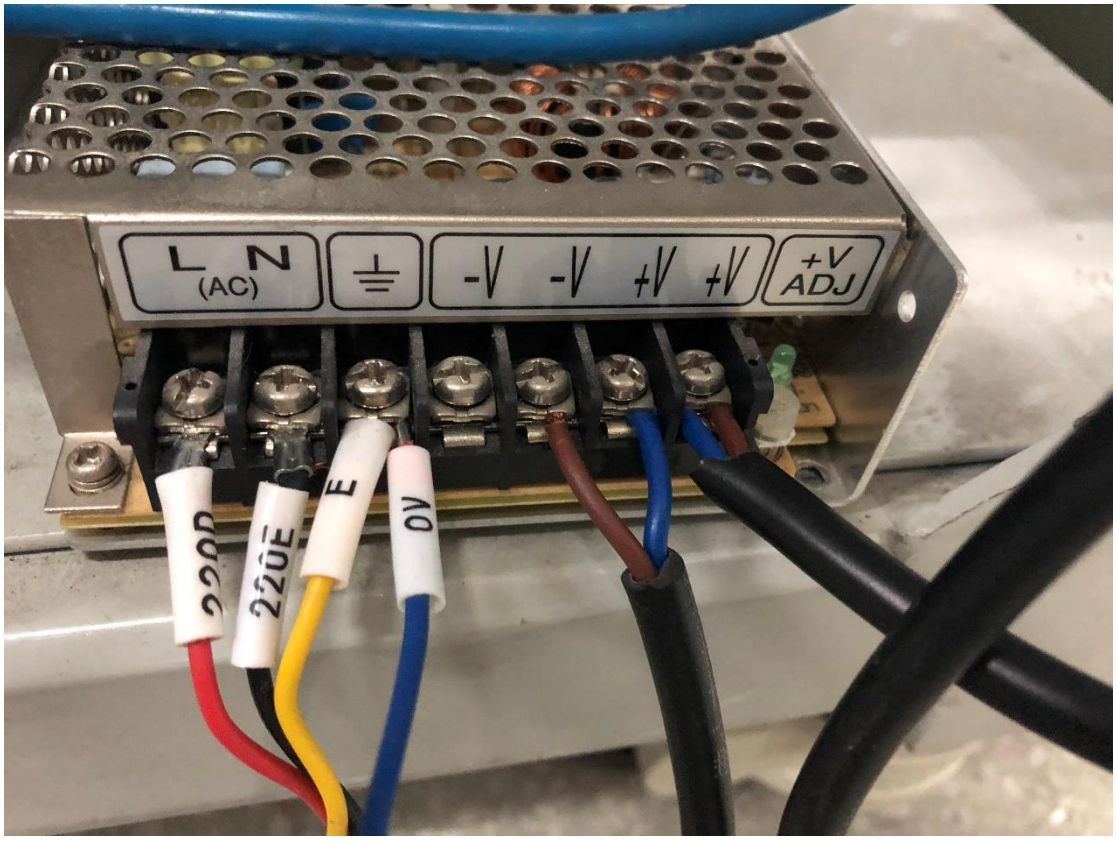
L
N
(AC)
-V
-V
+V
+V
+V
ADJ
220E
E
0V