A5 面板操作

一、需要设定的参数

参数编号　PA.	参数名称	设定值	说明
0.01	控制模式设定	0	位置控制
0.02	实时自动调整设定	1	标准模式
0.03	实时自动调整机械刚性设定	13	
0.04	惯量比	250	
0.05	指令脉冲输入选型　（A 或者 B）	0 或者 1	0 表示脉冲输入　A 接法，1 表示脉冲输入　B 接法
0.06	指令脉冲旋转方向设定	0 或者 1	改变电机正反转方向
0.07	指令脉冲输入模式设定	1 或者 3	1 表示正负脉冲输入模式，　3 表示脉冲 +方向输入模式
0.08	电机每旋转一圈的指令脉冲数	10000	
2.00	自适应滤波器模式设定	1 或者 2	1 表示第 3 陷波自动抓取共振点，2 表示第第 3、4 陷波自动抓取共振点
2.07	第 3 陷波频率	5000	
2.10	第 4 陷波频率	5000	

二、监视器的观测

1、驱动器上电后按一次设置键　　S 进入 d01.SPd（电机转速），按 3 次上键显示　d04.trq（转矩指令），再按一次设置键　S 进入监控值状态；

2、驱动器上电后按一次设置键　　S 进入 d01.SPd（电机转速），按 4 次上键显示　d05.nPS（反馈脉冲总和），再按一次设置键　S 进入监控值状态；

3、驱动器上电后按一次设置键　　S 进入 d01.SPd（电机转速），按 5 次上键显示　d06.cPS（指令脉冲总和），再按一次设置键　S 进入监控值状态；

4、驱动器上电后按一次设置键　　S 进入 d01.SPd（电机转速），按 13 次上键显示　d15. oL（过载率），再按一次设置键　S 进入监控值状态；


5、驱动器上电后按一次设置键　　S 进入 d01.SPd（电机转速），按 9 次下键显示　d27. Pn（PN 间电压），再按一次设置键　S 进入监控值状态；

三、参数的修改

1、驱动器上电后按一次设置键　　S 进入 d01.SPd；

2、按一次模式键　M 进入参数设定模式　PAr.000，通过上、下、左键选择所要修改的参数，按设置键 S 进入该参数的设定值；

3、把对应参数的设定值修改后，再按住设置键　　S 约 2 秒后，界面自动返回到对应的参数设定模式 PAr.*** ；

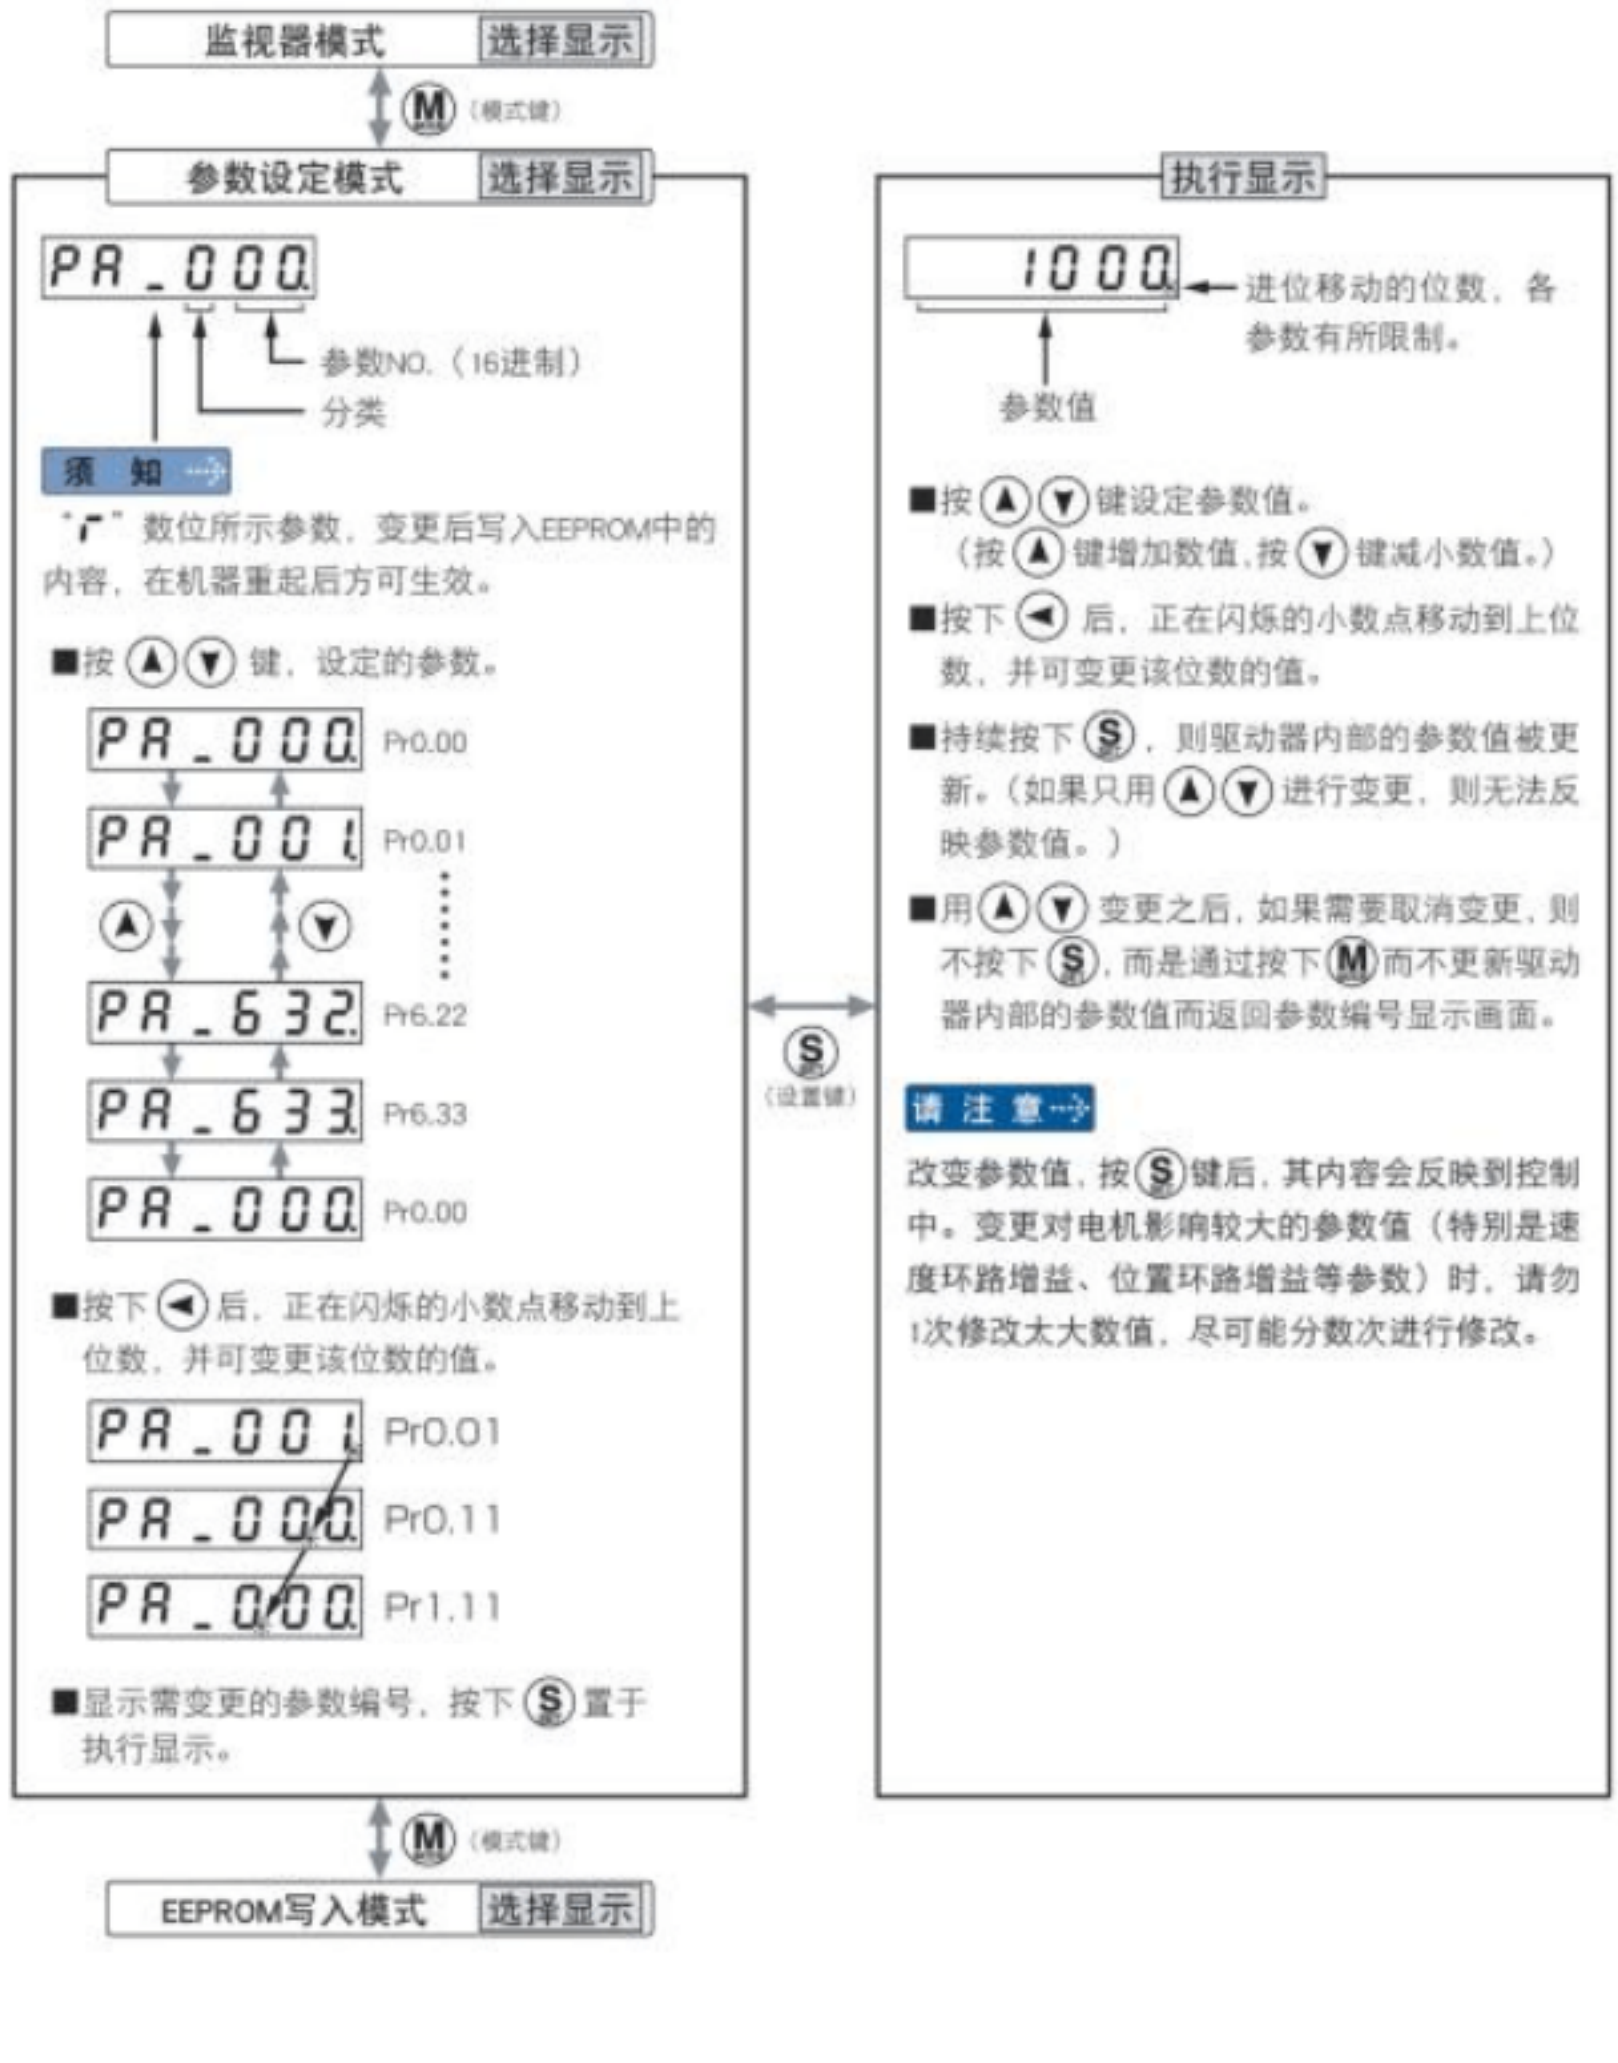


四、 EEPROM 写入模式

1、在返回到对应的参数设定模式 PAr.*** 后，再按一次模式键 M 进入参数 EEPROM 写入模式 EE_SEt ；

2、按一次设置键 S 进入 EEP - 模式；

3、再按住向上键约 5 秒后，显示 EEP- - -逐渐增加 直到显示 rESEt 或 FiniSh 为止，设置参数写入完毕。

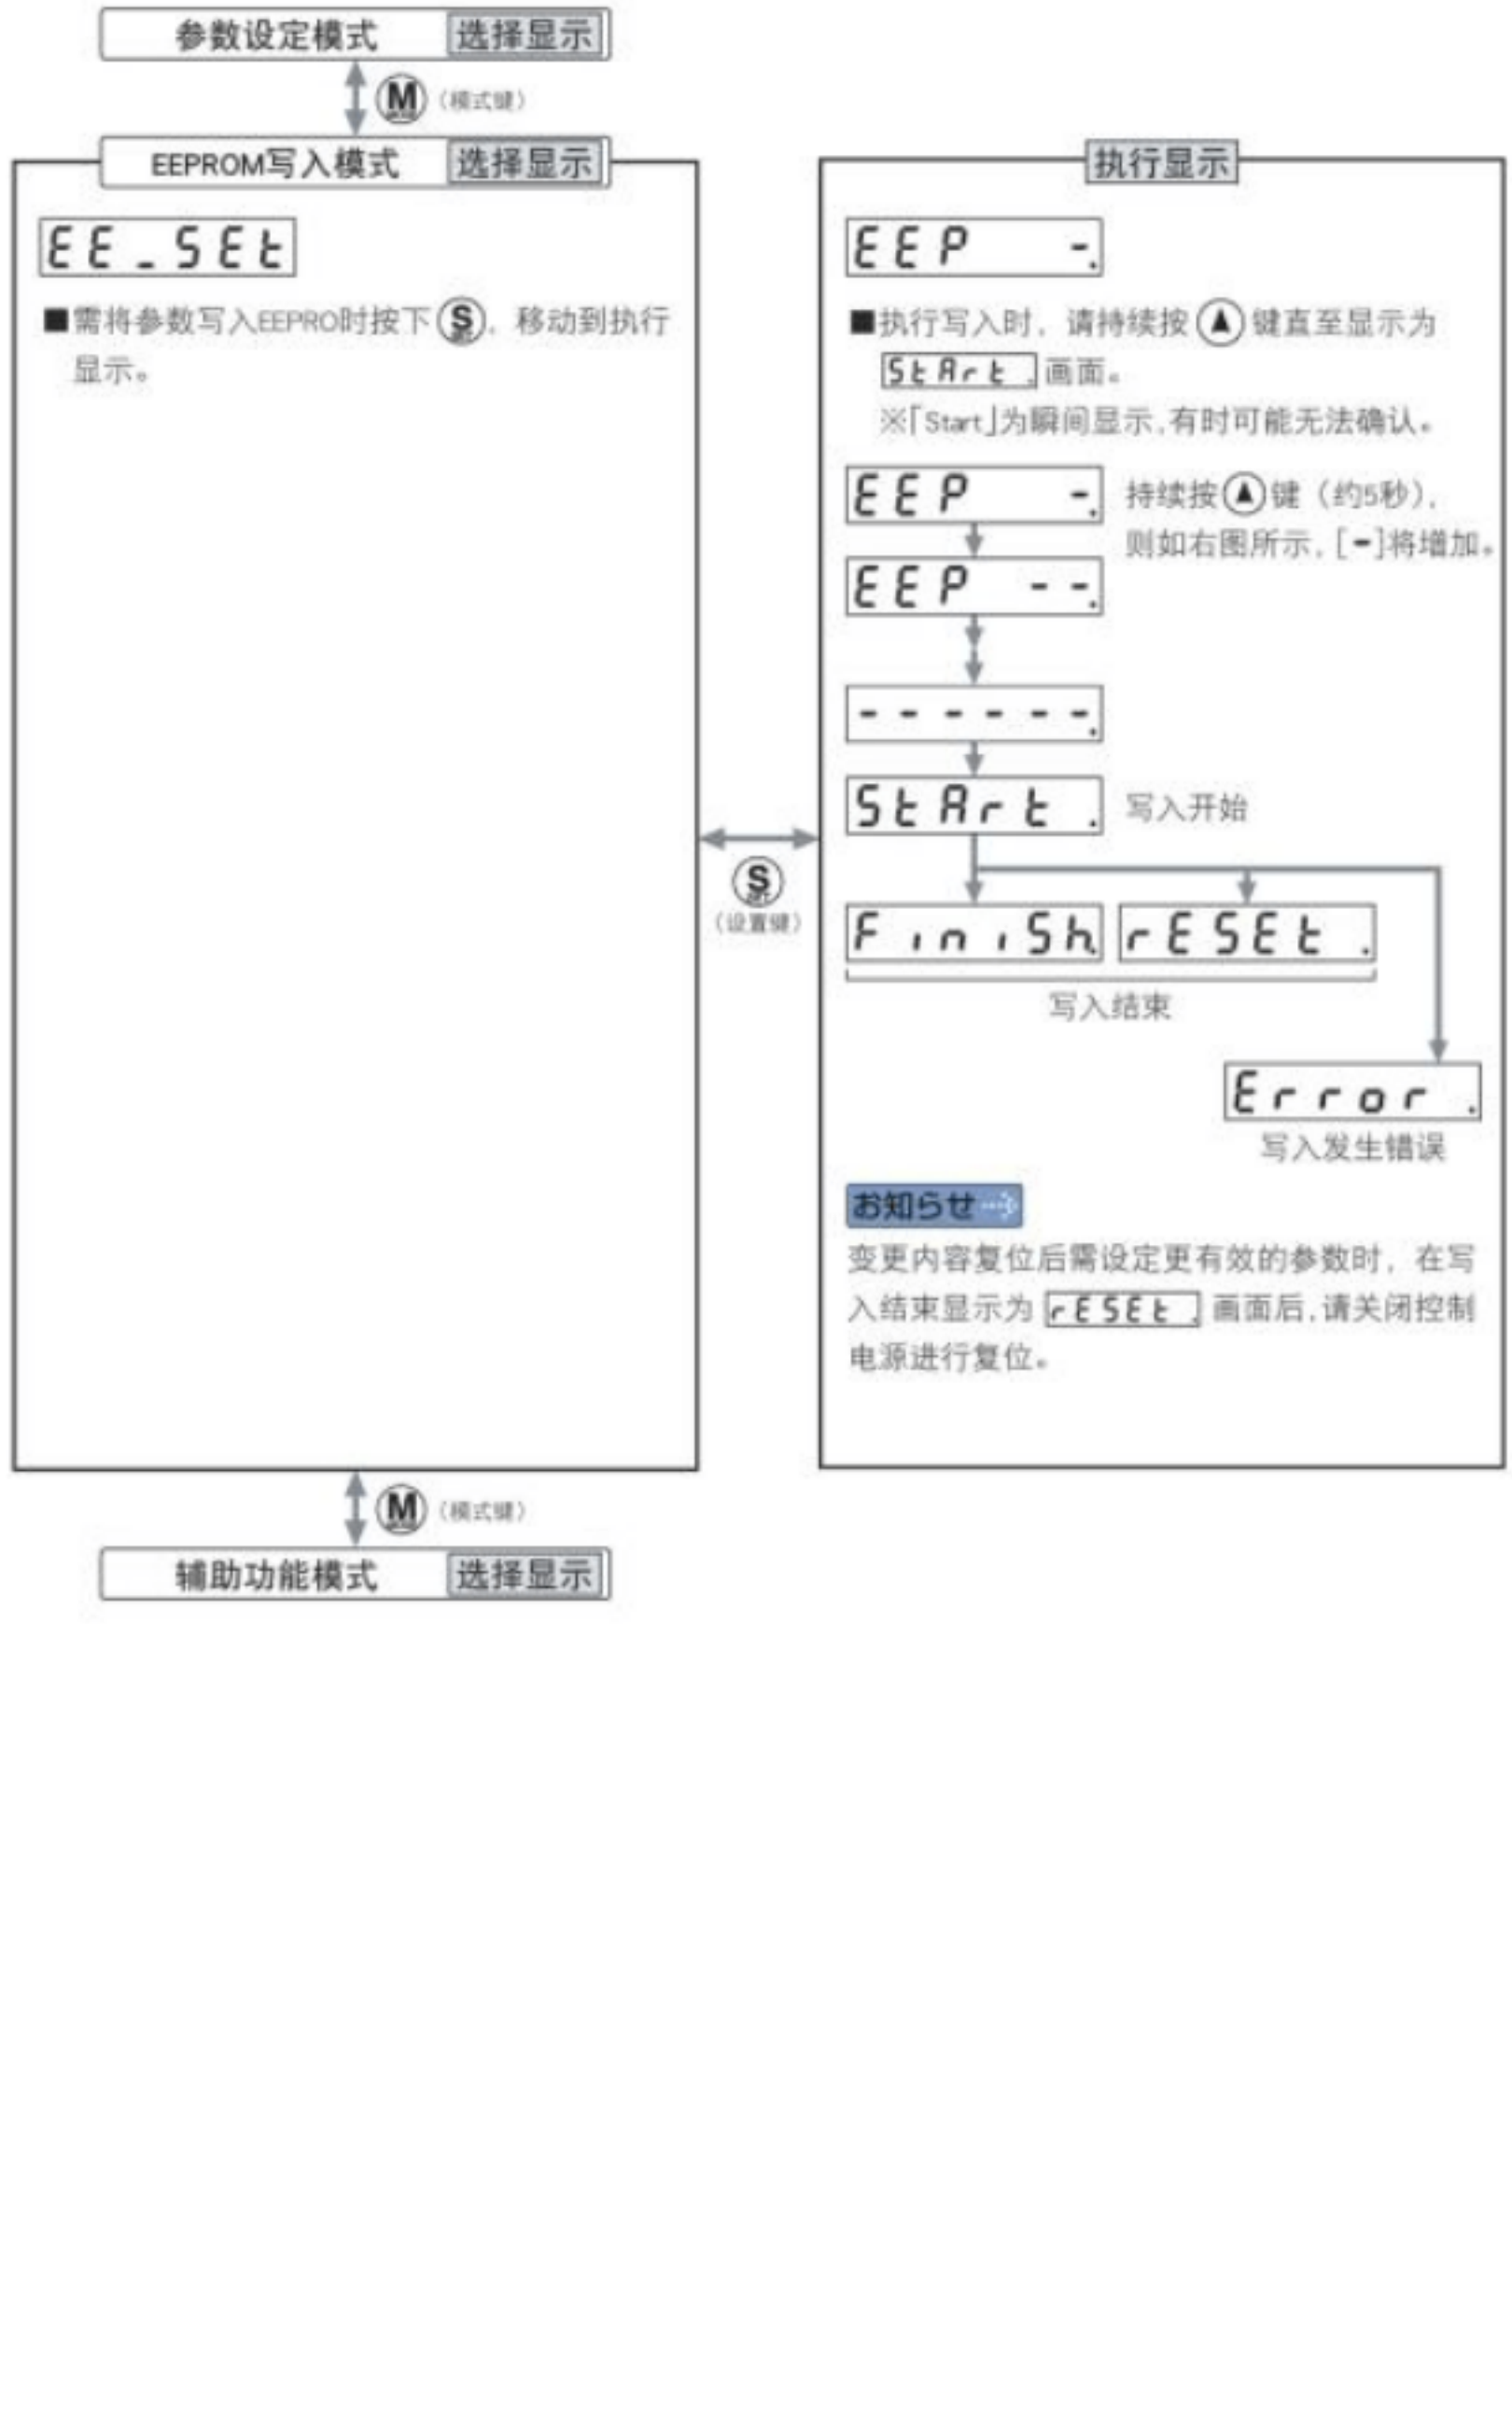

五、 JOG 试运行方法


1、驱动器上电后按一次设置键　　S 进入 d01.SPd；

2、按 3 次模式键　M 进入辅助模式　AF_ACL ，按 4 次向上键直到出现　AF_JOG ；

3、按一次设置键　S 进入 JOG　- 模式；再按住向上键约　　5 秒后，显示　JOG- - - 逐渐增加　直到显示 rEAdy 为止；

4、再按住向左键约　5 秒后，右边的小数点逐渐向左边移动，　　直到显示　SrV_on 为止；

5、此时按住上、下键即可进行电机正反转。

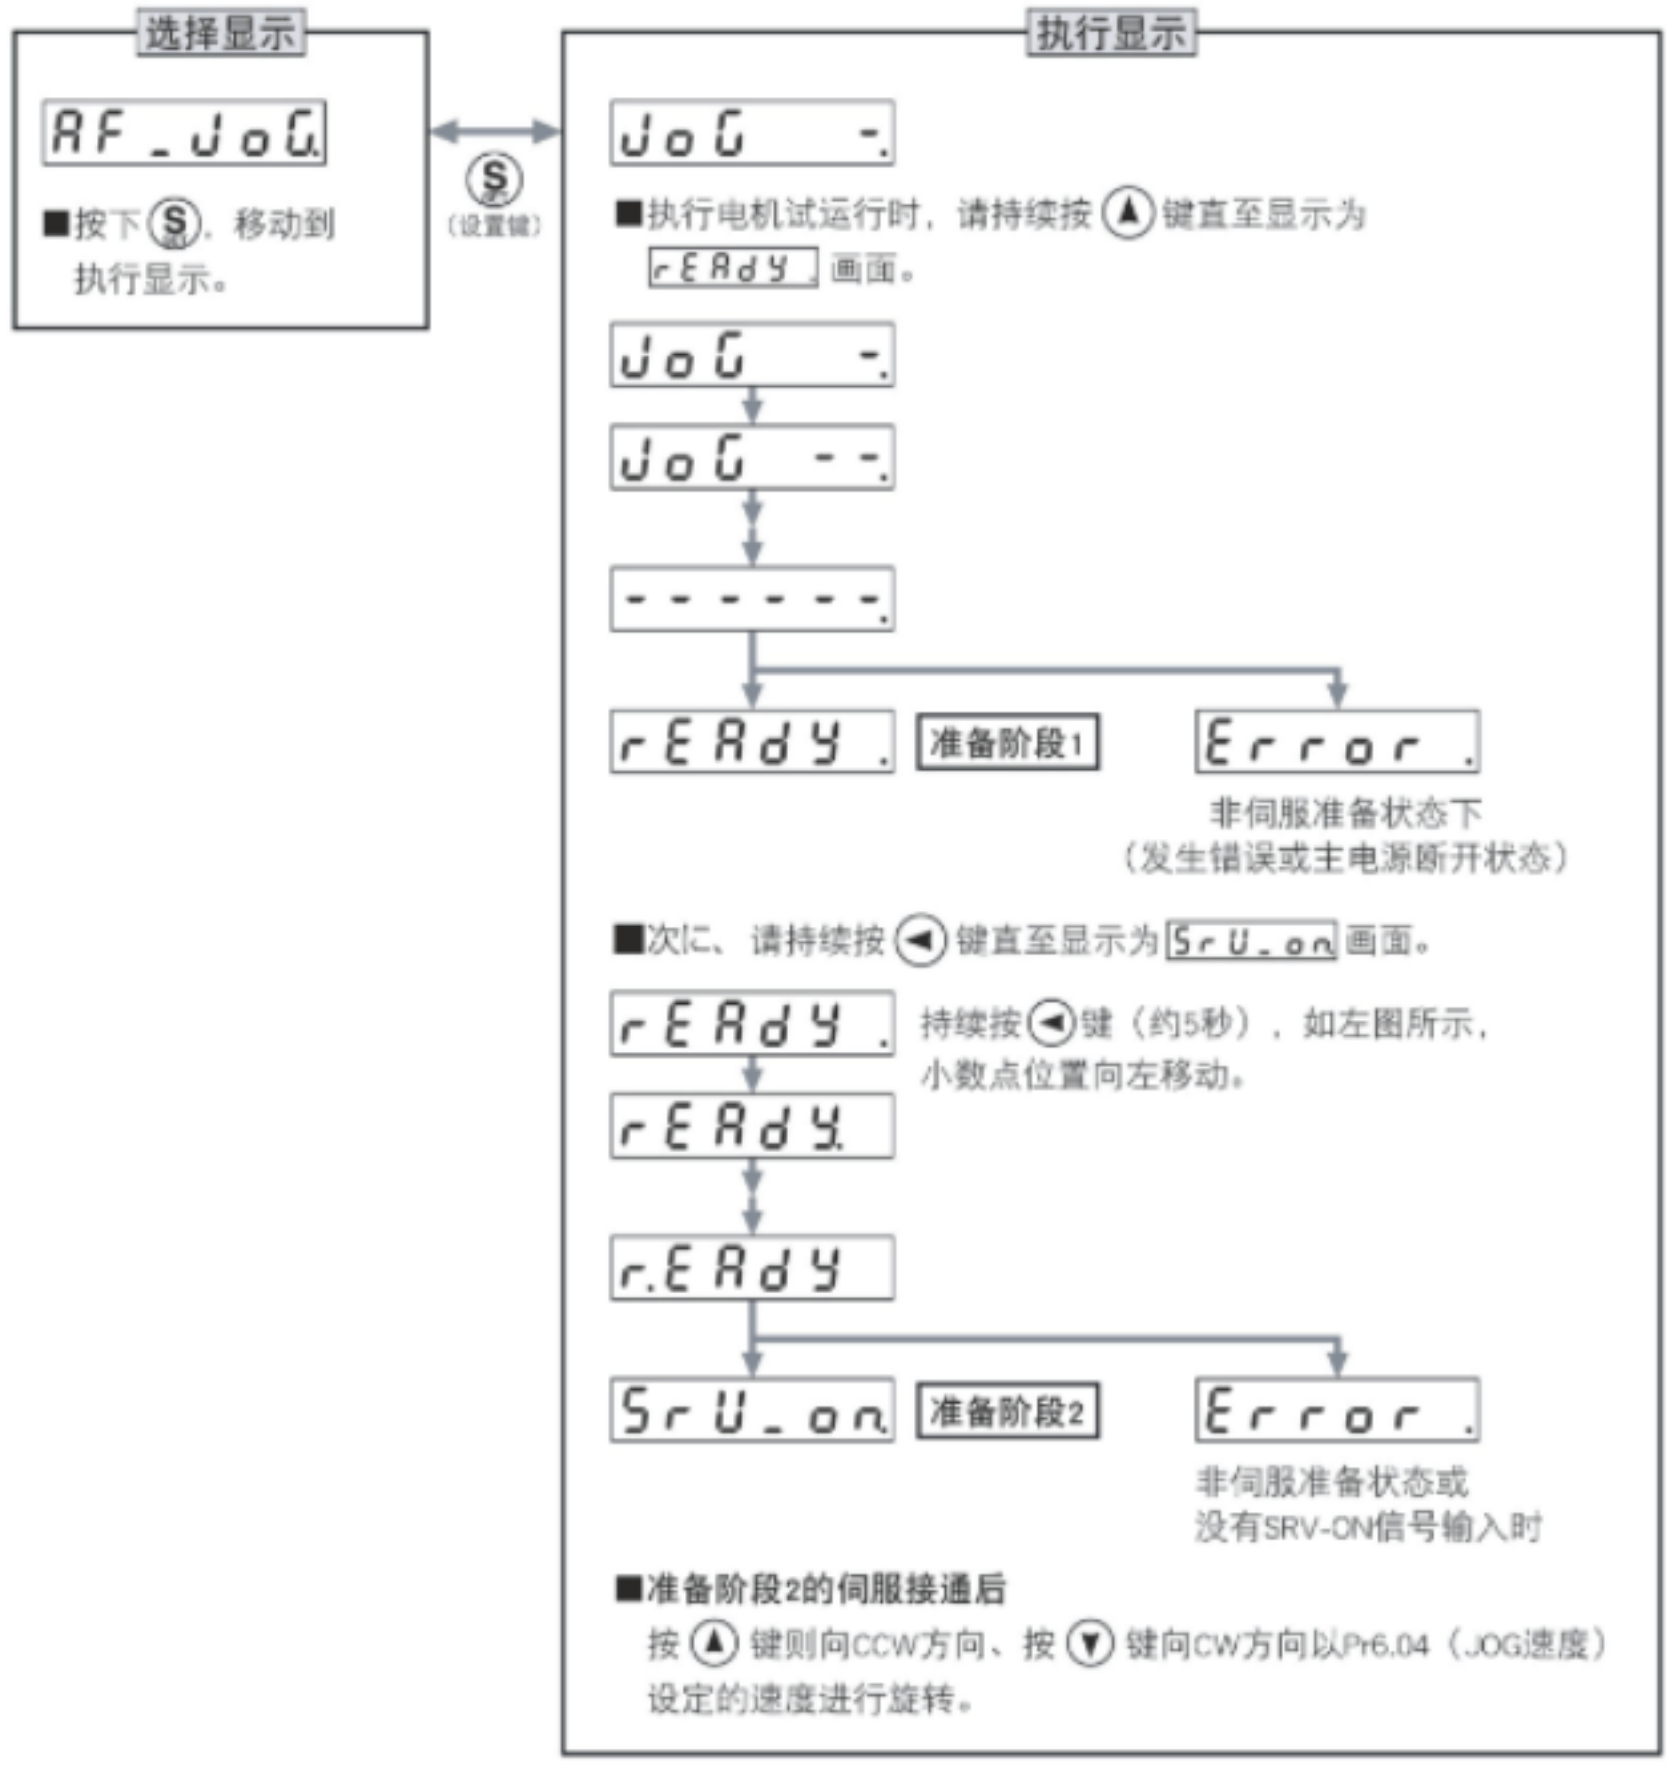

六、参数恢复出厂值方法

1、驱动器上电后按一次设置键　　S 进入 d01.SPd；

2、按 3 次模式键　M 进入辅助模式　AF_ACL，按 6 次向上键直到出现　AF_ini ；

3、按一次设置键　S 进入 ini　- 模式；再按住向上键约　5 秒后，显示　ini- - - 逐渐增加直到显示 FiniSh 为止，设置参数恢复出厂值完毕。

