Turbo PMAC 电机状态分析


2018.03.13

自动化中心

制作	照查	认可
2018/3/13 Motion课 桑蓦		

© OMRON Corporation

电机状态

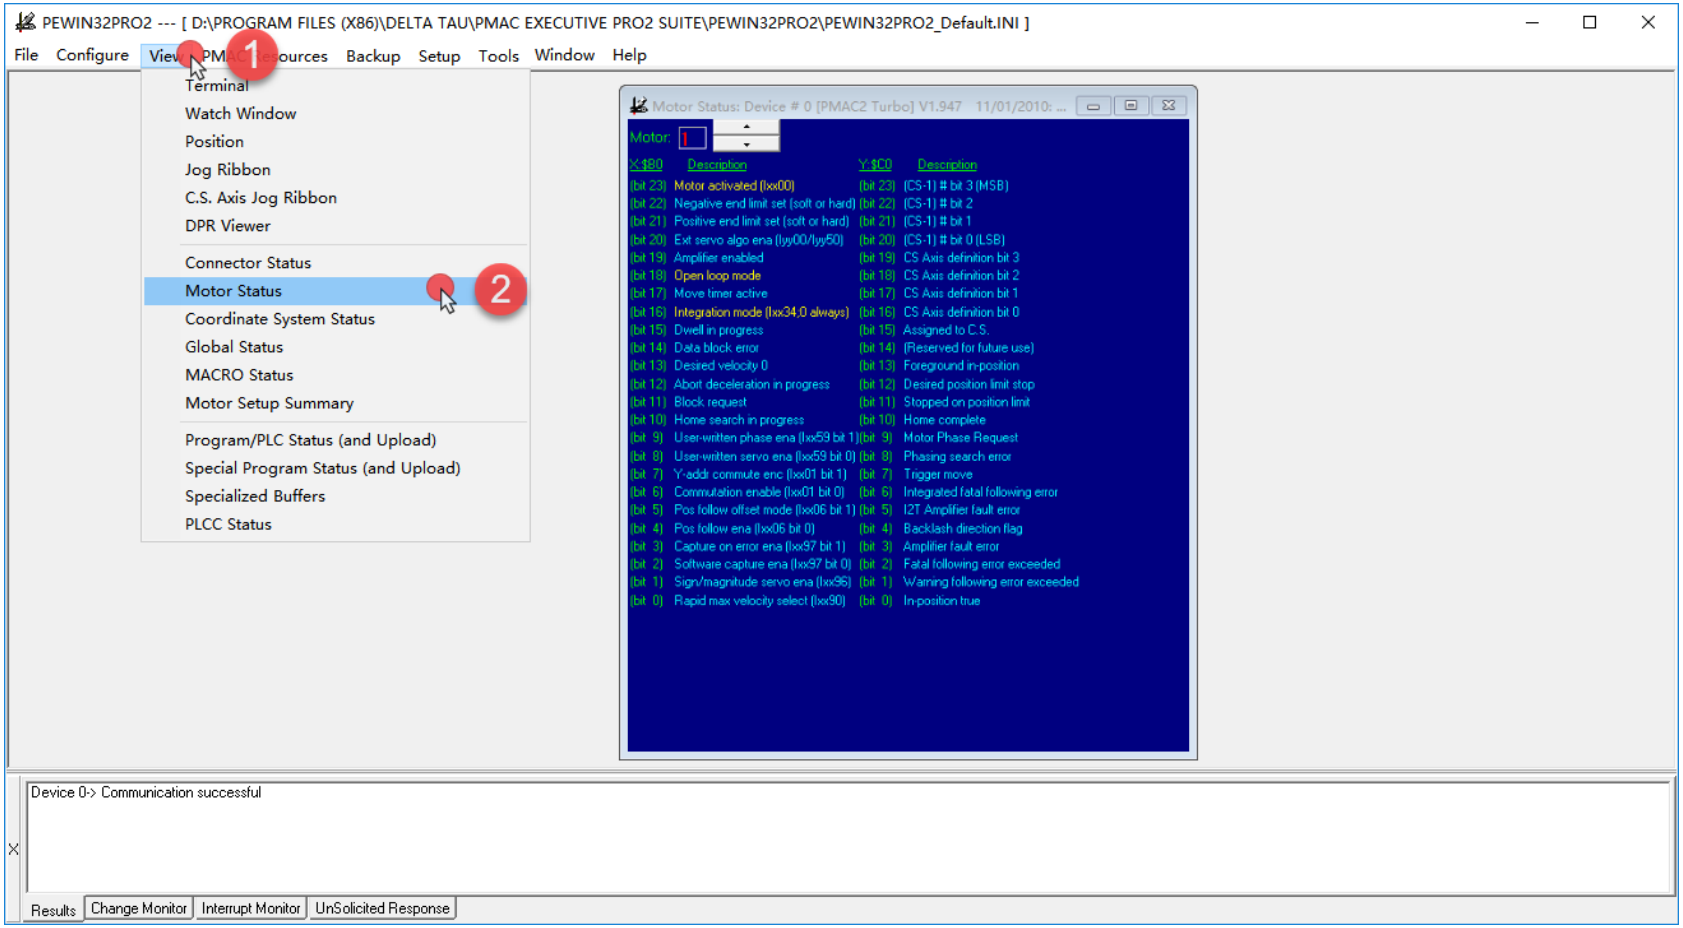


通过上述操作我们调出电机状态窗口，此窗口为我们判定电机为何不能运动的最主要和最直接的依据

CONFIDENTIAL

© OMRON Corporation

电机状态

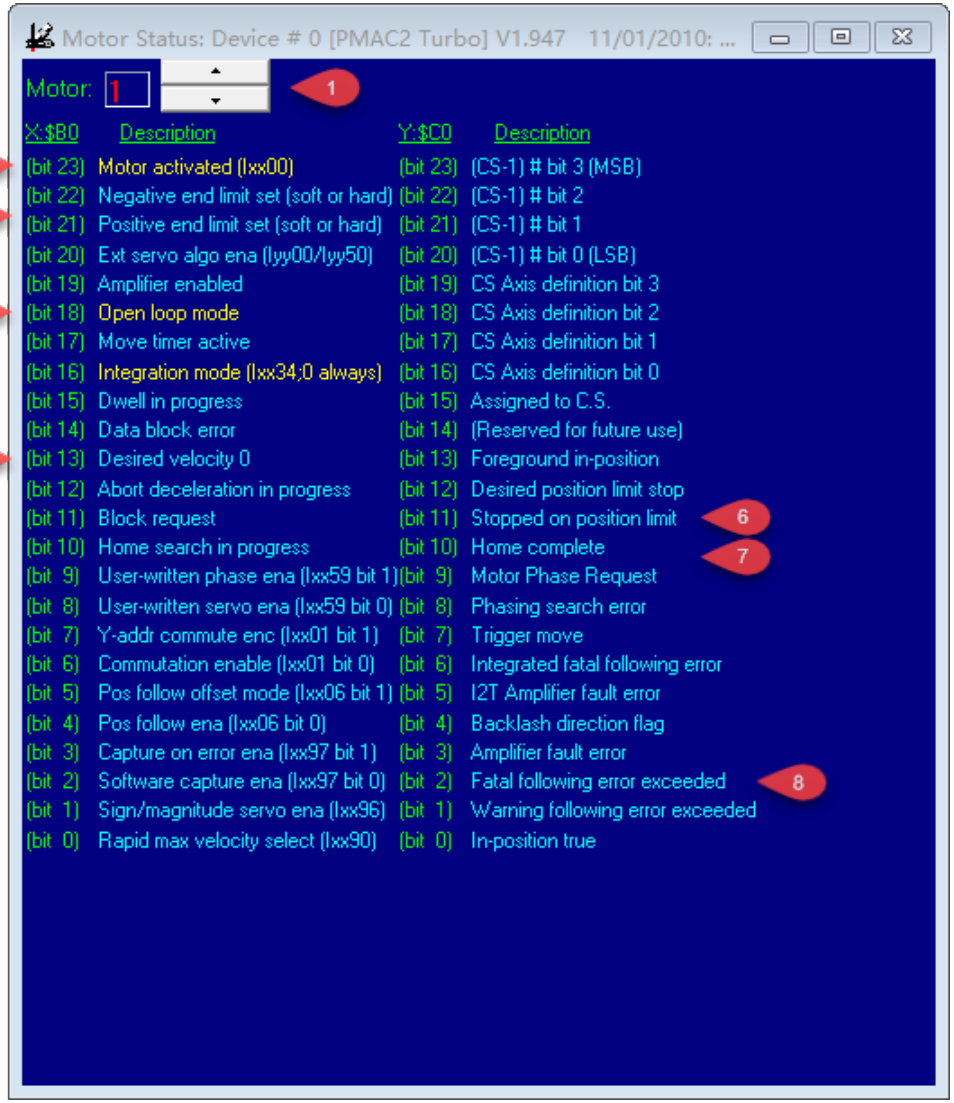


如左图所示，电机状态中有几个重要标识，下面解释其含义：

1.表示目前所显示的状态是几号电机
2.表示电机是否激活（电机激活是PMAC控制电机的前提）
3.正负限位，如果激活电机则不能向激活限位的方向运动
4.开环模式，此状态表明电机现在处于开环状态（正常控制电机时是闭环状态）
5.指令速度为0（电机运动指令要求电机停止运动）
6.限位停止，表明电机因限位停止运动
7.回零完成
8.致命跟随误差报警，表明跟随误差超过Ixx11设定值，电机自动去使能

CONFIDENTIAL
© OMRON Corporation

正常状态工作状态

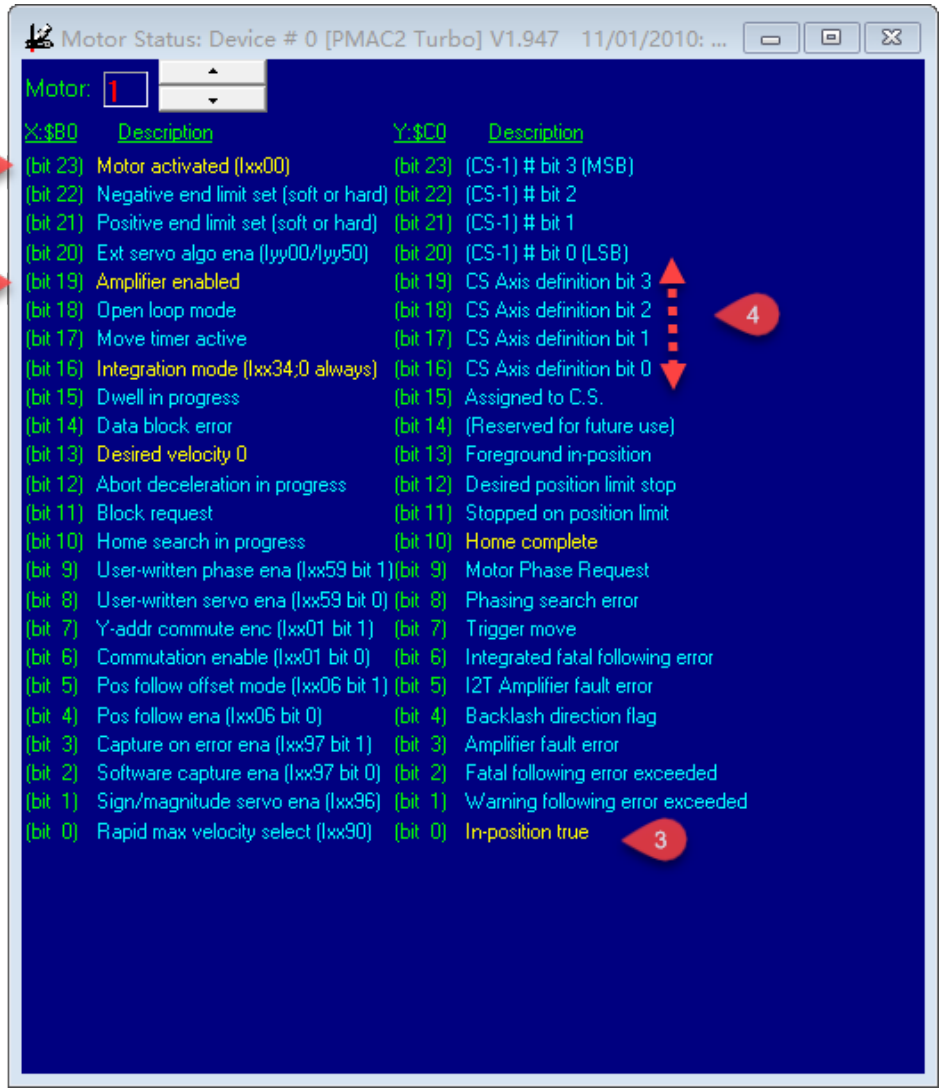


当电机状态如左图所示，表明电机一切正常可以运动。
电机能运动的前提是1、2条件满足，且无其他报警信息，如限位，跟随误差报警
如果电机被分配坐标系4会变黄。


3表明电机到达指定位置。

如果运行程序后电机未动，仍保持该状态，说明程序有误。因左图状态表明电机现在接受的指令是闭环停止运动，且电机已经到达停止位置。

CONFIDENTIAL
© OMRON Corporation

电机状态

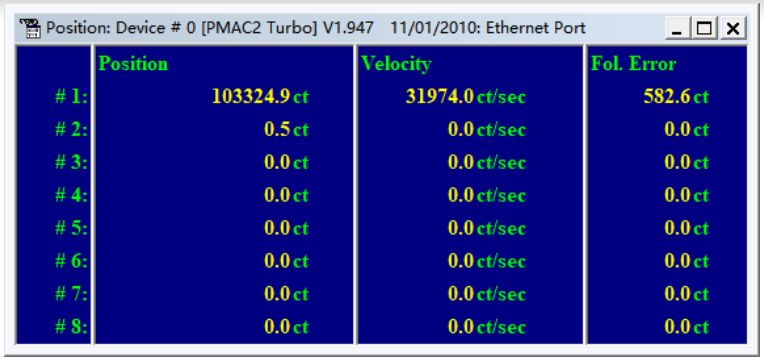

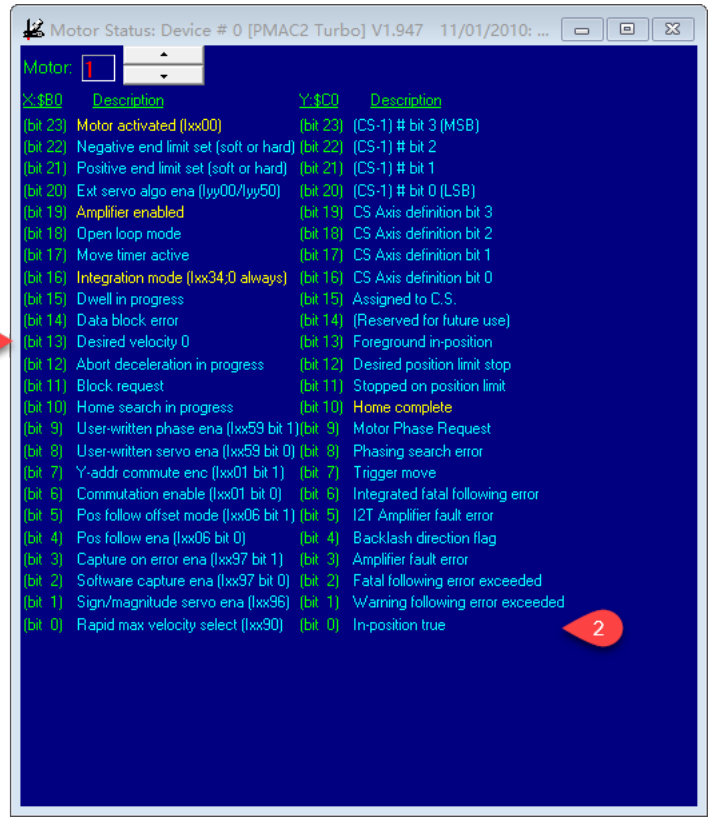



当电机运动时，我们可以观察到1和2熄灭，说明电机正在运动。

CONFIDENTIAL

© OMRON Corporation

其他情况

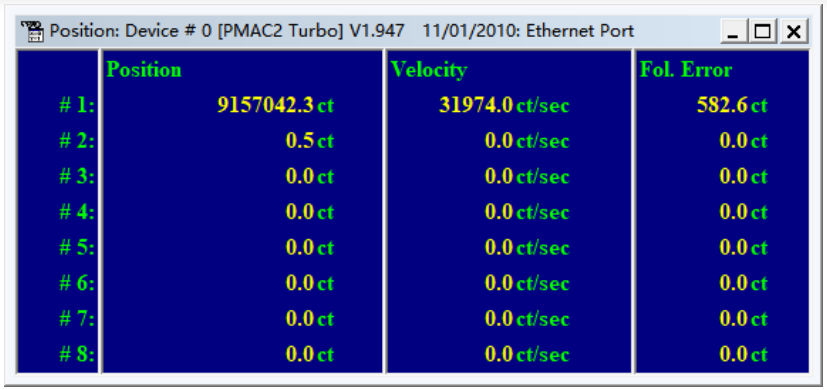

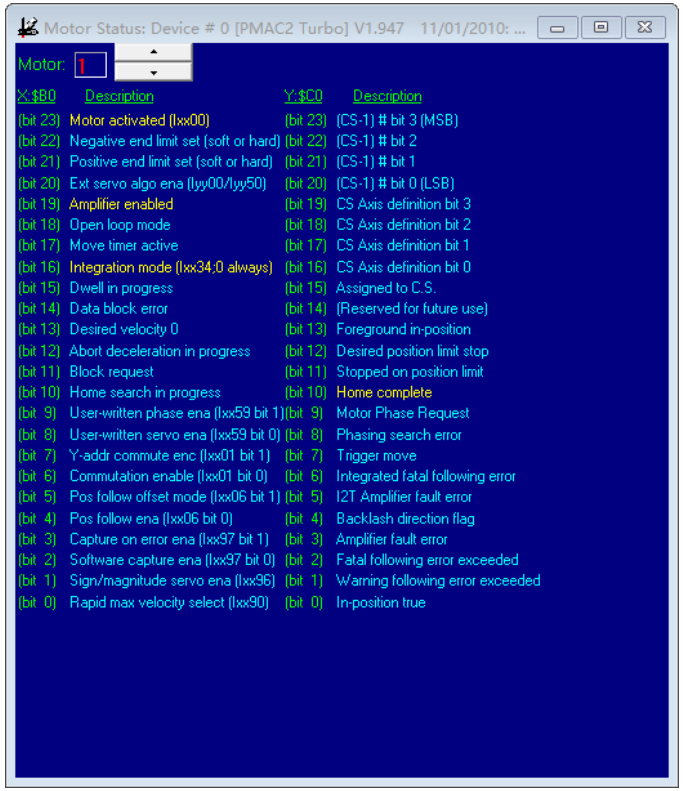

如电机状态正常，Position窗口电机位置正常运动，但实际电机没有运动。
说明你有可能使用脉冲控制电机。
需要检查电机驱动器接线以及电机驱动器设置。

CONFIDENTIAL
© OMRON Corporation

变更履历

Rev.	日期	担当	内容	页
A	2018/3/13	桑蓦	新建制作	

CONFIDENTIAL

© OMRON Corporation