
Kimm - CAM

사용자 평가용 튜토리얼

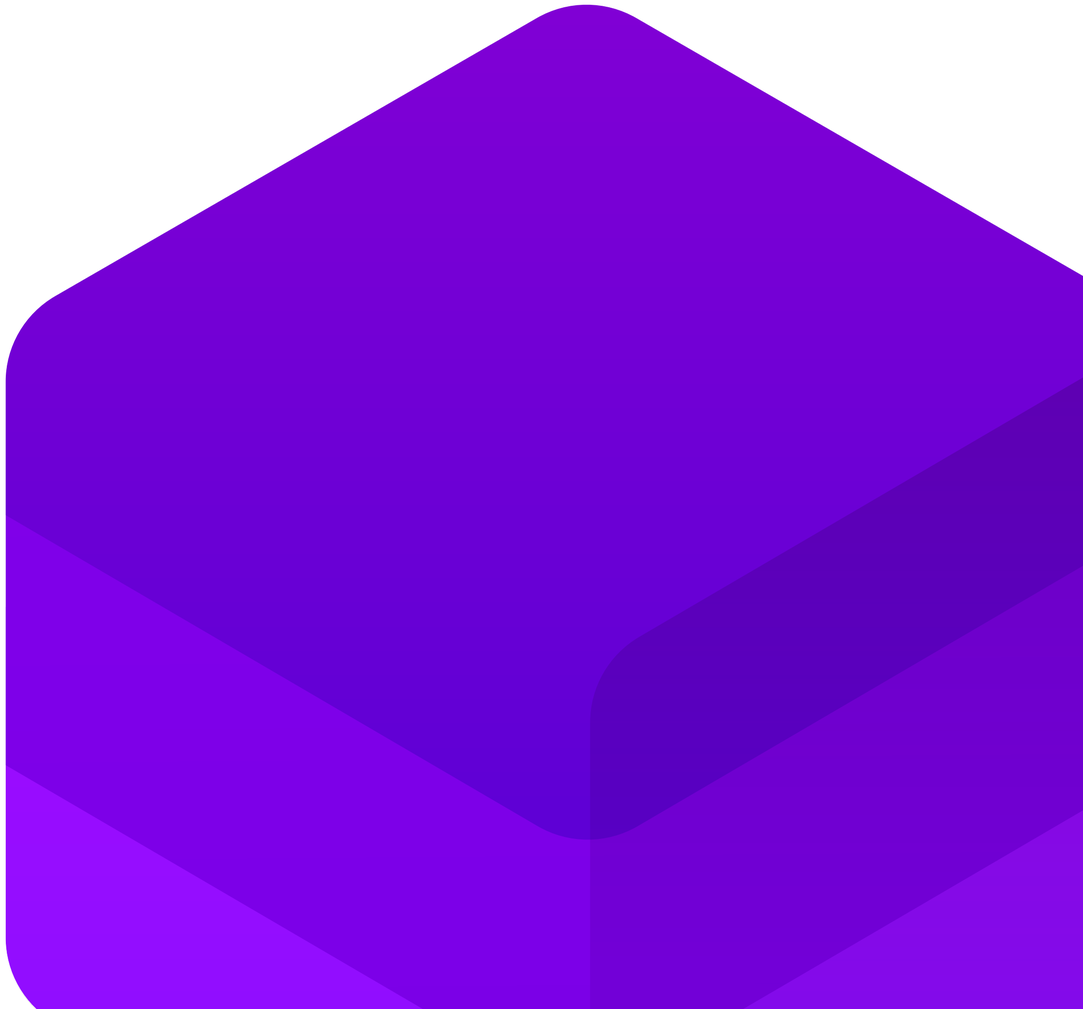

목표

공구와 가공 절차를 설정한 뒤, Rough-Semi-finish-Finish 작업에
공구 · 절차 · 경계를 연결하고 툴패스를 생성하여 시각화 결과를 확인합니다.

STEP 1

절삭 공구 확인 및 설정


황삭 작업에 사용할 원통형 절삭 공구를 선택하고 공구 조건을 확인합니다

수행 방법

1. 상단 탭에서 공구를 선택합니다
2. 좌측 공구 목록에서 Toroidal을 선택하고 삭제를 클릭합니다
3. 새로 만들기를 클릭하여 새 공구를 생성합니다
4. 새 공구의 이름을 Spherical_2로 변경합니다
5. 공구 목록에서 각각의 공구를 선택하고 조건에 맞게 수치를 변경합니다

입력값

공구	공구 직경	이송 속도	스핀들 속도
Cylindrical	12 mm	90 mm/minute	900 rpm
Spherical	6 mm	160 mm/minute	기본값 유지
Spherical_2	2 mm	기본값 유지	1600 rpm

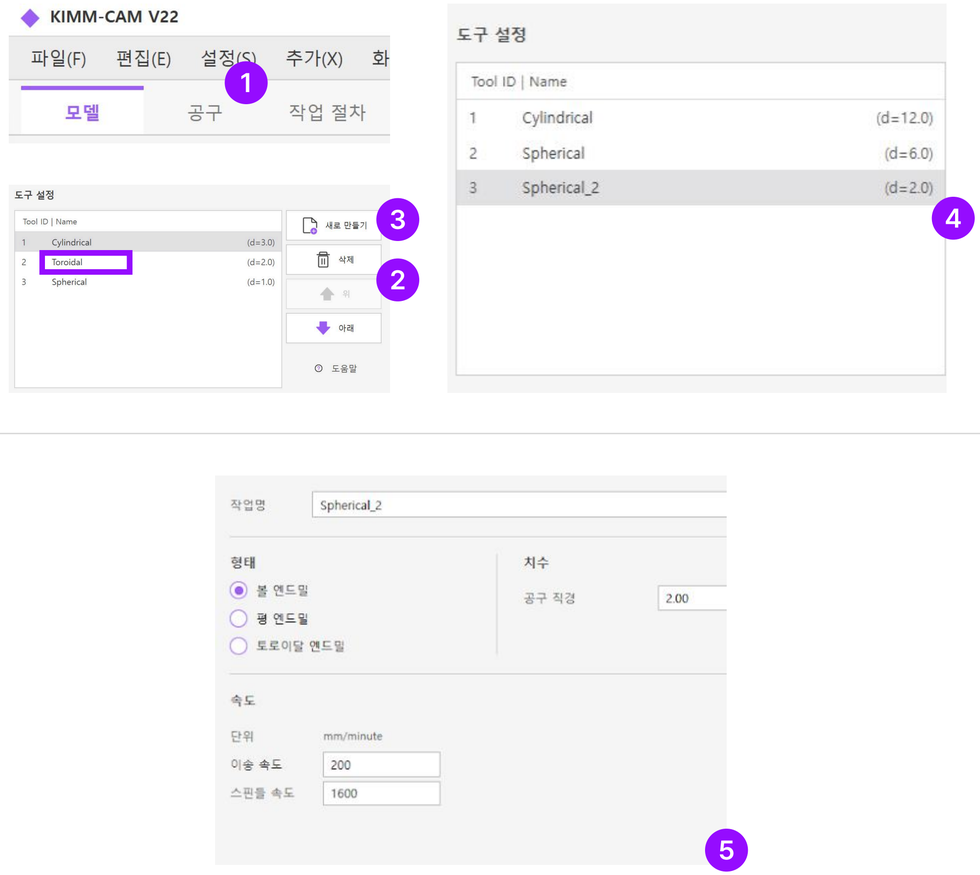


STEP 2

가공 절차 설정

Gravure 절차를 삭제하고 Remove material, Carve contour, Cleanup의 가공 조건을 변경합니다

수행 방법

1. 상단 탭에서 작업 절차를 선택합니다
2. 좌측 절차 목록에서 Gravure를 선택하고 삭제를 클릭합니다
3. 절차 목록에서 각각의 절차를 선택하고 조건에 맞게 수치를 변경합니다

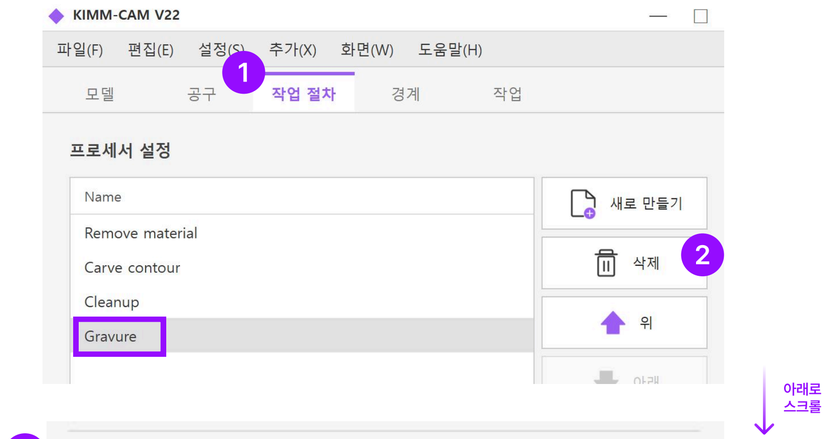



입력값

절차	경로 계획	겹쳐지다	재료 잔량	최대 절입량	그리드 방향
Cylindrical	황삭 가공	42%	기본값 유지	8 mm	기본값 유지
Spherical	중삭 가공	17%	0 mm	8 mm	기본값 유지
Spherical_2	정삭 가공	50%	기본값 유지	기본값 유지	Y


STEP 3


작업 구성

각 작업에 공구, 절차 및 경계를 연결합니다

수행 방법

1. 상단 탭에서 작업을 선택합니다
2. 좌측 작업 목록에서 Gravure를 선택하고 삭제를 클릭합니다
3. 작업 목록에서 각각의 작업을 선택하고 공구, 절차, 경계를 아래 표와 같이 설정합니다

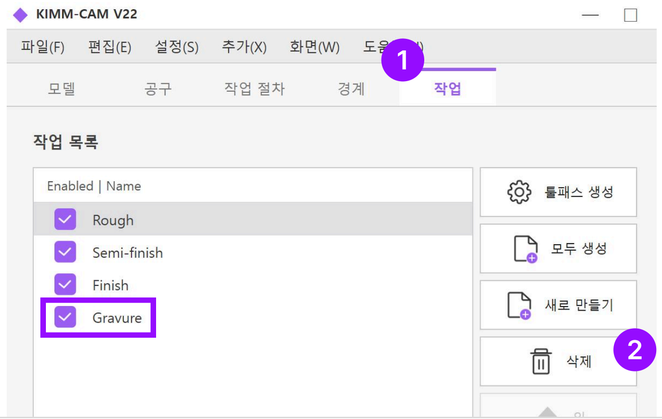

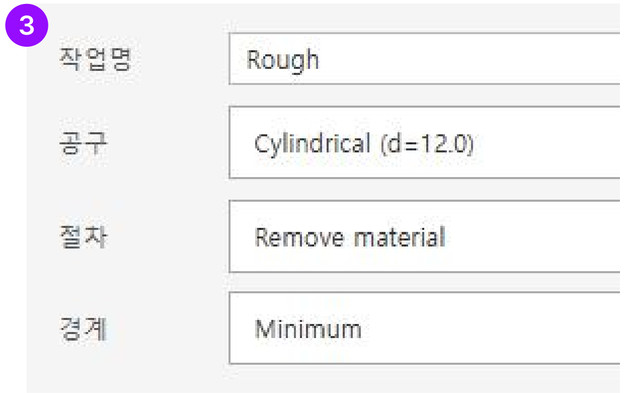

입력값

작업명	공구	절차	경계
Rough	Cylindrical (d=12.0)	Remove material	Minimum
Semi-finish	Spherical (d=6.0)	Carve contour	Minimum
Finish	Spherical_2 (d=2.0)	Cleanup	Minimum

STEP 4

툴패스 생성 및 시각화 확인

구성한 세 작업의 툴패스를 생성하고, 시각화 화면에서 툴패스가 표시되는지 확인합니다

수행 방법

1. 작업 탭 오른쪽의 모두 생성 버튼을 클릭합니다
2. 상단에 툴패스 탭이 생성되었는지 확인하고 툴패스 탭을 선택합니다
3. 생성된 툴패스 목록에 세 가지의 항목이 표시되는지 확인합니다
4. 각 항목의 Visible 체크를 선택하거나 해제하여
   좌측 시각화 화면에서 체크된 작업의 툴패스를 확인합니다

