





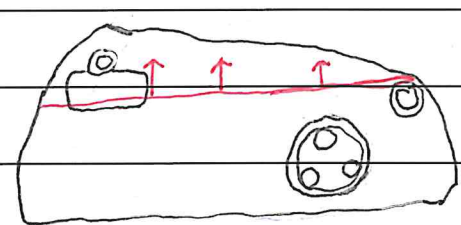
泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL INC.

會議記錄表

會議日期：2025 年 7 月 31 日

頁數/總頁數：1/1

會議主旨：93XXBE1 機身側蓋 0.60±0.05 處 NG 討論

時間	14 時 30 分至 15 時 00 分							主持人	許哲睿					
地點	泛源會議室							記錄	許哲睿					
出席者簽名	技術 長	品 保	資 材	V Q E		仁 鎂	品 保 課 長				敬 呈	總 經 理		
	 8/1/25	 8/1/25	 8/1/25	 8/1/25								 8/1/25		
No.	內容說明													
1	93XXBE1 機身側蓋 7/28 進料 1050pcs，經檢驗發現 0.60±0.05mm 處尺寸超差，不良率 100%， 且實際組裝發現，機身側蓋與左殼連結處間隙過大。 經技術長與品保處長實驗了解，側蓋亦有變形現象。													
														
2	決議：													
	2.1 泛源品保檢討仁鎂品保平面度量測方式。(已於會中執行)													
	2.2 仁鎂表示 0.60±0.05mm 處可靠整型改善，故仁鎂將先以整型方式重工，並於 08/06 前提供 10pcs 重工樣品供泛源確認合格後，再整批執行。已告知仁鎂整型部位(如附圖)與應注意事項。													
	項。													
	2.3 要求仁鎂出貨檢驗報告需依照本公司進料檢驗項目及順序執行檢驗。(即刻起)													
	2.4 請仁鎂提供機身側蓋加工基準照片與加工檢驗項目。(08/04 提供)													
	2.5 如 2.2 實驗方式可行，本批 1050pcs 重工需於 08/14 前重工完畢。													