

泛源股份有限公司

供應商訪廠報告(格式二)

供應商	仁鎂科技股份有限公司	訪廠目的	■品質討論 □出貨檢驗 □其他
議題	外觀品質問題討論及簽樣	日期	2026/05/21
泛源訪廠人員(職務/姓名)	品保處長/林文仲 資材處長/謝華賢 品保處/陳赫騰 資材處 VQE/楊子賢		
廠商參加人員(職務/姓名)	仁鎂 游總經理 賴處長 曾慶紘		
討論事項/輔導重點：(異常料件的表達須包含料號/品名/不良率/絕對值/異常描述) 1. 93XXBE1 機身側蓋； 1.1 銘版組裝處有凸點 1.2 三孔左下角位置有瑕疵 1.3 三孔左下角位置有瑕疵 1.4 毛胚壓痕 1.5 電著後外觀不良 283/1443pcs(20%) 1.6 重工品 269pcs 重工完成的交貨時間 1.7 仁鎂庫存品數量 2. 93XXAA1 機體: 2.1 外觀缺料補土後有色差現象 2.2 外觀碰撞傷/凹痕問題 3 機身側蓋與機體簽樣			
觀察事項/在製品與庫存：(事實記錄與製程的確認/生產機台與檢驗有效性) 1.1 銘版組裝處有凸點,經與仁鎂討論後,是因生產條件的關係,造成凸點. 1.2&1.3 三孔左右下角位置有瑕疵,經與仁鎂討論後,是模具射出灌點流向問題. 1.4 毛胚壓痕仁鎂研判是整形加工治具造成壓痕 1.7 仁鎂庫存:1762pcs. 2.1 外觀缺料補土後有色差現象,經與仁鎂討論後,黑色金屬補土劑補砂孔,強度比較好,故採用黑色金屬補土劑造成色差. 2.2 外觀碰撞傷/凹痕問題,經與仁鎂討論後,在製程中已對此問題改善,故研判是在運送過程中發生.			
矯正措施建議與執行：(管理異常/料件異常/製程異常的矯正措施及完成日期) 1.1 銘版組裝處有凸點,仁鎂會調整射出生產條件改善凸點問題. 1.2&1.3 三孔左右下角位置有瑕疵,仁鎂在射出灌點處打開舊有的兩個灌點及磨短 PIN 使其流向順暢不易產生渦流(如圖所示),改善流向問題. 1.4 毛胚壓痕仁鎂會修整整形加工治具,改善壓痕問題 1.6 仁鎂庫存:1762pcs,是與電著後外觀不良 283/1443pcs(20%)相同條件生產,仁鎂需安排全檢. 2.1 經與仁鎂討論後,後續會採用接近鋁鎂合金本色的塑鋼土補砂孔,避免色差問題發生.(不再使用黑色) 2.1.1 經與仁鎂討論後,皮膜處理前修補不可行,因為浸泡式皮膜處理會導致補土脫落,修補必須在皮膜處理之後進行,而非之前,仁鎂會請鈦鼎皮膜後全檢,不良品會交給仁鎂處理.			

2.2 外觀碰撞傷/凹痕問題,經與仁鎂討論後,因運送過程中無法完全避免,建議在包裝防護上可加強.

3.機身側蓋與機體已簽樣完成.

議定改善對策與追蹤事項：(著重再發防止對策與可完成或結案日期)

1.1&1.2&1.3&1.4&1.5 與仁鎂 CFM 問題修正後下批生產日期

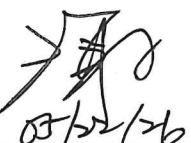
1.6 重工品 269pcs 預計 5/27 日重工完成交貨

1.7 仁鎂庫存 1762pcs 預計 5/27 交貨.

2.1 後續觀察三批是否改善

2.2 後續觀察三批是否改善

其他部門意見：

總經理	技術長	研發	品保	資材	VQE
					

會簽人員：張淑麗 05/25/26

簽核完成後掃描 E-mail 給相關單位

