

泛源股份有限公司
進料檢驗/製程檢驗異常 5C 報告

文件編號：VQE-2025-002

頁次： 1 / 1

料 號	92XX018	品 名	收帶輪心軸		
供應商	威逞	進料數	1864	日 期	2025/09/24
檢驗數	1864	不良數	29	不良率	1.5%

問題描述：

- 外觀油漬*14pcs
- 齒損*14pcs
- Ø5.02 NOGO NG*1pc(規格：5.0mm+0.02/-0mm)

庫存處理(倉庫+進料批)圍堵措施：

本批進料批已全檢完畢

產生原因(根本原因)：

- 庫存泡殼未經清潔逕行使用，導致油汙附著產品表面所致
- 產品於熱處理時遭碰撞傷所致齒尖受損
- 僅以 PCD 檢具檢驗，故未能檢出 Ø5.02 處之不良

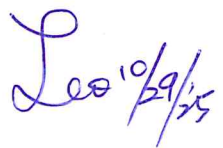
矯正措施：

- 要求威逞泡殼於使用前須以去漬油清洗，避免產品遭受汙染
- 原熱處理後返回威逞外觀部分僅實施抽驗，威逞於此階段將改為目視全檢
- 請威逞改變檢驗方式，以 Ø5.00 GO 與 Ø5.02 NO GO pin 檢驗該三孔

再發防止對策：

- 威逞表示，尺損絕大多數為熱處理時所造成，故威逞建議泛源以年單方式下單，以利包爐生產，包爐所需之熱處理掛架由威逞出資製作。
- 經估算，92XX018 與 94XX018 年用量約各 4000pcs，總重約 400 公斤，然包爐需 850 公斤，故若以重量評估，本方案暫不可行，威逞將再與熱處理廠溝通尋求其他方案。

報告核准：

總經理：  10/29/25 品保處：  10/29/25 資材處：  10/29/25 VQE：  10/29/25

效果確認及改善追蹤結案報告：2026/01/12 將交貨 2000pcs

結案核准：

結案日期：

總經理：

品保處：

資材處：

VQE：