

泛源股份有限公司
進料檢驗/製程檢驗異常 5C 報告

文件編號：VQE-2025-008

頁次： 1/1

料 號	93XXBR1	品 名	ZP93/97 右殼		
供應商	宥星	進料數	1056	日 期	2025/11/20
檢驗數	45	不良數	19	不良率	35%

問題描述：

外觀 TPE 壓傷 多處位置

庫存處理(倉庫+進料批)圍堵措施：

1. 來料 1056pcs，11/26 泛源植釘製程挑選 45pcs，其中 36pcs 可允收，19pcs 外觀壓傷
2. 11/26 採購聯繫宥星：宥星派員 11/27 上午到泛源全檢庫存
3. 宥星庫存品確認...預計 12/03 完成

產生原因(根本原因)：

產品冷卻時間太短, 造成外觀壓傷

矯正措施：

1. 11/27客戶庫存重工完成
2. 12/1 重工廠內庫存, 預計12/3完成

再發防止對策：

1. 修改SOP, 增加產品靜置1分鐘, 避免產品冷卻時間太短, 造成外觀壓傷 *OK*
2. 修改包裝方式由24PCS(1層6PCS平放, 一箱4層)改為36PCS(1層12PCS立放, 一箱3層), 避免因為產品堆疊造成外觀壓傷 *OK*

下批進料時, 確認對策之執行成效:

報告核准：

總經理：

楊
12/1/25

品保處：

Joo
12/1/25

資材處：

王
12/1/25

VQE：

王
12/1/25

結案核准：

總經理：

品保處：

結案日期：

資材處：

VQE：


宥星塑膠製品廠有限公司

成型作業指導書

客 戶	泛源	品 名	右殼 (包射)	料 號	93XXAR1
材 質	TPE 灰色	顏 色	黑色/灰色	編 號	

(一射)成品,裝入公模內,並用橡膠鎚敲入公模內,在關上安全門

取出完成品

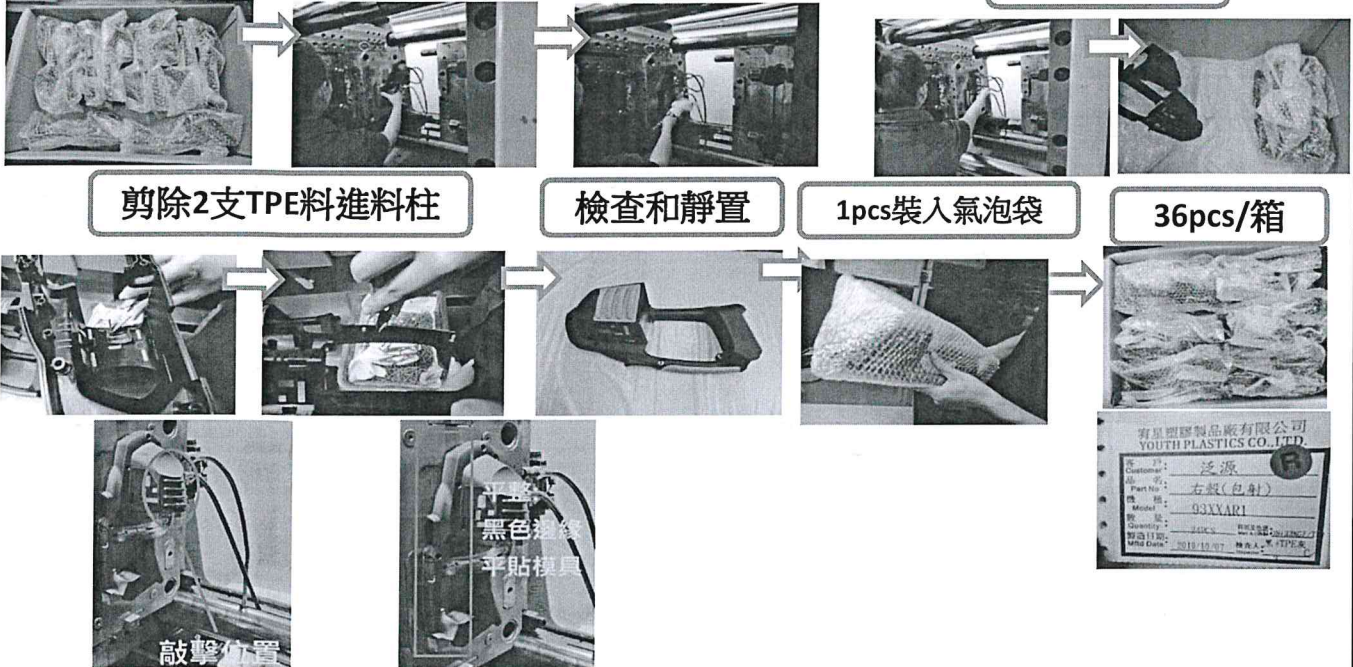

剪除2支TPE料進料柱

檢查和靜置

1pcs裝入氣泡袋

36pcs/箱

作 業 要 項 說 明

作業步驟	1. 機台開鎖行程完成,先檢查模具無異物後,再將(一射)右殼,裝入公模內並用橡膠鎚進行敲入公模固定,再三確此右殼平整放入模具內,才關起安全門,關模行程開始。				
	2. 取出(包射)完成品,剪除2支TPE料柱,平整。				
	3. 檢查外觀結構：不允許雜質.起蒼.油污.流痕.結合線（不可缺料.斷裂.拉白）				
	4. 產品完成後,必需靜置1分鐘,待完成冷卻後才能包裝				
	5. 完成作業程序,將成品套入氣泡袋內,放置箱內排列,每層排列12pcs,（中間隔板間隔）共3層/36pcs/箱。（# 942箱）				
	6. 清點數量,封箱,貼附外箱標籤,小心搬運。				
檢查重點	A. 外觀：不允許雜質.起蒼.油污.流痕.結合線。				
	B. 結構：不可缺料.斷裂.拉白。				
	C. 機種標示清楚,確認數量,不可短裝。				
	D. 必需將(一射)右殼平整放入模具內。				
	E. 二射完成後,必需確認TPE灰色緊密貼合一射的工件上(用手指撥開測試)。				
核准	林慶鴻	審核	林建良	制表	黃文龍