

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL INC.

會議記錄表


會議日期：2026 年 05 月 05 日

頁數/總頁數：1 / 1

會議主旨：2026 宥星 右殼 93XXBR1 外殼處有明顯亮痕												M260501	
時間	14 時 15 分至 14 時 25 分						主持人	謝華賢					
地點	泛源會議室						記錄	楊子賢					
出席者簽名	總經理	技術長	品保處	生產處	製造課	資材處	生管						
	 05/05/26	 05/05/26	 05/05/26	 05/05/26	 05/05/26	 05/05/26	 05/05/26						
No.	內容說明												
1	右殼 93XXBR1 外殼處有明顯亮痕.,進料數量 800pcs. :												
1.1	IQC 反映右殼 93XXBR1 外殼處有亮痕越來越明顯.												
	不良比例:100%.												
	1.1.1 VQE 複判右殼的外殼處確實有明顯亮痕, 確認有明顯亮痕.												
1.2	因線上有組裝需求, 故泛源廠內右殼可上線組裝.												
1.3	經與宥星討論, 模具部分的公模面已有一條痕跡是模具內包風問題, (如附圖)												
	1.3.1 宥星建議模具須加排氣來解決包風問題 排氣部份在標處已有3道排氣孔												
	1.3.2 經 MRB 會議討論, 由 VQE 提供資料給研發處評估修改模具的可行性.												
	請宥星從射出條件改善 尤其是模溫的控制												
2	進料數量及庫存數量處理方式:												
2.1	泛源廠內截至 5/5, 庫存 450PCS. 米 05/08/26												
2.2	預計 5/6 可進料 1440pcs.												
2.3	宥星已完成訂單數量:1476pcs.												
2.4	模具可進行修模安排.												



亮痕

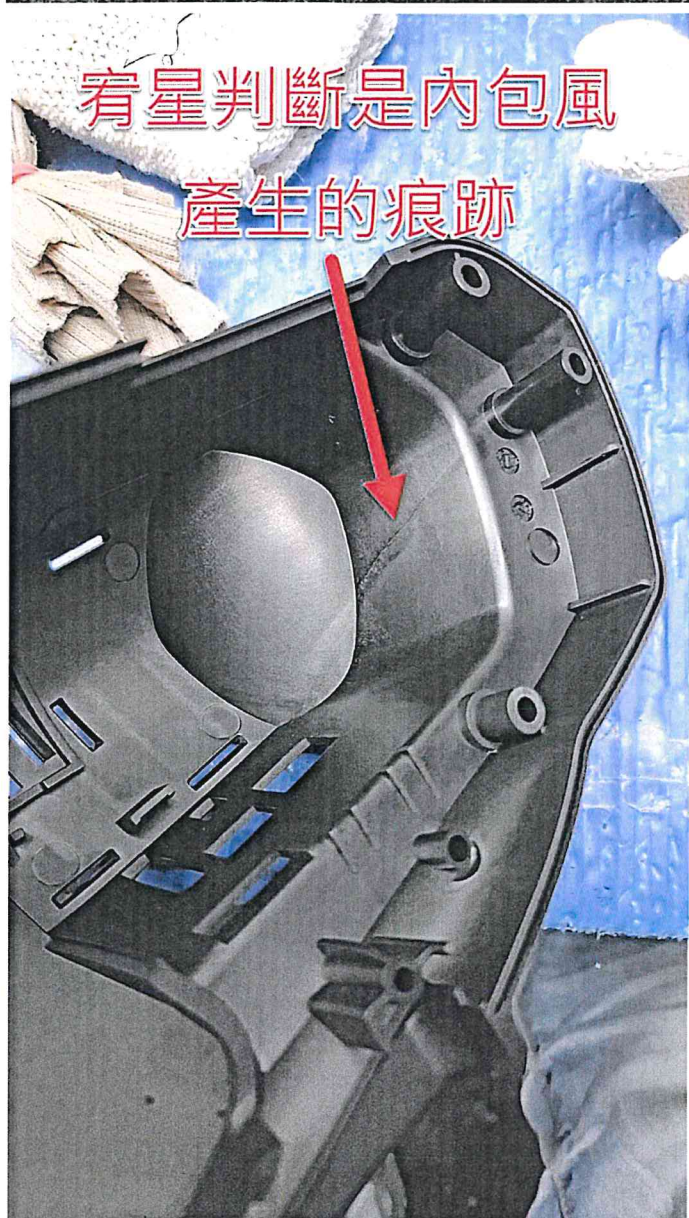

宥星判斷是內包風
產生的痕跡



公模上也有痕跡，
宥星建議模具上
須加排氣