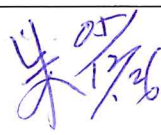
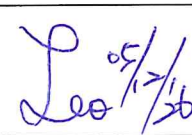
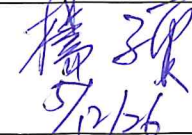


泛源股份有限公司

供應商訪廠報告(一)


供應商	宥星塑膠製品廠有限公司		訪廠目的	☐ 新供應商開發 ☐ 例行拜訪 ☒ 其他 品質討論	
議題	左/右殼 93XXBL1 / 93XXBR1 品質討論			日期	2026/05/12
泛源訪廠人員(職務/姓名)	資材處長/謝華賢 品保處長/林文仲 研發處技術長/朱鴻鈞 資材處 VQE/楊子賢				
廠商參加人員(職務/姓名)	僑泰/黃添煌 宥星 廠長/林建良 品管/許俊智				
討論事項與重點： - 右殼包封問題與對策 - 左/右殼外觀常見問題 - 右殼庫存統計					
觀察事項說明： - 右殼因包封產生外觀亮痕問題： - 到宥星現場確認模溫與生產條件，確認生產條件與之前的條件相似(如附圖)，也確認模溫有 100 度(如附圖)，但經宥星廠長測試之後問題沒有改善，後續再把模溫調高至 110 度(如附圖)後再測試，發現也沒有改善。 - 經與模具廠老闆及宥星廠長討論，決議後模具進行修改(修模位置如附圖)，預計下周五 5/22 前修改完成，屆時宥星先試模，調整修模後射出條件，調整完成後通知泛源確認外觀。 - 建議是否把模具的灌點做成一大一小，改變外觀亮痕位置(灌點位置如附圖)。 - 左右殼外觀近來壓傷問題居多，供應商研判是因包裝問題，右殼一箱裝 36pcs，共三層，供應商發現有壓傷問題的都在最下面一層，故後續出貨改為一箱 24pcs，三層改為兩層，左殼一箱裝 48pcs，共八層，故後續出貨改為一箱 42pcs，八層改為七層，後續觀察三批。 - 右殼宥星庫存數:1476pcs，泛源庫存數:1747pcs，合計:3223pcs，約可生產四個月。					
其他部門訪廠報告：					
總經理	技術長	研發處	品保處	資材處	VQE
					

5/14/26

簽核完成後掃描 E-mail 給相關單位

修模增加
氣位置

5/13/26
模具到
僑泰

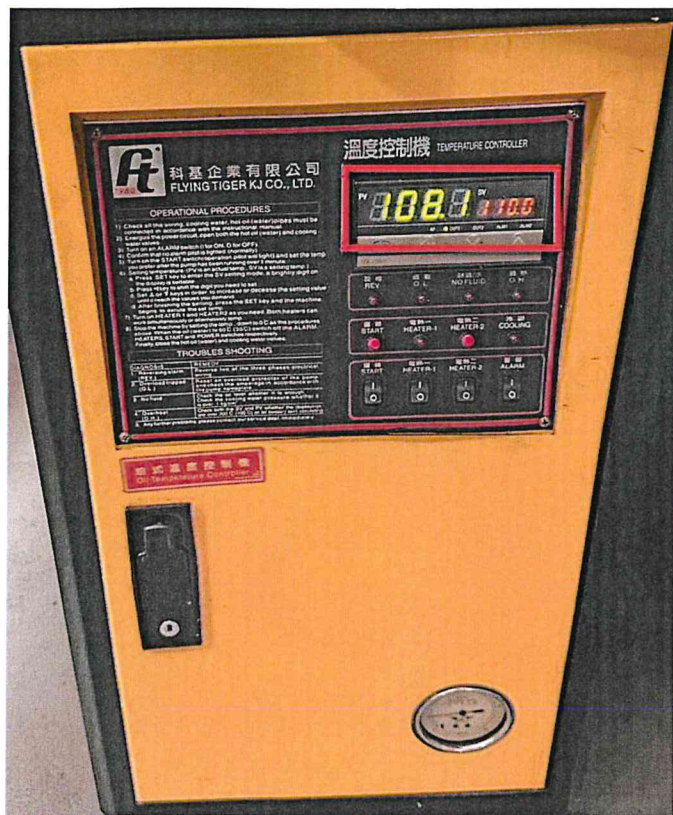

米 04/26
 17處頂針直徑改小3條

修模位置圖1-7



米 05/14/26

暫不修改