

泛源股份有限公司

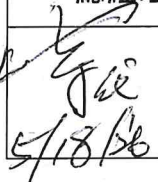
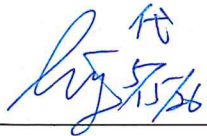
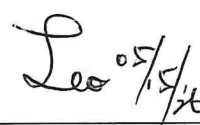
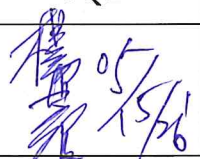
供應商訪廠報告(一)

供應商	王派精密企業有限公司	訪廠目的	☐ 新供應商開發 ☐ 例行拜訪 ☒ 其他 品質討論			
議題	品質討論及輔導	日期	2026/05/14			
泛源訪廠人員(職務/姓名)	資材處長/謝華賢 品保處長/林文仲 研發處技術長/朱鴻鈞 資材處 VQE/楊子賢					
廠商參加人員(職務/姓名)	王派 高總經理 謝先生					
討論事項與重點： 32XXCD2 左機體： 1.1 毛胚與加工治具實配問題 1.2 毛胚外觀氧化問題 1.3 加工尺寸問題檢討(左機體 pitch 檢具 NG) 93XXAB1 馬達固定牆 2.1 毛邊問題檢討 2.2 砂孔問題檢討 2.3 Ø8mm 同心度問題 2.4 Ø21&24mm 同心度問題 2.5 Ø24mm GO NG 問題 3.32XX027 拉柄： 3.1 7.5mm+/-0.05, 尺寸超差問題討論						
觀察事項說明： 1.1 毛胚與加工治具實配問題經與王派討論,來料毛胚素材內孔毛邊干涉到治具定位孔導致放入後會晃動(如附圖所示). 1.1.2 剛開始討論用手動修毛邊的方式修整,後來經討論後發現手動修毛邊可能會有其他問題的風險產生. 1.1.3 故下週三 5/20 日王派會再提出更好的方式處理. 1.2 毛胚外觀氧化問題,經與王派討論,因放置過久(超過 14 個月),所以王派會用噴砂方式去除氧化問題. 1.3 加工尺寸問題檢討(左機體 pitch 檢具 NG),因用左機體 pitch 檢具檢驗時還是有發現 NG 現象,故在王派加工時借出整組檢具可以在加工後馬上全檢孔位 pitch,防止問題再次發生. 2.1 毛邊問題經與王派討論時,剛好產線正在除毛邊,就在線上拿修好的料件檢討,也指出問題點再次修正,王派再以修正後的料件教育線上人員. 2.1.1 後續毛邊問題在進料時觀察三批是否已改善. 2.2 砂孔問題位置在 Ø8 內孔裡面,這個位置是在加工的最後製程中,也無法在加工時發現,故與王派討論後,在加工 Ø8 內孔後目視全檢這個位置的砂孔. 2.2.1 後續砂孔問題在進料時觀察三批是否已改善. 2.3 Ø8mm 同心度問題,因王派公差做在尺寸下限,會把同心度的公差範圍縮小,故王派加工時須做在公差上限來改善同心度不順暢的問題.						

觀察事項說明：

2. 4&2. 5 $\varnothing 21$ & 24mm 同心度問題& $\varnothing 24\text{mm}$ GO NG 問題與王派討論後, 王派研判是加工時因刀具耗損造成尺寸過小而導致檢具檢測 NG.
2. 4&2. 5. 1 已建議王派須管控刀具磨耗時間, 且在下週三 5/20 日提供刀具管控書面化資料.
2. 4&2. 5. 2 後續同心度問題在進料時觀察三批是否已改善.
3. 1 $7.5\text{mm} \pm 0.05$, 尺寸(實測值為 7.4mm) 超差問題與王派討論後, 王派研判是拉柄放置在加工夾具夾持時會搖晃, 導致尺寸超差.
3. 1. 1 王派根據使用狀況評估修改加工夾具.
3. 1. 2 後續追蹤王派修改加工夾具狀況.

其他部門訪廠報告：

總經理	技術長	研發處	品保處	資材處	VQE
 5/18/26	 5/15/26	 5/15/26	 5/15/26	 5/15/26	 5/15/26

簽核完成後掃描 E-mail 給相關單位

