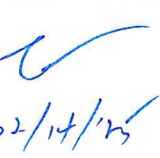


泛源股份有限公司

供應商訪廠報告(二)

供應商	王派精密企業股份有限公司 金源機械股份有限公司		訪廠目的	■品質討論 □出貨檢驗 □其他_____		
議題	93XXAB1 馬達固定牆品質討論			日期	2025/02/13	
泛源訪廠人員(職務/姓名)		供應商品質工程師/許哲睿				
廠商參加人員(職務/姓名)		王派業務/謝先生 金源機械/陳老闆				
討論事項/輔導重點：(異常料件的表達須包含料號/品名/不良率/絕對值/異常描述) 93XXAB1 馬達固定牆始終存在砂孔未檢出以及各圓孔 NG 問題，本次線上全檢 1030pcs，即有 31pcs 有上述狀況，不良率 3%。						
觀察事項/在製品與庫存：(事實記錄與製程的確認/生產機台與檢驗有效性) 2/13 至金源機械了解，金源於製程中僅針對 pitch 做全檢，其餘孔位僅做抽檢，而砂孔部分，以現場燈光亮度難以檢出，而王派出貨檢驗僅作目視全檢與抽樣 5pcs 量測；依雙方抽樣方式，不良品確難檢出。 - 與金源比對雙方所有的 pin gauge，尺寸與檢驗結果一致，並無明顯偏差，故認定金源所持有之檢具無明顯損耗，不良品可由 pin gauge 檢出。 - VQE 於現場以 pin gauge 檢驗已加工完之馬達固定牆 10pcs，尺寸無異。 - 金源加工馬達固定牆使用機台為：晶禧 JHV-1020 四軸加工機，年份 2016/11，廠內同型機台共 11 台，因本台機固定且持續生產馬達固定牆，故暫無訂定備用機。						
矯正措施建議與執行：(管理異常/料件異常/製程異常的矯正措施及完成日期) - 請金源於機台邊增設檯燈或提供手電筒，供檢驗砂孔用。(即刻起) - 要求金源所有孔位需以 pin gauge 全檢，持續半年後再檢討是否可按比例抽檢。(即刻起) - 要求王派出貨檢驗抽驗至少 10pcs，每批出貨須提供出貨報告，並將砂孔列為檢驗項目。(即刻起)						
議定改善對策與追蹤事項：(著重再發防止對策與可完成或結案日期) 以上矯正措施觀察至 2025/08，VQE 並不定期至金源了解生產狀況與抽驗，確認矯正措施可靠後，再予結案。(2025/08)						
總經理	技術長	研發	品保	資材	VQE	
 2/17/25	 02/17/25	 02/14/25	 02/14/25	 02/14/25	 02/14/25	