

泛源股份有限公司
進料檢驗/製程檢驗異常 5C 報告

文件編號：VQE-2025-003

頁次： / /

料 號	92XXAF0	品 名	棘輪制動片		
供應商	銓展	進料數	500/1000	日 期	2025/09/03
檢驗數	500/1000	不良數	22	不良率	1.4%

問題描述：

Ø8.04 NOGO NG*22pcs

規格 $8^{+0.04}_{+0.02}$ mm

庫存處理(倉庫+進料批)圍堵措施：

庫存 1967pcs 已全檢完畢，無不良

產生原因(根本原因)：

本料件為銓展新生產料件，生產經驗尚為不足，Ø8.04mm 處銓展原內控尺寸為 8.045mm~8.05mm，預留 0.01mm 供熱處理縮孔，然縮孔不及預期，故造成該處 NO GO NG。

矯正措施：

- 銓展加工內控尺寸下修為 8.04mm~8.045mm，熱處理後以 8.035mm 為管制上限
- 銓展於銑孔、熱處理、振研與染黑各製程將執行全檢，避免不良品流出


再發防止對策：

同矯正措施

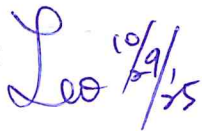
1. 目前以縮小內控尺寸為管制手段
2. 各階段全檢
3. 下批生產提供各製程全檢數據!

報告核准：

總經理：

 10/29/25

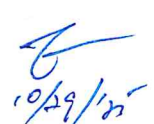
品保處：

 10/9/25

資材處：

 10/29/25

VQE：

 10/29/25

效果確認及改善追蹤結案報告：(12/08)將交貨 2000pcs

結案核准：

總經理：

品保處：

結案日期：

資材處：

VQE：