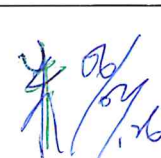
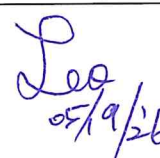
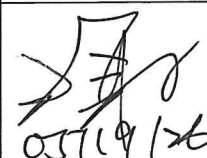


泛源股份有限公司
供應商訪廠報告(格式二)

供應商	龍冠精密塑膠鋼模有限公司	訪廠目的	☒ 品質討論 ☐ 出貨檢驗 ☐ 其他_____		
議題	92XX012 退帶棘輪品質問題與製程確認	日期	2026/05/18		
泛源訪廠人員(職務/姓名)	資材處長/謝華賢 資材處 VQE/楊子賢				
廠商參加人員(職務/姓名)	龍冠/老闆李先生 廠長/吳先生				
討論事項/輔導重點：(異常料件的表達須包含料號/品名/不良率/絕對值/異常描述) 1. 92XXAX2 置帶環(加工)，進料數量:2000pcs,進料檢驗不良比例:10/22pcs(45.4%),齒尖處有毛邊，故退回龍冠處理。 2. 92XXBE1 黏結座蓋板： 前批 3000pcs(2/4 入庫,5/18 庫存數為:1255pcs,已生產領用 1754pcs),硬陽後,製程中發現 Ø17.0 尺寸有過小現象。					
觀察事項/在製品與庫存：(事實記錄與製程的確認/生產機台與檢驗有效性) 1. 經與龍冠討論,龍冠研判是 CNC 精修時預留太多,導致毛邊過大。 1.1 龍冠退貨品數量:2000pcs,龍冠預計 5/22 星期五可重工完成。 2. 因金瑚硬陽後,製程中發現 Ø17.0 尺寸有過小現象,故建議龍冠後續 Ø17.00+0.02/-0mm 的加工尺寸是否可縮小公差範圍為 Ø17.00+0.02/+0.005mm。					
矯正措施建議與執行：(管理異常/料件異常/製程異常的矯正措施及完成日期) 1. 後續與龍冠討論,CNC 精修一刀的部分改為兩刀,降低精修的量,避免因精修量過大產生毛邊問題。 2. 經與龍冠建議及協商後,因製程能力關係,最後龍冠確認可控制尺寸為 Ø17.00+0.023/+0.003mm 之間,建議龍冠的尺寸規格,請研發確認此規格是否可行。					
議定改善對策與追蹤事項：(著重再發防止對策與可完成或結案日期) 1. 5/22 龍冠交貨 2000pcs,VQE 會同品保檢驗及加抽外觀毛邊問題。 ✓ 2. 之前泛源廠內全檢的 2872pcs,已交金瑚硬陽處理,5/28 金瑚交貨後觀察合格品硬陽後是否正常。					
其他部門意見： 矯正項之尺寸建議走下限，走上限可能會無法补救(硬陽無法二次處理)； Leo 05/19/26					

總經理	技術長	研發	品保	資材	VQE
 05/03/26	 05/19/26	 05/03/26	 05/19/26	 05/19/26	 05/19/26

簽核完成後掃描 E-mail 給相關單位