Инструкция по сборке ног.

Итак, мы переходим к главному и последнему. Хотя, вообще-то, нет. Ещё напишу инструкцию на ходунки. Ну, даже поэтому можно оценить, что всё действительно просто. Вся цена это инженерная работа, программистская работа. Именно железо и комплектующие-Дешёвые. Самая дорогая часть — это моторы. Но китайские братья сильно Удешевили это. По большому счёту они не сделали ничего нового. Моторы, которые я разработал, гораздо более конструктивные. Они гораздо мощнее, но поскольку сам собрать я не могу, они пока на паузе. То есть я сделал один мотор, потягал им гирю и положил на полку. Хочу похвастаться, это действительно нестандартное решение. Но я отвлёкся, вернусь к теме нашей статьи.

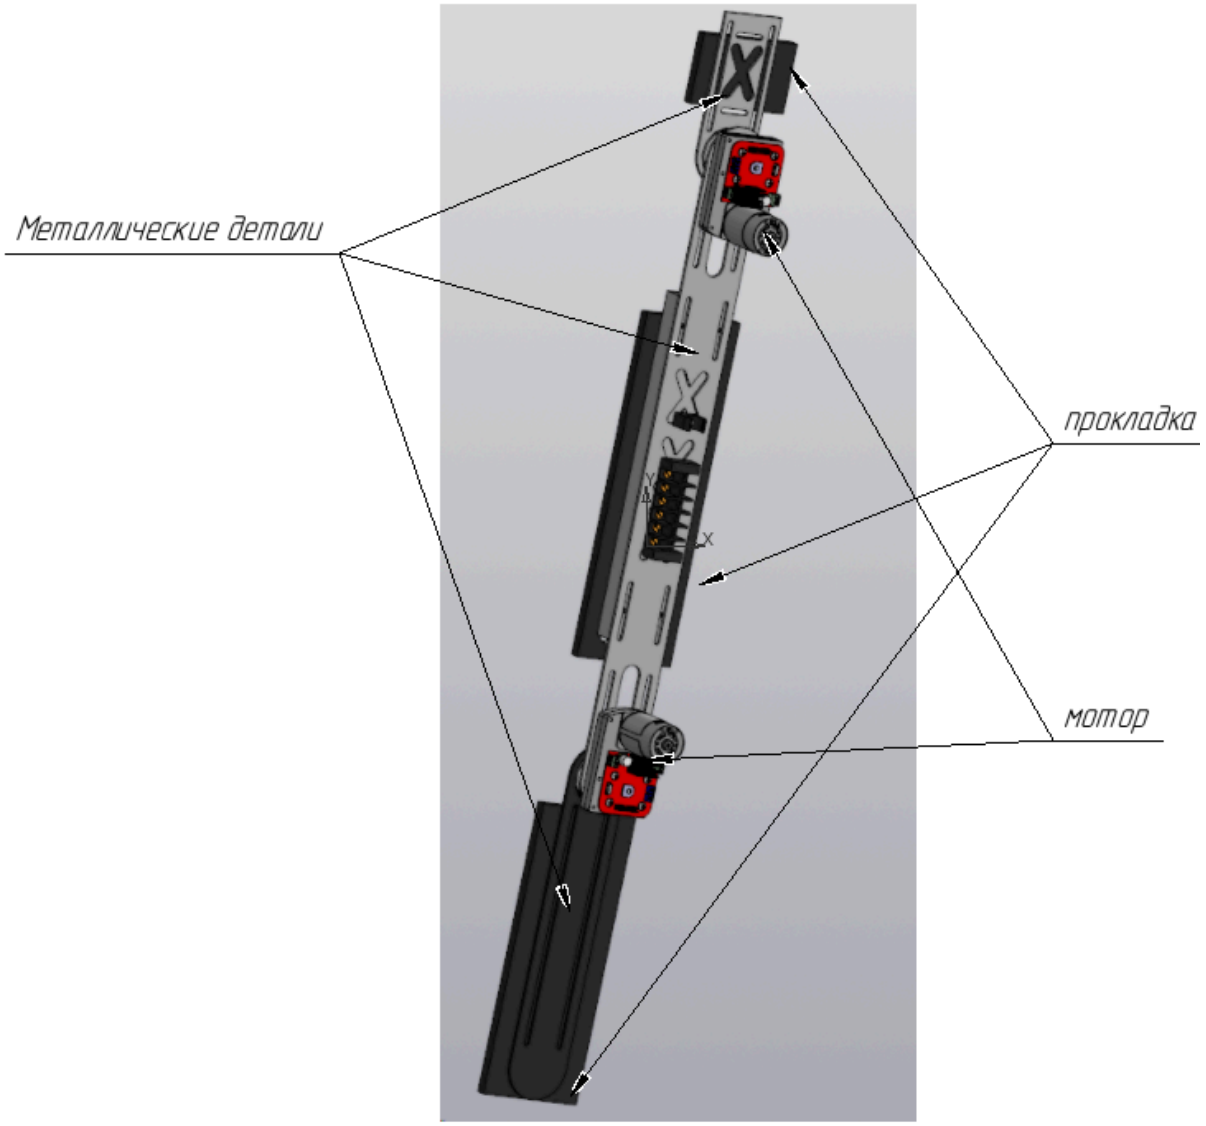

Прокладки не должны касаться насадки. Я бы рекомендовал приклеить их на двухкомпонентый клей. Под средней металлической деталью скрыта труба профильная алюминиевая 20х40.

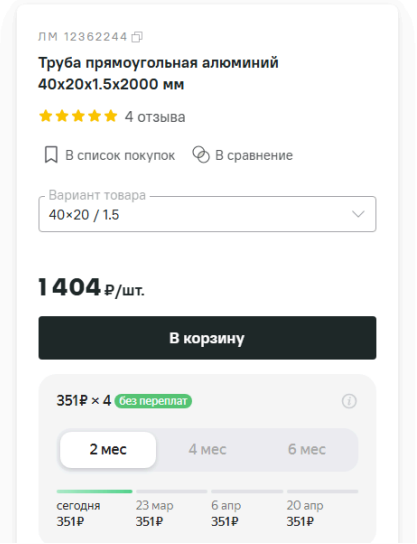

Продается в строительном магазине. Стоит дешево. В резиновых прокладках вам нужны именно отверстия под болты. Найдите видео, Как выполнять такие отверстия. Просто сверлом не выйдет. Надо маленькую коронку. Перед выполнением Отверстий проверьте по росту. Нам необходимо примерно подогнать. Эти пазы для точной подгонки. Итак, мы приклеили и выполнили отверстия. Крепим моторы.

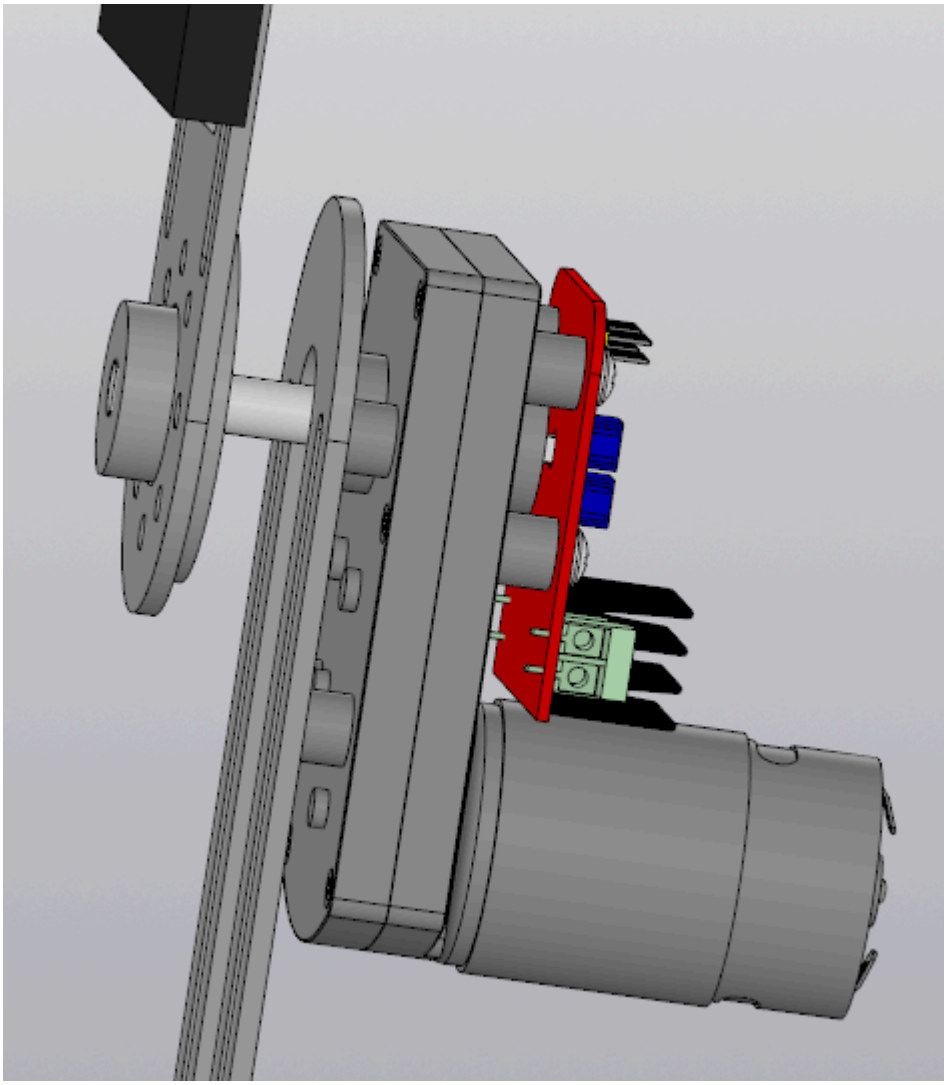

Обратите внимание на расположение насадки. Поставили два мотора, теперь делаем проводку.

Крепить клипсу и клеммник я Предлагаю двухкомпонентным клеем.
клеммник 6 контактов, 4 контакта с USB, 2 контакта с питания.

В пике мотор потребляет 24 Вольта 5 Ампер. Это довольно много. Имейте это в виду при выборе проводов. Сигнальные Провода любые. Вы всё подключили, всё красиво. Не стесняйтесь применять стяжки. Особенно перед клеммником. Перед заходом в гофру кабель должен быть прикреплён стяжкой к металлической детали. Чтобы избежать перелома в местах крепления к клеммнику. Я топлю за эпоксидку. Если следовать инструкции, она вечная. Супер-клей не такой. Эпоксидка гораздо лучше. В космос отправляли приборы, клееные. Условия там ад.
Итак, нога собрана. Пора переходить к настройке. Эти моторы очень умные. Позволяет настроить 0 градусов, так как вам необходимо. Также выбрать направление вращения.

Set the direction of operation

Reference direction

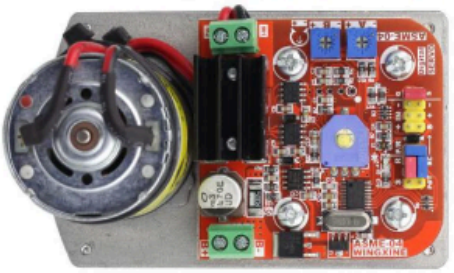

Change the direction of rotation by setting the F / R jumper. In the same input signal simply change the jumper setting to change the relative direction of rotation.
This mode applies to "RC" mode and "POT" mode.

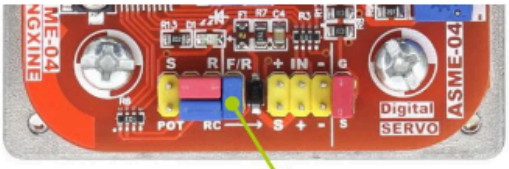

Short-circuit F / R jumper

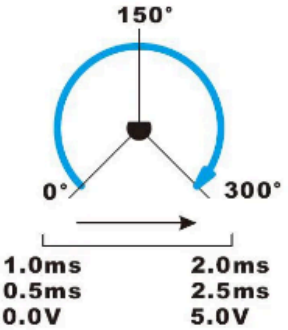

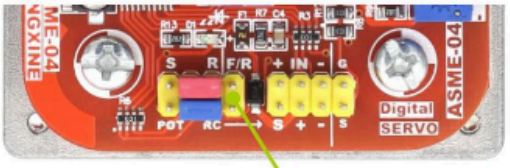

Disconnect the F / R jumper

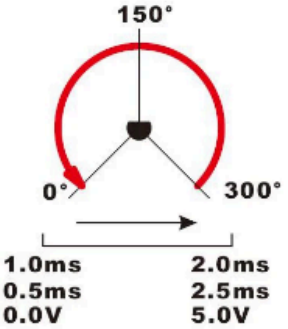

Set the rotation range

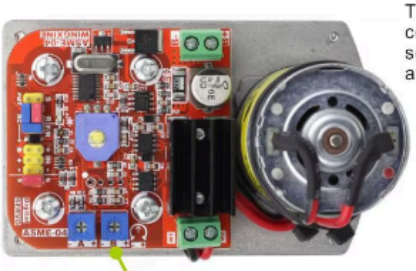

The B potentiometer adjusts counterclockwise to the minimum, sevro limits the position at 150 degrees and stops working.

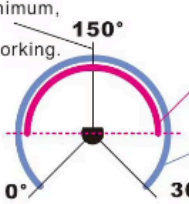

The B potentiometer counterclockwise adjustment constraint sevro working stroke 60%.

The B potentiometer adjusts clockwise to the maximum.

The angle shrink setting is linearly adjusted.

Change the range of the operating angle by adjusting the B potentiometer.
This acts as a constraint to the working angle. Reduce the working angle, still maintain the ratio with the input signal. The input signal is still set for the full stroke. This function is available for "RC" mode and "POT" mode.

При включении Arduino командует вам сесть. Значит, торс прямо, бедро 90 градусов к торсу, колено 90 градусов к бедру. Именно так вам надо настроить ногу. Если у вас всё получилось, повторите это для другой ноги.

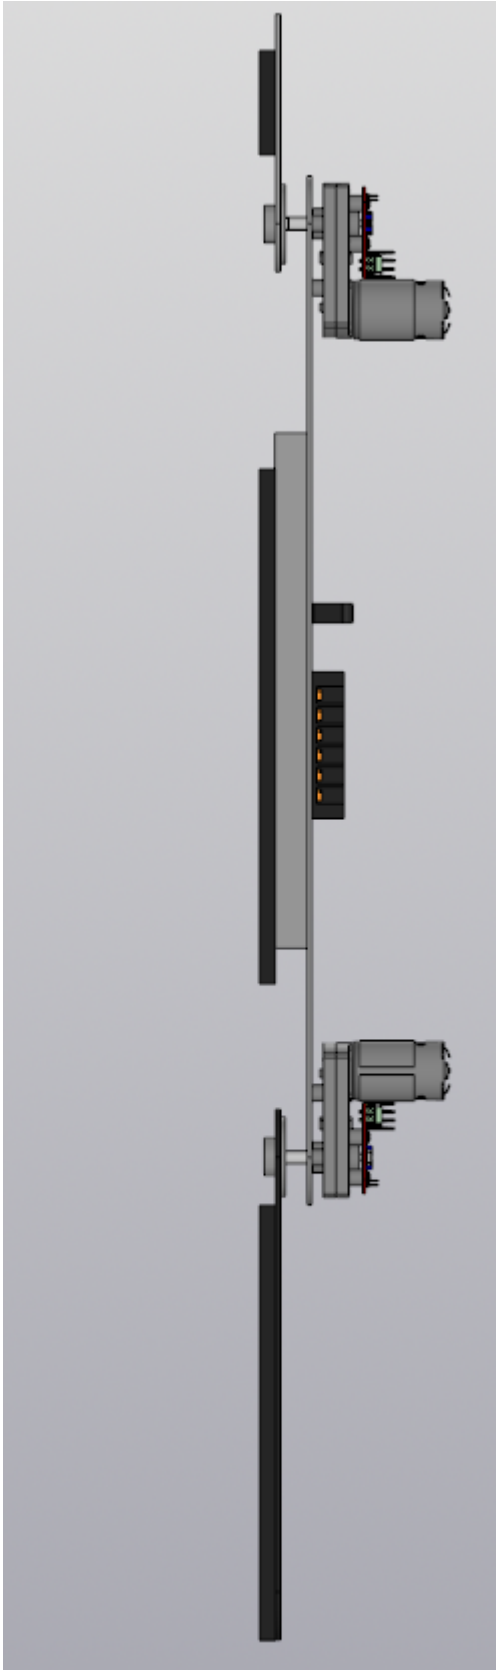

Обратите внимание, что собранная нога представляет собой одну прямую линию. Это нужно для крепления на ортезе. Резиновые прокладки можно крепить прямо на ортез. То есть не ставить их на этапе этой сборки. Как

удобнее, как правильнее, покажет только практика. К сожалению, мой удел только теория.