

Rapport d'inspection

2980 rue Albert-Lachance, Lévis

Date : 2026-07-27

N° de rapport : RAP-2026-00001

Inspecteur : Dia Inspecteur

0 14 79

CritiqueMajeureMineure

Synthèse

Synthèse de l'inspection – 2980 rue Albert-Lachance, Lévis

L'inspection visuelle du bâtiment a porté principalement sur le comble ainsi que sur diverses composantes extérieures et intérieures accessibles. Dans l'ensemble, le bâtiment présente plusieurs anomalies dont la majorité est de nature mineure et relève de la finition, de l'entretien courant ou de correctifs ponctuels. Certaines observations sont toutefois classées majeures et nécessitent une attention prioritaire, notamment en ce qui concerne le comble, la fondation, l'électricité et le chauffe-eau.

Au comble, les constats les plus préoccupants concernent l'humidité et l'isolation. Des coulisses et traînées foncées ont été observées sur la face inférieure du support de couverture en OSB, ainsi qu'une coloration brunâtre diffuse et des zones assombries compatibles avec de la condensation et une possible croissance fongique de surface, particulièrement au pourtour du mur mitoyen en blocs de béton. Ces traces suggèrent une ventilation d'entretoit insuffisante : aucun évent de soffite, de faîtage ou de pignon n'a été clairement observé et la présence de déflecteurs aux soffites n'a pu être confirmée. À cela s'ajoute une pénétration de conduit non scellée au plancher du comble, qui permet une fuite d'air chaud et humide vers l'entretoit, ainsi qu'une absence ou une insuffisance d'isolant à certains endroits (plancher du comble apparemment nu par endroits, discontinuité à la rive, joints ouverts entre les matelas, isolant déplacé ou comprimé). Un montant de bois reposant directement sur un matériau granulaire, sans assise ni ancrage visible, devrait également faire l'objet d'une vérification par un professionnel de la structure.

Du côté de l'enveloppe extérieure et de la fondation, plusieurs fissures verticales fines ont été relevées sur les murs de fondation, dont une de longueur notable s'étendant du haut du mur vers une ouverture, laquelle mérite une évaluation par un spécialiste. Des traces d'efflorescence, de l'écaillage de crépi, des joints non scellés (escalier, seuils, boîtiers, bas de revêtement) et un dégagement bois-béton réduit ont aussi été notés. La gestion des eaux de surface constitue un point important : une descente pluviale se déverse directement au pied de la fondation sans rallonge, l'aménagement paysager n'est pas complété et les pentes de nivellement s'éloignant des fondations ne sont pas établies. À l'intérieur, une boîte électrique sans couvercle avec câblage non

supporté et un dispositif électrique déposé hors de sa boîte représentent des risques à corriger sans délai, tout comme la conduite de décharge de la soupape de sûreté du chauffe-eau, dont la terminaison n'est pas conforme. Des traces d'humidité ponctuelles, de la condensation aux fenêtres, des finis endommagés en salle de bain et divers points d'étanchéité et de ventilation complètent les observations.

Il est recommandé de faire intervenir en priorité les corps de métier appropriés — maître électricien, plombier licencié, couvreur, entrepreneur en isolation et ventilation, et spécialiste en fondation ou ingénieur en structure — afin de valider les anomalies majeures, d'en déterminer la cause exacte et d'effectuer les correctifs requis. Les travaux liés à l'humidité du comble (ventilation, scellement des fuites d'air et complément d'isolation) devraient être coordonnés ensemble pour un résultat durable, et la gestion des eaux pluviales et du nivellement devrait être complétée dès que possible. Les anomalies mineures peuvent être planifiées dans le cadre de l'entretien normal, avec un suivi documenté de l'évolution des fissures observées.

Anomalies détectées (93)

Comble



MAJEURE

isolant_endommagement — plancher du comble, entre les solives / pourtour de la structure

Aucun isolant apparent n'est visible sur le plancher du comble ni sur le pontage; la surface du plancher semble nue. L'absence d'isolation thermique au plancher du comble entraîne des pertes de chaleur et un risque de condensation en hiver.

Recommandation : Faire vérifier la présence et l'épaisseur réelle de l'isolant par un entrepreneur en isolation et compléter l'isolation du plancher du comble aux valeurs recommandées (environ R-41 à R-60 selon le Code de construction du Québec).

MINEURE

ventilation — pourtour du comble, débord de toit et pignons

Aucune ventilation d'entretoit clairement visible sur la photo (pas d'évents de soffite, de faîtage ou de pignon apparents dans le champ de vision). Le pontage de toit (OSB) et la charpente apparaissent secs et sans coloration foncée au moment de l'inspection.

Recommandation : Vérifier la présence et le dégagement des évents de soffite et de faîtage afin d'assurer une ventilation d'entretoit continue (ratio approximatif 1/300 de la superficie), et éviter l'obstruction par un futur isolant (installation de déflecteurs).

MINEURE

autre — mur de blocs de béton visible à gauche (mur mitoyen / pignon)

Le mur de maçonnerie en blocs de béton est apparent et non isolé du côté du comble. Aucune fissure ni efflorescence n'est visible sur la portion photographiée.

Recommandation : Confirmer la continuité de l'isolation et du pare-air à la jonction mur/plafond; inspecter le mur sur toute sa hauteur pour déceler d'éventuelles fissures ou traces d'infiltration.



MAJEURE

autre — centre de l'image, base du poteau vertical indiqué par la flèche jaune

Poteau/montant de bois en appui direct sur le matériau granulaire (gravier/isolant vrac) sans assise ni ancrage visible. La flèche identifie une jonction bois-bois dont la fixation n'est pas apparente et le pied du montant repose sur une surface meuble.

Recommandation : Faire vérifier par un ingénieur en structure ou un charpentier la capacité portante et l'ancrage du montant; prévoir une assise rigide (semelle/pièce d'appui) et une fixation mécanique conforme.

MINEURE

ventilation — ouverture de trappe/plancher au bas à gauche, membrane verte visible

Une membrane/toile verte est visible sous l'ouverture; l'aménagement du comble au pourtour de l'ouverture ne permet pas de confirmer la continuité de la ventilation ni l'étanchéité à l'air de la trappe.

Recommandation : Vérifier l'étanchéité à l'air et l'isolation de la trappe d'accès ainsi que le maintien des déflecteurs de ventilation aux soffites.

MINEURE

isolant_endommagement — pourtour de l'ouverture et surface du plancher du comble

Isolant en vrac déplacé/comprimé au pourtour de l'ouverture et le long des membres de bois, laissant des zones à épaisseur réduite.

Recommandation : Redistribuer uniformément l'isolant en vrac et rétablir l'épaisseur requise (RSI recommandé) sans obstruer la ventilation des soffites.



MAJEURE

infiltration_eau — zone encadrée en jaune, au centre du panneau de OSB entre les fermes de toit

Coulisses et traînées verticales foncées sur la face inférieure du support de couverture en OSB, compatibles avec un écoulement d'eau ou de la condensation ayant migré le long du panneau. Aucune déformation ni délamination marquée du panneau n'est visible sur la photo, et aucune croissance fongique clairement identifiable n'est observable à cette résolution.

Recommandation : Faire vérifier l'étanchéité de la couverture au-dessus de cette zone (bardeaux, solins, pénétrations de toit) et inspecter par temps de pluie. Effectuer un test d'humidité du panneau avec un humidimètre pour confirmer si l'infiltration est active.

MAJEURE

ventilation — ensemble du comble, face inférieure du platelage de toit

Coloration brunâtre diffuse et traînées d'humidité sur le platelage suggérant de la condensation dans le comble, souvent liée à une ventilation insuffisante (entrées d'air aux soffites et sorties de toit) ou à des fuites d'air chaud humide provenant de l'espace habitable.

Recommandation : Faire évaluer le ratio de ventilation du comble (entrées basses aux soffites et sorties hautes), vérifier que les soffites ne sont pas obstrués par l'isolant, et s'assurer que les ventilateurs de salle de bain et de cuisine sont évacués à l'extérieur et non dans le comble.



MAJEURE

ventilation — traversée du conduit noir (évent/ventilateur) au niveau du plancher du comble, zone indiquée par la flèche jaune

La base du conduit noir traversant le plancher du comble n'est pas scellée : un jeu périphérique est visible entre le tuyau et l'ouverture découpée dans le support. L'isolant en vrac (cellulose/fibre) a été repoussé autour de la pénétration, laissant le pourtour dégarni. Cette configuration permet une fuite d'air chaud et humide du bâtiment vers le comble.

Recommandation : Faire sceller la pénétration de façon étanche à l'air (scellant acoustique ou mousse uréthane compatible, collet mécanique au besoin), puis remettre l'isolant en place à l'épaisseur d'origine autour du conduit. Vérifier également que le conduit est raccordé et évacué à l'extérieur et non dans le comble.

MINEURE

isolant_endommagement — pourtour immédiat de la pénétration, plancher du comble

Isolant en vrac déplacé et comprimé autour de la traversée, créant une zone dégarnie localisée; l'isolant paraît sec sur la photo mais présente des débris (copeaux, fragments) en surface.

Recommandation : Rétablir l'uniformité et l'épaisseur de l'isolant après le scellement de la pénétration; profiter des travaux pour valider la valeur isolante globale du comble.

MINEURE

autre — surface du conduit noir et matériau environnant, portion centrale de l'image

Coloration foncée et dépôts humides d'apparence sur la surface du conduit et du matériau adjacent. La photo ne permet pas de distinguer avec certitude s'il s'agit de condensation, de poussière accumulée ou d'un début de développement fongique.

Recommandation : Réinspecter la zone en conditions d'éclairage adéquat et effectuer une lecture d'humidité; si un dépôt fongique est confirmé, procéder au nettoyage et corriger la source d'humidité (fuite d'air, évent non raccordé, ventilation insuffisante du comble).



MINEURE

isolant_endommagement — centre de l'image, indiqué par la flèche jaune — jonction entre deux panneaux d'isolant en natte

Espace vide (interstice) d'environ la largeur d'un doigt entre deux nattes d'isolant posées sur le plancher du comble, laissant voir la cavité sous-jacente entre les solives sur toute la longueur du joint. Un second joint transversal présente également un léger écartement et un affaissement du matériau.

Recommandation : Rapprocher les nattes d'isolant ou combler les interstices avec de l'isolant en matelas ou en vrac afin d'assurer une continuité thermique et d'éliminer le pont thermique, qui peut favoriser la condensation dans le comble.

MINEURE

autre — partie inférieure centre-droite, sur le joint transversal des nattes

Présence de débris foncés et de matière détachée à la surface de l'isolant près du joint; l'origine (résidus de construction, poussière, matière organique) ne peut être déterminée avec certitude à partir de la photo.

Recommandation : Examen visuel rapproché sur place afin d'identifier la nature des débris et écarter la présence de rongeurs ou d'une infiltration; nettoyer et corriger la cause le cas échéant.



MAJEURE

infiltration_eau — Pontage OSB du toit, secteur supérieur gauche et pourtour de la poutre/entrait indiqué par la flèche

Coloration foncée et auréoles brunâtres sur le revêtement de toit en OSB ainsi que des marques d'écoulement le long de l'élément de charpente à la jonction avec le mur mitoyen en blocs de béton. Aspect compatible avec des traces d'humidité passées ou actives (infiltration ou condensation).

Recommandation : Faire vérifier l'étanchéité de la toiture et les solins à la jonction du mur mitoyen; contrôler le taux d'humidité du bois avec un humidimètre pour établir si l'humidité est active, puis corriger la source avant tout traitement.

MAJEURE

moisissure — Face inférieure du pontage OSB, zone assombrie près de la flèche jaune

Zones assombries diffuses sur l'OSB pouvant correspondre à une croissance fongique de surface associée à l'humidité. Aucune analyse ni prélèvement n'a été effectué; l'observation demeure visuelle.

Recommandation : Mandater un professionnel pour caractériser les zones assombries (prélèvement au besoin), corriger la source d'humidité et procéder au nettoyage/traitement des surfaces affectées si la présence de moisissure est confirmée.

MAJEURE

ventilation — Ensemble du comble, notamment au pourtour du mur mitoyen en blocs de béton

Les traces d'humidité au pontage suggèrent une ventilation insuffisante du comble. Aucun évent de toit ni ventilation de soffite n'est visible dans le champ de la photo.

Recommandation : Faire évaluer le ratio de ventilation du comble (entrées d'air aux soffites et sorties hautes) et ajouter des événements au besoin afin de réduire la condensation.

MINEURE

isolant_endommagement — Jonction du mur de blocs de béton et du pontage de toit, partie droite de l'image

Absence d'isolant visible à la jonction du mur mitoyen en blocs et de la toiture; ouvertures et joints de blocs apparents pouvant permettre des fuites d'air et de chaleur.

Recommandation : Prévoir le scellement et l'isolation de la jonction mur/toit selon les règles de l'art afin de limiter les fuites d'air et la condensation.



MAJEURE

isolant_manquant — jonction mur-toiture, au-dessus des matelas isolants, zone indiquée par la flèche

Discontinuité de l'isolation à la rive du comble : espace non isolé visible entre le dessus des matelas de laine minérale et le pontage de toit, le long du solin de rive/blocage. Les joints entre les matelas adjacents sont également ouverts (fentes visibles).

Recommandation : Compléter et resserrer l'isolation à la rive et refermer les joints entre matelas, tout en maintenant un déflecteur (chicane) pour préserver la circulation d'air des soffites vers le comble; viser une valeur isolante uniforme conforme aux exigences en vigueur.

MINEURE

autre — membre de bois (blocage/rive) en périphérie et pontage OSB à gauche

Coloration brunâtre et aspect irrégulier du bois à la rive; aucune moisissure noire évidente ni auréole d'infiltration franche n'est visible sur cette image, la résolution ne permet pas de conclure.

Recommandation : Faire vérifier de près l'état du bois de rive et du pontage (humidimètre) lors d'une inspection ciblée, notamment après une pluie ou en période hivernale, pour écarter condensation ou infiltration.

MINEURE

ventilation — périphérie du comble, entrée d'air des soffites

Impossible de confirmer la présence de déflecteurs (chicanes) aux soffites; l'isolant s'approche de la rive et pourrait obstruer l'entrée d'air.

Recommandation : Vérifier et installer au besoin des déflecteurs à chaque espace entre chevrons/fermes afin d'assurer une ventilation continue soffites-faîte et prévenir la condensation.

Autre



MINEURE

autre — pourtour du bâtiment, façade avant et côté gauche

Aménagement paysager non terminé : sol nu recouvert de toile de germination/paillis végétal, pentes de terrain non finalisées près des fondations. La pente d'éloignement de l'eau par rapport aux fondations n'est pas clairement établie.

Recommandation : Compléter le nivellement final avec une pente positive minimale d'environ 2 % sur 1,5 m à partir des fondations afin d'éloigner les eaux de ruissellement.

MINEURE

autre — toiture, façade avant (bordure de gouttière côté droit)

Aucune gouttière ni descente pluviale visible sur la portion avant du bâtiment; guirlandes lumineuses installées sur le débord de toit.

Recommandation : Vérifier la présence et l'installation de gouttières et de descentes pluviales avec rallonges rejetant l'eau à au moins 1,5 m des fondations.

MINEURE

autre — escalier avant en béton et dalles de garage

Construction récente; garde-corps absent à l'escalier avant. Selon la hauteur du palier et le nombre de contremarches, un garde-corps ou une main courante pourrait être exigé.

Recommandation : Valider la conformité au Code de construction du Québec quant à la nécessité d'une main courante/garde-corps et faire installer au besoin.



MINEURE

autre — jonction entre la dalle de béton et le bas du revêtement/solin, indiquée par la flèche jaune

Espace ouvert non scellé entre la surface de béton et la moulure/solin métallique au bas du revêtement de bois. Le joint d'étanchéité apparaît absent ou dégradé sur toute la longueur visible.

Recommandation : Nettoyer le joint et appliquer un scellant élastomère extérieur compatible afin d'empêcher l'infiltration d'eau et l'entrée d'insectes ou de rongeurs; vérifier la pente du béton pour assurer l'écoulement vers l'extérieur.

MINEURE

infiltration_eau — revêtement de bois horizontal, portion inférieure près de la dalle

Le revêtement de bois se termine très près de la surface de béton, avec un dégagement réduit. Décoloration légère et exposition du bois aux éclaboussures d'eau observées.

Recommandation : Maintenir un dégagement adéquat entre le bois et le sol/dalle, protéger le bois par une peinture ou teinture d'extérieur et surveiller l'apparition de pourriture.

MINEURE

autre — coin supérieur gauche - luminaire extérieur

Luminaire extérieur fixé au mur; le point de fixation et l'étanchéité du boîtier ne peuvent être pleinement évalués sur la photo.

Recommandation : Vérifier le scellement du boîtier électrique contre le revêtement afin d'éviter toute pénétration d'eau derrière le parement.



MINEURE

autre — jonction du seuil de porte-patio et du mur de béton, à l'extrémité indiquée par la flèche jaune

Ouverture / vide non scellé à la jonction entre l'extrémité du seuil (rail) de la porte coulissante et le mur de fondation en béton. Absence apparente de scellant ou de solin à ce point de rencontre.

Recommandation : Faire sceller l'ouverture avec un scellant élastomère compatible extérieur afin d'éviter les infiltrations d'eau et d'air ainsi que l'entrée d'insectes ou de rongeurs.

MINEURE

infiltration_eau — seuil de porte et surface de béton adjacente

Traces sombres et coloration au pourtour du seuil et sur le béton laissant supposer une accumulation d'eau ou des écoulements récurrents à cet endroit. Aucun dommage structural visible sur la photo.

Recommandation : Vérifier la pente d'écoulement de la surface extérieure et l'état du solin sous le seuil; corriger au besoin pour diriger l'eau loin du bâtiment.

MINEURE

autre — surface de béton devant la porte, au centre-bas de la photo

Présence d'un débris organique (feuille ou fragment végétal) et de petites accumulations de saletés le long du rail de la porte coulissante.

Recommandation : Nettoyer régulièrement le rail et le seuil afin de préserver le drainage des orifices d'évacuation et le bon fonctionnement de la porte.



MINEURE

drainage — margelle de puits de fenêtre, au pied du mur de fondation

Un puits de drainage (drain de margelle) muni d'un couvercle orange est installé directement contre la fondation, sous la fenêtre de sous-sol. Le pourtour est constitué de paillis et de terre; aucune pente de drainage marquée s'éloignant de la fondation n'est visible et le niveau du sol semble près du dessus de la fondation.

Recommandation : Vérifier que le drain est raccordé et fonctionnel (non obstrué par débris/paillis), maintenir le couvercle en place et rétablir une pente positive d'au moins 2 % sur 1,5 m à partir de la fondation.

MINEURE

autre — jonction du mur de fondation et de la structure de fenêtre, section gauche

Le solin/bas du cadre de la fenêtre de sous-sol et la partie supérieure de la fondation présentent des traces de salissure et de coulures; le scellant à la jonction entre la fenêtre métallique et le béton n'est pas clairement visible ou apparaît discontinu.

Recommandation : Nettoyer et inspecter la jonction fenêtre-fondation, refaire le calfeutrage avec un scellant élastomère compatible afin de prévenir les infiltrations d'eau.

MINEURE

autre — mur de fondation exposé, portion centrale et droite

Le béton apparent de la fondation présente des irrégularités de surface et de légères marques/taches superficielles. Aucune fissure structurale nette n'est décelable à cette résolution.

Recommandation : Effectuer un examen rapproché du mur de fondation sur toute sa longueur, une fois la végétation et le paillis dégagés, pour confirmer l'absence de fissures ou d'écaillage.



MINEURE

autre — base du mur de fondation, sous la fenêtre (flèche jaune)

Tuyau de petit diamètre (drain ou évacuation) émergeant du sol immédiatement au pied de la fondation, sans prolongateur ni rejet éloigné. L'eau évacuée se déverse directement contre le mur de fondation.

Recommandation : Identifier la nature du tuyau (drain de gouttière, évacuation de déshumidificateur ou pompe de puisard) et prolonger le rejet à au moins 1,5 à 2 m de la fondation.

MINEURE

autre — terrain adjacent à la fondation, avant-plan

Le nivellement du sol apparaît plat ou légèrement en contre-pente vers la fondation; la pente positive de drainage n'est pas clairement établie sur les premiers mètres.

Recommandation : Corriger le nivellement pour obtenir une pente d'environ 1 po/pi (2 %) sur au moins 1,8 m à partir du mur de fondation.

MINEURE

autre — fenêtre de sous-sol, seuil et pourtour

Fenêtre de sous-sol installée près du niveau du sol, sans margelle (puits de fenêtre). Le dégagement entre le seuil et le sol fini est faible, ce qui augmente le risque d'accumulation d'eau et de neige au seuil.

Recommandation : Maintenir un dégagement minimal de 150-200 mm entre le sol et le seuil, ou installer une margelle drainée; vérifier l'étanchéité du scellant au pourtour.

MINEURE

autre — mur de fondation en béton, sous le revêtement de bois

Surface de béton exposée présentant des variations de teinte et une texture irrégulière (marques de coffrage, légères réparations de surface). Aucune fissure structurale nette n'est visible à cette résolution.

Recommandation : Inspection rapprochée du pourtour complet de la fondation pour confirmer l'absence de fissures actives; suivi périodique.

MINEURE

autre — jonction entre le revêtement de bois et le haut de la fondation

Le revêtement de bois horizontal se termine près du dessus de la fondation; le solin de départ et le dégagement bois-béton ne sont pas confirmables sur la photo.

Recommandation : Valider la présence d'un solin de départ et un dégagement suffisant du bois par rapport au béton et au sol afin de prévenir la pourriture.



MINEURE

autre — jonction entre le côté droit de l'escalier de béton et le parement de pierre (zone indiquée par la flèche)

Espace/joint ouvert visible entre la joue de l'escalier préfabriqué en béton et le mur de maçonnerie. Le joint n'est pas scellé, ce qui permet à l'eau de ruissellement et de fonte de s'infiltrer derrière le parement et contre la fondation à cet endroit.

Recommandation : Faire nettoyer le joint et appliquer un scellant élastomère de qualité extérieure (compatible béton/maçonnerie) avec fond de joint au besoin, afin d'empêcher l'infiltration d'eau et les dommages par gel-dégel. Vérifier annuellement l'état du scellant.

MINEURE

autre — marches et joue latérale droite de l'escalier de béton

Léger désalignement/écart entre l'escalier préfabriqué et le mur, pouvant indiquer un tassement mineur ou un appui non uniforme des éléments de béton. Aucune fissure structurale importante n'est visible sur les marches à partir de cette photo.

Recommandation : Surveiller l'évolution de l'écartement et du niveau de l'escalier. Si le mouvement progresse, faire évaluer l'assise et le drainage sous l'escalier par un entrepreneur en béton.

MINEURE

autre — aménagement paysager (paillis) au pied de l'escalier, côté droit

Le paillis et le sol sont aménagés près du parement; le nivellement adjacent à la fondation ne peut être pleinement vérifié sur cette photo.

Recommandation : S'assurer que le sol présente une pente négative d'au moins 2 % sur 1,5 m à partir de la fondation et que le paillis demeure sous le niveau du parement pour éviter la rétention d'humidité.



MINEURE

ventilation — grille de sortie murale, centre de la photo (indiquée par la flèche)

Accumulation visible de charpie/poussière et de débris sur les lames et le grillage anti-rongeurs du capot de ventilation extérieur (probable sortie de sècheuse ou de ventilateur d'évacuation). Le grillage restreint le passage de l'air et retient les fibres.

Recommandation : Nettoyer la grille et le conduit d'évacuation; envisager le retrait du grillage à mailles fines (non recommandé pour une sortie de sècheuse) au profit d'un capot à clapet approprié. Vérifier le libre mouvement du clapet et prévoir un entretien annuel.

MINEURE

autre — pourtour du capot, jonction avec le revêtement horizontal

Le pourtour du capot ne présente pas de scellant continu apparent à la jonction avec le revêtement; joints ouverts possibles aux extrémités latérales.

Recommandation : Vérifier et refaire au besoin le scellant compatible extérieur au pourtour du capot (sauf au bas, à laisser ouvert pour le drainage) afin de prévenir les infiltrations d'eau et d'air.



MINEURE

autre — pourtour du boîtier de sortie/prise d'air, aux deux extrémités latérales (indiquées par les flèches jaunes)

Cordon de scellant (calfeutrant) appliqué au pourtour du boîtier métallique encastré dans le revêtement de bois. Le scellant est irrégulier, débordant et présente des coulisses/filaments détachés aux extrémités gauche et droite, indiquant une pose non soignée ou un décollement partiel du joint.

Recommandation : Retirer le scellant excédentaire et décollé, nettoyer les surfaces et réappliquer un scellant approprié de façon continue afin d'assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau du pourtour du boîtier.

MINEURE

ventilation — grille et intérieur du boîtier au centre de la photo

Accumulation de poussière et de débris visibles sur la grille et à l'intérieur du boîtier de ventilation; état de propreté réduit et présence de dépôts blanchâtres sur le dessus du boîtier.

Recommandation : Nettoyer la grille et le conduit, et vérifier le bon fonctionnement du volet/clapet ainsi que le débit d'air lors d'une inspection par un spécialiste en ventilation si un doute persiste.



MINEURE

ventilation — faîte du toit, ventilateur de toiture (type maximum) au centre-gauche

Un seul ventilateur statique visible près du faîte pour la surface de toiture montrée. La photo, prise du sol et à distance, ne permet pas de confirmer le nombre total d'aérateurs, la présence d'entrées d'air aux soffites ni l'étanchéité du solin du ventilateur.

Recommandation : Faire valider par un couvreur que la ventilation de l'entretoit respecte le ratio requis (environ 1/300 avec équilibre entrée/sortie d'air) et vérifier l'état du solin de l'aérateur depuis l'entretoit.

MINEURE

autre — partie gauche de l'image, mur/coin de la maison et fils aériens

Câbles d'entrée aériens (électricité et/ou télécommunications) passant à proximité immédiate du versant de toiture, avec fils affaissés et attaches visibles sur le mur. Le dégagement par rapport à la couverture ne peut être mesuré sur la photo.

Recommandation : Faire vérifier par un électricien ou le distributeur (Hydro-Québec) que les dégagements réglementaires du branchement par rapport au toit sont respectés et que les ancrages sont sécuritaires.

MINEURE

autre — versant de toiture visible, bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'asphalte d'aspect généralement uniforme, sans soulèvement, bardeau manquant ou déformation majeure perceptible à cette distance. L'âge, l'usure du granulat et l'état des noues/solins ne sont pas évaluables sur cette image.

Recommandation : Prévoir une inspection rapprochée de la couverture (échelle, drone ou couvreur) pour évaluer l'usure réelle, les solins et la durée de vie résiduelle.



MAJEURE

drainage_eaux_pluviales — base de la descente pluviale, au coin de la fondation (zone encadrée en jaune)

La descente pluviale se termine directement au sol, à proximité immédiate de la fondation, sans rallonge ni déflecteur dirigeant l'eau loin du bâtiment. Aucun bloc parapluie ni tuyau d'extension n'est visible. Le sol adjacent présente une végétation plus dense et un aspect humide, compatible avec une décharge d'eau concentrée au pied du mur de fondation.

Recommandation : Installer une rallonge de descente pluviale (minimum 1,5 à 1,8 m) ou un raccordement à un drain d'évacuation dirigeant l'eau loin de la fondation, afin de réduire les risques d'infiltration au sous-sol et de mouvement du sol.

MINEURE

autre — terrain adjacent à la fondation, partie inférieure de l'image

La pente du terrain au pourtour de la fondation apparaît faible ou plane; aucun dénivelé positif marqué ne s'éloignant du mur n'est observable sur la photo.

Recommandation : Vérifier et corriger au besoin la pente du terrain (minimum 5 % sur les premiers 1,5 m) afin d'assurer l'écoulement des eaux de surface loin de la fondation.

MINEURE

autre — mur de fondation en béton, côté droit de l'image

Décoloration/tache claire visible sur la portion exposée du mur de fondation près du niveau du sol. Aucune fissure ni écaillage important n'est visible à cette résolution.

Recommandation : Examiner de plus près la surface du béton et l'intérieur correspondant (sous-sol) pour écarter la présence d'efflorescence liée à l'humidité; réinspection recommandée si des traces d'humidité sont observées à l'intérieur.



MINEURE

fissure — portion centrale du mur de fondation, sous la flèche jaune, s'étendant verticalement du haut vers le bas du mur

Fissure verticale fine (apparence capillaire) visible sur le parement de béton de la fondation, accompagnée de traces d'efflorescence blanchâtre ponctuelles le long de son tracé et au bas du mur. Aucun désalignement ni décalage des lèvres de la fissure n'est visible sur la photo.

Recommandation : Surveiller l'évolution de la fissure (marquer les extrémités et la largeur avec la date). Colmater par injection de polyuréthane ou scellant approprié afin de prévenir toute infiltration d'eau. Faire évaluer par un entrepreneur en fondation si la fissure s'élargit ou si des traces d'humidité apparaissent du côté intérieur.

MINEURE

infiltration_eau — bas du mur de fondation et le long du tracé de la fissure

Dépôts blanchâtres (efflorescence) sur la surface du béton, indiquant une migration d'humidité à travers la fondation. Coulisses/traces d'écoulement verticales visibles sur le parement.

Recommandation : Vérifier le drainage périphérique et la pente du sol qui doit s'éloigner de la fondation (min. 2 % sur 1,5 m), ainsi que le bon fonctionnement des gouttières et déversoirs. Inspecter le côté intérieur de la fondation pour signes d'humidité.

MINEURE

autre — jonction entre le haut de la fondation et le revêtement de bois (solin/bas de mur)

Le revêtement de bois du mur extérieur repose près du dessus de la fondation; le dégagement et la présence d'un solin de départ ne sont pas confirmables sur la photo. Un dégagement insuffisant expose le bois aux éclaboussures et à l'humidité.

Recommandation : Valider la présence d'un solin de départ et un dégagement minimal de 200 mm entre le bois et le niveau du sol fini. Corriger au besoin pour prévenir la pourriture du revêtement.



MINEURE

fissure — mur de fondation en béton, sous le seuil de la fenêtre (pointé par la flèche)

Fissure verticale traversant le parement/crépi de la fondation, débutant sous le coin inférieur du cadre de fenêtre et se prolongeant jusqu'au niveau du sol. Largeur apparente faible, sans décalage ni déplacement latéral visible des lèvres de la fissure.

Recommandation : Sceller la fissure avec un scellant élastomère compatible béton et surveiller son évolution (marquage et mesure). Si la fissure s'élargit ou si des infiltrations apparaissent au sous-sol, faire évaluer par un ingénieur en structure et procéder à une injection de polyuréthane ou d'époxy.

MINEURE

autre — parement de béton / crépi de la fondation, partie centrale et droite de l'image

Décollement et écaillage du crépi de finition sur le mur de fondation, exposant le béton sous-jacent sur plusieurs zones. Surface irrégulière et effritée.

Recommandation : Faire réparer le crépi (retirer les portions non adhérentes et réappliquer un enduit de ciment approprié) afin de protéger le béton contre les cycles de gel-dégel et l'absorption d'humidité.

MINEURE

infiltration_eau — seuil et cadre de fenêtre en partie supérieure gauche de l'image

Cadre de fenêtre métallique/bois au ras du niveau du sol, avec débris végétaux accumulés dans le seuil et absence de solin ou de scellant visible à la jonction cadre-fondation. Configuration favorisant la rétention d'eau et l'infiltration au pourtour de l'ouverture.

Recommandation : Nettoyer le seuil, sceller la jonction entre le cadre de fenêtre et la fondation, et assurer un dégagement suffisant entre le sol fini et l'ouverture (minimum 150 mm recommandé).

MINEURE

autre — jonction sol / base de la fondation, bas de l'image

Surface de sol (asphalte ou gravier) en contact direct avec la base de la fondation, sans pente apparente d'éloignement du bâtiment.

Recommandation : Vérifier et corriger le nivellement afin d'assurer une pente d'au moins 2 % s'éloignant de la fondation sur 1,5 m, pour limiter l'accumulation d'eau au pourtour.



MAJEURE

fissure — mur de fondation en béton, portion centrale, sous la ligne de toit/soffite, indiquée par la flèche jaune

Fissure verticale traversant le mur de fondation en béton coulé, s'étendant depuis le haut du mur (sous la bordure de toit) vers le bas en direction de l'ouverture (fenêtre ou soupirail). Le tracé est légèrement sinueux et semble continu sur plus d'un mètre. L'ouverture apparente est fine, mais la longueur et la position (partant d'un angle d'ouverture, zone de concentration de contraintes) sont notables. Aucune trace d'efflorescence, d'humidité ou de déplacement latéral (décalage des lèvres) n'est visible sur cette photo.

Recommandation : Faire évaluer la fissure par un ingénieur en structure ou un entrepreneur spécialisé en fondation afin d'en déterminer la cause (retrait du béton, tassement différentiel, concentration de contraintes au coin de l'ouverture) et de vérifier si elle est active. Mesurer l'ouverture et installer des témoins (jauges) pour un suivi sur 6 à 12 mois. Prévoir une injection de polyuréthane ou d'époxy si la fissure est traversante afin de prévenir les infiltrations d'eau. Vérifier également le côté intérieur du mur au même endroit.

MINEURE

autre — partie inférieure du mur, autour de l'ouverture (linteau et pourtour)

Le béton présente un aspect irrégulier et des marques de réparation ou de finition grossière au pourtour de l'ouverture; surface légèrement écaillée par endroits. Élément difficile à évaluer précisément à partir de la photo.

Recommandation : Inspecter de près le pourtour de l'ouverture pour détecter tout effritement, exposition d'armature ou défaut d'étanchéité, et réparer au mortier de réparation approprié au besoin.



MINEURE

fissure — mur de fondation en béton, au-dessus de l'angle supérieur droit de l'ouverture de fenêtre (indiquée par la flèche jaune)

Fissure verticale fine, d'apparence capillaire, dans le mur de béton, s'amorçant sous la lisse d'assise en bois et se prolongeant vers le bas en direction du coin de l'ouverture de fenêtre. Aucune trace d'écaillage, de déplacement latéral, de décalage des lèvres de la fissure ni de coulée d'efflorescence ou d'humidité visible au moment de l'inspection.

Recommandation : Fissure typique de retrait du béton amplifiée par la concentration de contraintes au coin de l'ouverture. Surveiller son évolution (marquer les extrémités et la largeur, avec une date). Colmater à l'aide d'un scellant à base de polyuréthane ou d'un mortier de réparation afin d'empêcher l'infiltration d'eau et le gel. Si la fissure s'élargit, se décale ou laisse passer de l'eau, faire évaluer par un ingénieur en structure.

MINEURE

autre — jonction entre le cadre de la fenêtre et le béton, pourtour de l'ouverture

Le pourtour de l'ouverture de fenêtre présente un béton irrégulier et un scellement périmétrique incomplet ou absent entre le cadre métallique et le béton.

Recommandation : Refaire le calfeutrage périmétrique avec un scellant élastomère compatible béton/métal afin de prévenir les infiltrations d'eau et d'air à la jonction.



MINEURE

fissure — centre de l'image, mur de fondation en béton, indiquée par la flèche jaune

Fissure verticale fine et rectiligne traversant le mur de fondation en béton depuis le haut du mur vers le bas. Aucune trace évidente d'écaillage, de déplacement latéral ou de désalignement des faces de la fissure n'est visible. Aucune efflorescence ni coulée d'eau apparente au pourtour de la fissure sur cette photo.

Recommandation : Documenter et surveiller l'évolution de la fissure (largeur et longueur) sur une période de 6 à 12 mois. Vérifier l'intérieur du sous-sol au droit de cette fissure pour tout signe d'infiltration ou d'humidité. Si la fissure s'élargit, présente un déplacement ou laisse passer l'eau, faire évaluer par un ingénieur en structure et procéder à un colmatage par injection de polyuréthane ou d'époxy par un entrepreneur spécialisé.

MINEURE

autre — partie inférieure du mur de béton et pourtour du parement, taches sombres diffuses

Taches grisâtres et salissures diffuses sur la surface du béton, plus concentrées vers le bas du mur. Aspect compatible avec des éclaboussures de terre, de la poussière ou une croissance biologique superficielle (algues) liée à l'humidité de surface près du sol. Nature exacte non déterminable par photo seule.

Recommandation : Nettoyer la surface et vérifier que le nivellement du sol assure une pente d'éloignement du bâtiment (min. 2 % sur 1,8 m) et que les descentes pluviales évacuent l'eau loin de la fondation.



MAJEURE

electricite — centre de la photo, boîte électrique fixée à la solive de rive

Boîte électrique apparente au plafond du sous-sol avec fils (câble NMD) cheminant librement le long de la solive de rive, sans support régulier apparent et sans couvercle visible sur la boîte. Un cordon souple semble raccordé à la boîte et pend librement.

Recommandation : Faire vérifier et corriger par un maître électricien certifié : installer un couvercle de boîte, fixer les câbles selon le Code de construction du Québec (chapitre V - Électricité) et éliminer tout raccordement par cordon souple permanent.

MINEURE

isolant_endommagement — solive de rive, pourtour du périmètre au bas de la photo

Isolant de la solive de rive (matelas avec pare-vapeur/membrane réfléchissante) partiellement déplacé, non continu et non scellé par endroits autour du passage des fils et des tuyaux.

Recommandation : Remettre en place et sceller l'isolant de la solive de rive de façon continue, avec un pare-vapeur étanche, afin d'éviter la condensation et les pertes thermiques.

MINEURE

ventilation — partie inférieure de la photo, conduit rigide et flexible

Conduit de ventilation apparent avec section flexible; les joints ne semblent pas scellés par ruban approuvé et le flexible présente un léger affaissement.

Recommandation : Vérifier l'étanchéité et le support des conduits, sceller les joints avec ruban en aluminium approuvé et limiter la longueur des sections flexibles.

MINEURE

autre — plafond, panneaux OSB et poutre d'ingénierie

Taches et décolorations brun clair sur le platelage OSB du plafond, d'apparence ancienne et sèche, possiblement liées à l'exposition aux intempéries lors de la construction. Aucun signe évident de moisissure active ou d'humidité en cours à cet endroit.

Recommandation : Surveiller ces zones et effectuer une lecture au taux d'humidité si des traces fraîches ou une odeur d'humidité apparaissent; vérifier l'absence de fuite dans les niveaux supérieurs.



MINEURE

autre — mur latéral gauche de la salle de bain, à mi-hauteur (indiqué par la flèche jaune)

Zone de revêtement mural endommagée sur environ 20 à 30 cm : peinture cloquée et écaillée avec gypse ou plâtre exposé et effrité. Aucune coloration foncée ni croissance fongique visible sur la photo, mais la localisation dans une pièce humide (salle de bain) est propice à une dégradation liée à l'humidité ou à un impact mécanique.

Recommandation : Faire vérifier le taux d'humidité du mur à l'aide d'un humidimètre afin de distinguer un dommage mécanique d'un problème d'humidité. Réparer la surface (rebouchage, ponçage, apprêt et peinture résistante à l'humidité) après avoir confirmé l'absence de source d'eau active.

MINEURE

ventilation — salle de bain (ensemble de la pièce)

Aucun ventilateur d'extraction ni fenêtre ouvrante n'est visible sur la photo pour cette salle de bain. L'absence de ventilation mécanique peut contribuer à l'accumulation d'humidité et à la dégradation des finis muraux.

Recommandation : Confirmer sur place la présence et le fonctionnement d'un ventilateur d'extraction évacué à l'extérieur. À défaut, faire installer un ventilateur conforme par un entrepreneur qualifié.




MINEURE

autre — surface de la porte (ou panneau blanc), zone indiquée par la flèche jaune, au centre de l'image

Éclat de peinture / dommage superficiel du fini avec légère cavité et écaillage sur la surface blanche, à proximité du cadre. Aucune trace évidente de corrosion, de moisissure ou d'humidité visible sur la photo.

Recommandation : Nettoyer, mastiquer et repeindre la zone endommagée afin de rétablir la protection du fini et prévenir une dégradation du substrat. Aucune intervention structurale requise.

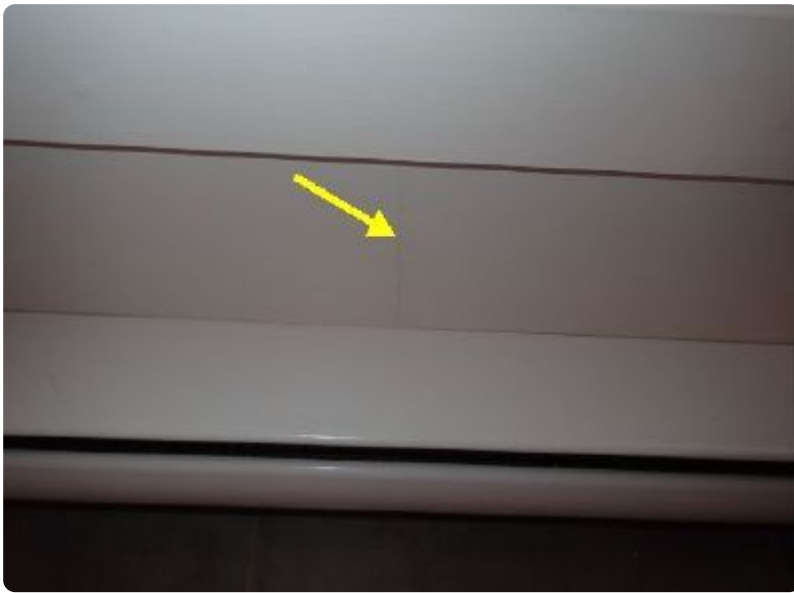

MINEURE

fissure — surface murale claire, au centre de l'image, sous la flèche jaune

Fissure verticale fine et courte visible sur la surface peinte, s'étendant vers le bas à partir de la ligne horizontale (joint ou moulure). Aucune ouverture importante, aucun décalage des plans ni déformation apparente autour de la fissure.

Recommandation : Surveiller l'évolution de la fissure (marquage et mesure périodique). Si elle demeure stable, réparation esthétique par rebouchage au composé à joints, ponçage et peinture. En cas d'élargissement, faire évaluer par un professionnel.

MINEURE

autre — ligne horizontale continue traversant la partie supérieure de l'image

Ligne horizontale sombre continue le long du panneau, pouvant correspondre à un joint de panneaux ou à un joint de finition légèrement marqué ou empoussiéré.

Recommandation : Vérifier l'intégrité du joint et le refaire (scellant ou composé à joints) si nécessaire lors des travaux de finition.



MINEURE

autre — jonction verticale du cadre de porte-fenêtre / rail inférieur, zone encadrée en jaune

Interruption visible du joint d'étanchéité (coupe-froid) au bas du montant de la porte-fenêtre en PVC, à la jonction avec le seuil. Le joint semble décollé ou manquant sur une courte section, laissant un interstice à la rencontre du dormant et du rail. Aucune trace de moisissure, de coulure ou de dommage structural n'est visible sur la photo.

Recommandation : Faire vérifier et remplacer la section de coupe-froid / reprendre le calfeutrage au bas du montant afin d'éviter les infiltrations d'air et d'eau et les pertes énergétiques. Vérifier également le drainage du seuil (trous d'évacuation dégagés).

MINEURE

autre — seuil de la porte-fenêtre et plancher de céramique adjacent

Rideau en tissu reposant directement sur le seuil et le rail de la porte-fenêtre, zone sujette à la condensation. Aucun signe actuel de tache ou de moisissure observé.

Recommandation : Écourter ou relever le rideau pour éviter le contact prolongé avec une surface pouvant se condenser, et surveiller l'apparition de taches ou d'odeurs.



MINEURE

infiltration_eau — jonction du seuil et du jambage, à l'endroit indiqué par la flèche

Traces d'humidité et coloration brunâtre localisées au bas du jambage, à la jonction avec l'appui de fenêtre. Aucune déformation ni pourriture apparente du support à ce stade.

Recommandation : Vérifier l'étanchéité du scellant périphérique et le drainage de l'appui; refaire le calfeutrage au besoin et surveiller la réapparition de traces après une pluie.

MINEURE

ventilation — vitrage et cadre à droite

Présence de condensation et de dépôts blanchâtres/résidus sur le vitrage et le cadre, indiquant une accumulation d'humidité à la surface de la fenêtre.

Recommandation : Améliorer la ventilation du local (ventilateur, échangeur d'air) et contrôler le taux d'humidité intérieur (30-50 % en hiver) afin de limiter la condensation.

MINEURE

autre — scellant au haut du cadre et le long du jambage

Scellant appliqué de façon irrégulière, avec discontinuités visibles à certains endroits du pourtour du cadre.

Recommandation : Reprendre le scellant de manière continue et uniforme pour assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau.



MINEURE

autre — boîte électrique extérieure murale, centre de la photo

Prise électrique extérieure encastrée dans le revêtement de type déclin. Le couvercle protecteur est ouvert lors de la vérification (test avec un vérificateur de polarité/disjoncteur). Le couvercle de type « bulle » (à l'épreuve des intempéries en usage) ne semble pas présent; le couvercle observé est de type rabattable simple, qui n'assure l'étanchéité que lorsqu'aucun cordon n'est branché. L'état de la prise (présence ou non d'une protection DDFT) n'est pas confirmable visuellement sur cette image.

Recommandation : Confirmer que la prise extérieure est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT/GFCI), soit à la prise même, soit au panneau. Prévoir l'installation d'un couvercle à l'épreuve des intempéries en usage (type bulle) conforme au Code canadien de l'électricité pour les prises extérieures. Faire valider par un maître électricien au besoin.

MINEURE

autre — pourtour de la boîte électrique et jonction avec le revêtement

Le pourtour de la plaque de montage sur le revêtement ne présente pas de scellant continu visible sur cette photo; un léger jeu est possible entre le boîtier et le déclin. Aucune trace d'infiltration, de coulisse d'eau ni de dégradation du revêtement n'est visible à proximité.

Recommandation : Vérifier et, au besoin, appliquer un scellant extérieur compatible sur les côtés et le haut du boîtier (laisser le bas ouvert pour le drainage) afin de prévenir l'infiltration d'eau derrière le revêtement.



MAJEURE

autre — boîte électrique centrale, derrière la plaque d'interrupteur retirée

Boîte électrique dont le dispositif (interrupteur/prise) est déposé hors de la boîte, conducteurs et connexions apparents et accessibles. Aucun couvercle en place au moment de la photo, laissant des parties sous tension potentiellement exposées.

Recommandation : Refixer le dispositif dans sa boîte et remettre la plaque de finition. Faire vérifier les connexions par un maître électricien si le montage demeure incertain.

MINEURE

autre — boîte électrique et câbles blancs entrant en haut de l'image

Câblage de type NMD apparent sur ossature; l'ancrage des câbles à l'entrée de la boîte et la présence de serre-câbles ne peuvent être confirmés sur la photo.

Recommandation : Vérifier que chaque câble est solidement fixé à la structure et ancré à la boîte conformément au Code de construction du Québec, chapitre V – Électricité.

MINEURE

ventilation — partie droite de l'image, conduit flexible isolé au ruban métallisé

Conduit flexible isolé raccordé avec ruban d'aluminium; l'étanchéité et le support du conduit ne sont pas pleinement visibles. Aucune détérioration franche observée.


Recommandation : Inspecter le tracé complet du conduit pour confirmer l'étanchéité des joints, l'absence d'affaissement et un support adéquat.

MINEURE

autre — panneau de copeaux (OSB) en arrière-plan

Coloration foncée irrégulière sur le panneau OSB à proximité du câblage. Aucun gonflement, délamination ni croissance fongique clairement identifiable sur la photo; possible variation naturelle du panneau ou salissure.

Recommandation : Valider sur place l'absence d'humidité au moyen d'un humidimètre et documenter par des photos rapprochées avant conclusion.

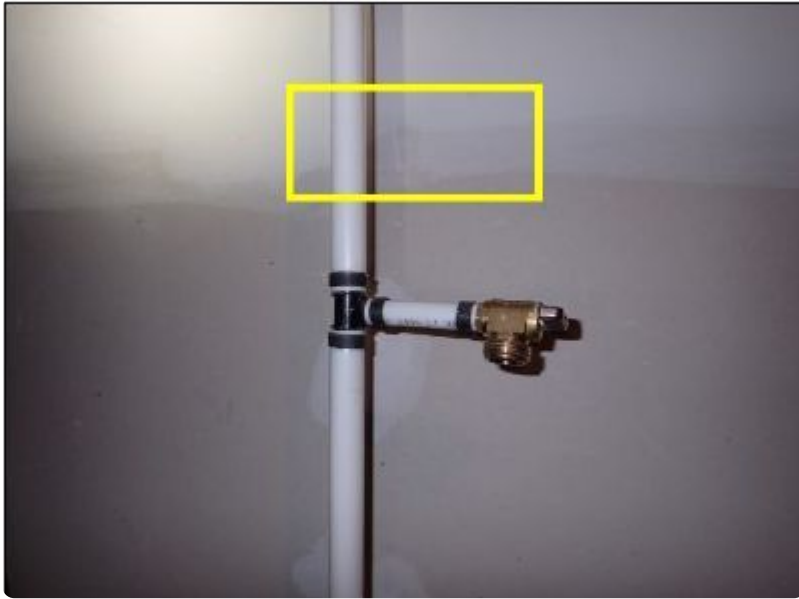

MINEURE

infiltration_eau — mur, zone encadrée en jaune au-dessus du robinet

Décoloration/tache jaunâtre-brunâtre sur la surface du mur au-dessus de la tuyauterie et du robinet d'arrêt, compatible avec une trace d'humidité ancienne ou un suintement provenant de la plomberie située plus haut. Aucune eau libre ni gonflement du matériau n'est visible sur la photo.

Recommandation : Vérifier l'humidité de la zone avec un humidimètre et inspecter la plomberie en amont pour détecter une fuite. Si le taux d'humidité est élevé, localiser et réparer la source, puis assécher et refaire la finition.

MINEURE

autre — tuyau vertical blanc et raccord du robinet en laiton au centre-droit

Tuyauterie (type PEX/plastique blanc) apparente, fixée au mur avec un raccord et un robinet d'arrêt en laiton non isolés. Aucune fuite active, corrosion importante ou support déficient n'est observable sur l'image, mais le tuyau semble peu supporté sur sa longueur.

Recommandation : S'assurer que la tuyauterie est correctement fixée (supports aux intervalles requis) et, si la zone est non chauffée, isoler le tuyau contre le gel. Faire valider par un plombier au besoin.



MINEURE

ventilation — bas du mur, grille de plancher/plinthe indiquée par la flèche jaune

Grille de diffusion d'air située au bas du mur (au niveau de la plinthe). La grille apparaît partiellement décollée/mal ajustée par rapport au mur et au revêtement de plancher, laissant un espace apparent au pourtour. Un objet (courroie/ceinture) est déposé au sol à proximité, pouvant obstruer partiellement la diffusion d'air.

Recommandation : Faire réajuster et fixer correctement la grille au conduit et au mur, sceller le pourtour au besoin, et maintenir la zone dégagée pour ne pas nuire à la circulation d'air. Vérifier la propreté et le raccordement du conduit.

MINEURE

autre — jonction plancher/plinthe au bas du mur

Jeu visible entre la plinthe, le revêtement de plancher et la grille; finition incomplète à cet endroit. Aucun signe de moisissure, de tache d'humidité ou de dommage structural visible sur cette photo.

Recommandation : Reprendre la finition (calfeutrage/plinthe) afin de limiter les infiltrations d'air et l'accumulation de poussière.



MAJEURE

autre — Tuyau blanc (CPVC/PVC) encadré en jaune, au-dessus du chauffe-eau

Le tuyau de décharge de la soupape de sûreté (température et pression) du chauffe-eau se termine à environ 15 cm au-dessus du dessus du réservoir, avec une extrémité ouverte dirigée vers le bas dans le vide. La conduite ne se prolonge pas jusqu'à moins de 150-300 mm du plancher ni vers un drain ou l'extérieur, tel qu'exigé. Aucun coude descendant continu n'est visible.

Recommandation : Faire prolonger la conduite de décharge de la soupape T&P par un plombier licencié, en tuyau rigide de diamètre égal à la sortie de la soupape, en pente continue vers le bas, se terminant à 150-300 mm du plancher ou au-dessus d'un drain, sans réduction ni filetage à l'extrémité.

MINEURE

autre — Plafond et solives au-dessus du chauffe-eau, arrière-plan

Zone d'installation mécanique faiblement éclairée; plusieurs canalisations (cuivre, ABS/PVC) traversent le plafond. L'espace autour du chauffe-eau est restreint et l'accès au-dessus de l'appareil est limité, ce qui nuit à l'entretien et à l'inspection complète des raccords.

Recommandation : Améliorer l'éclairage et dégager l'espace autour de l'appareil afin de permettre l'entretien, la vérification annuelle de la soupape de sûreté et le remplacement éventuel du chauffe-eau.

MINEURE

autre — Coin inférieur droit, raccord métallique au bas du réservoir

Raccord flexible/robinet de vidange avec adaptateur boyau visible au bas du réservoir; aucune trace d'écoulement actif ou de corrosion importante observée au moment de l'inspection, mais l'inspection visuelle demeure limitée par l'angle de la prise de vue.

Recommandation : Vérifier l'étanchéité du robinet de vidange et des raccords lors du prochain entretien; installer un bac de rétention avec drain si le chauffe-eau se trouve au-dessus d'un espace habitable ou fini.



MINEURE

autre — extrémité de la noue du toit, à la jonction avec la gouttière (indiquée par la flèche jaune)

La membrane/solin de noue se prolonge au-delà du bardeau et se termine de façon relevée et non intégrée à la gouttière. L'eau concentrée par la noue risque de déborder ou de s'écouler derrière la gouttière plutôt que d'y être dirigée. Aucun déflecteur de noue n'est visible.

Recommandation : Faire corriger par un couvreur la terminaison du solin de noue afin qu'il déverse directement dans la gouttière et ajouter un déflecteur au besoin; vérifier l'absence de dommage à la sous-face et à la bordure de toit.

MINEURE

ventilation — soffite et bordure de toit du bâtiment principal

Le soffite semble de type plein sur la portion visible; l'apport d'air de ventilation d'entretout n'a pas pu être confirmé depuis cet angle.

Recommandation : Vérifier la présence et la libre circulation des événements de soffite ainsi que la ventilation adéquate de l'entretout (rapport entrée/sortie d'air).

MINEURE

autre — gouttière horizontale au bas de la pente, portion centrale

Accumulation de débris/granules visibles dans la gouttière à la sortie de la noue.

Recommandation : Nettoyer les gouttières et vérifier la pente d'écoulement ainsi que les fixations; entretien annuel recommandé.