

Kolektor 3S-GE → G25 v15 - szablony do cięcia 1:1

Rura / kolana: 44.5 × 2.6 (EN 10253: 2d R40, 5d R97,5). Obwód zewnętrzny 139.8 mm.

Jak używać:

1. Wydrukuj w skali 100 %, sprawdź czerwoną podziałkę 100 mm.
2. Wytnij pasek wzdłuż ramki (z zakładką), owiń na rurze/kolanie, skleić na zakładce.
3. Niebieska linia = linia odniesienia (czoło kolana lub spoina) – ustaw ją równo z tym miejscem.
4. Linia 0° (grzbiet, EXTRADOS) = zewnętrzna, najdłuższa strona łuku. Pionowe znaczniki pokazują stronę głowicy / turbo, żeby nie odwrócić szablonu. Kierunek ϕ : patrząc z góry na szablon.
5. Zaznacz linię cięcia rysikiem, tnij piłą, dopasuj pilnikiem do sąsiedniej rury.


Kolejność budowy: wyloty OEM ucięte 25 mm za kołnierzem → kolano 1 → (krótki prosty) → kolano 2 z wyciętym kolcem → szczepić 4 kolce w przyrządzie z kołnierzem V-band → przegroda → spawanie z formowaniem.

C i D to lustrzane odbicia B i A – mają własne szablony (nie odwracaj kartki).




100 mm - sprawdź linijką (druk 100 %, bez „dopasuj do strony”)

Runner A (cyl. 1) - KOLANO 1: 5d R97,5 przyciąć do 71.2°

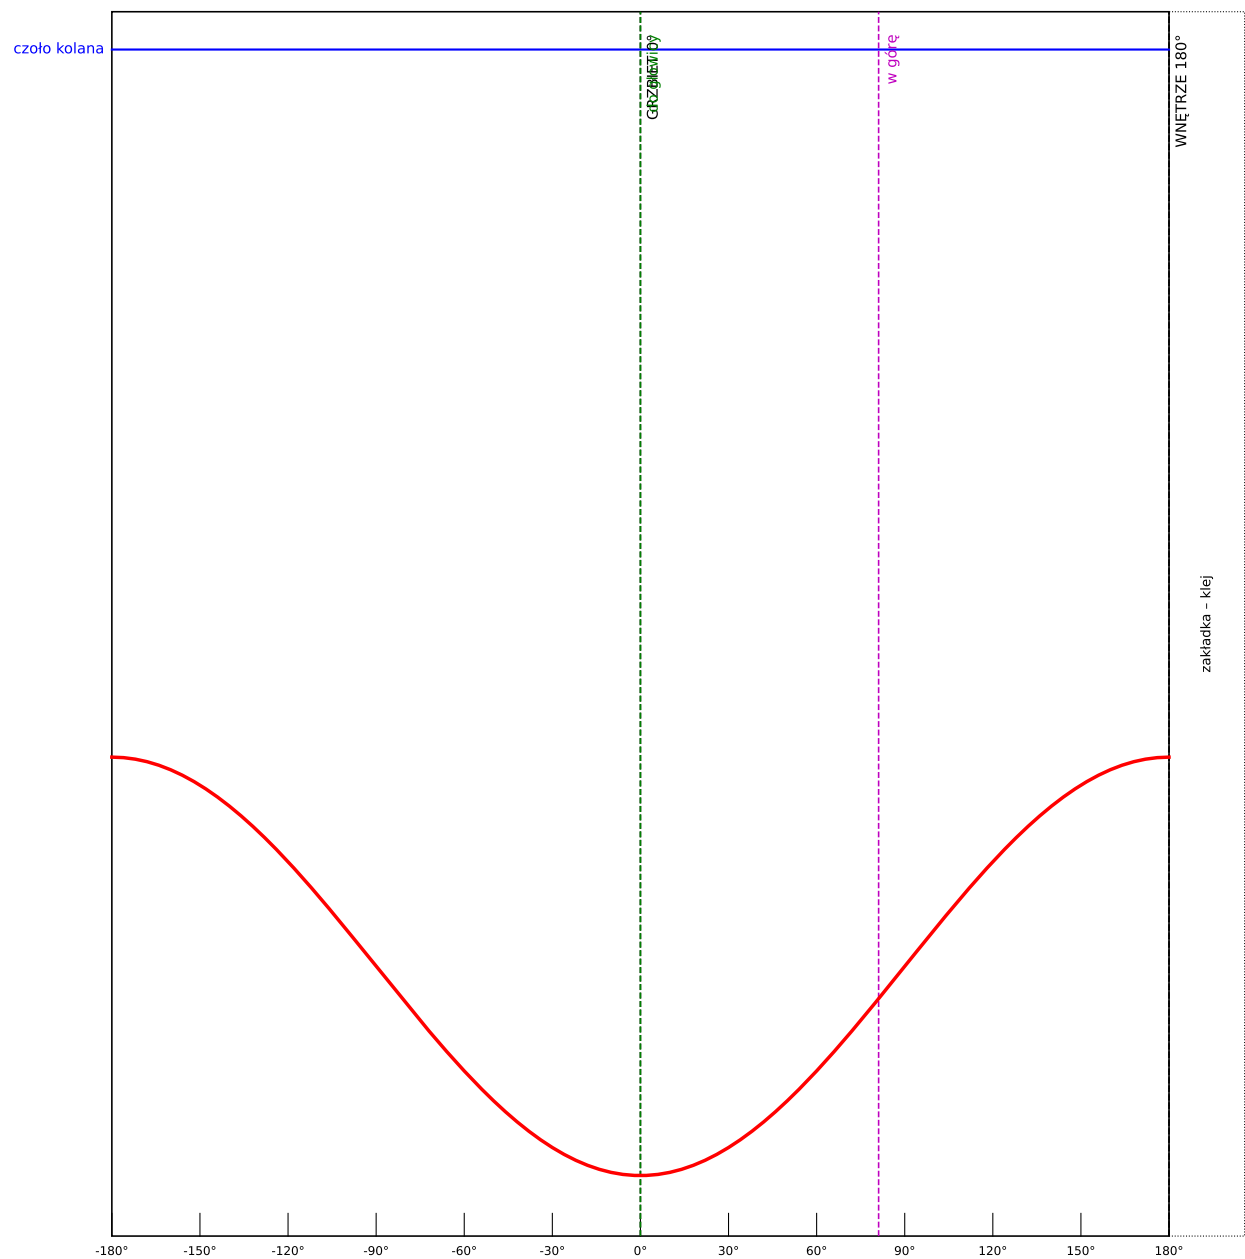


Linia odniesienia = czoło kolana 90° od strony WLOTU (od głowicy). Czerwona linia = cięcie; zostaje część powyżej niebieskiej linii do czerwonej.
Długość łuku: grzbiet 148.9 mm, oś 121.2 mm, wewnątrz 93.6 mm.
Znaczniki zielony/fioletowy dotyczą ustawienia kolana w kolektorze (po przyspawaniu do wylotu OEM).

Runner A (cyl. 1) - KOLANO 2: 2d R40 88.5° + KOLEC

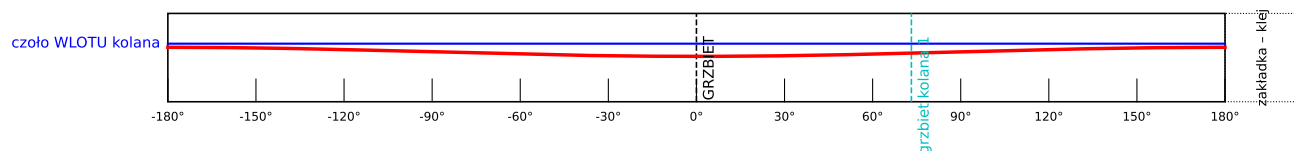


- a) Od strony WLOTU kolana 90° odetnij 1.5° (czerwona linia). Wylot kolana zostaje nietknięty – od niego liczony jest kolec.
Niebieski znacznik: tu ma wypaść grzbiet kolana 1 przy spawaniu (obrót między kolanami).

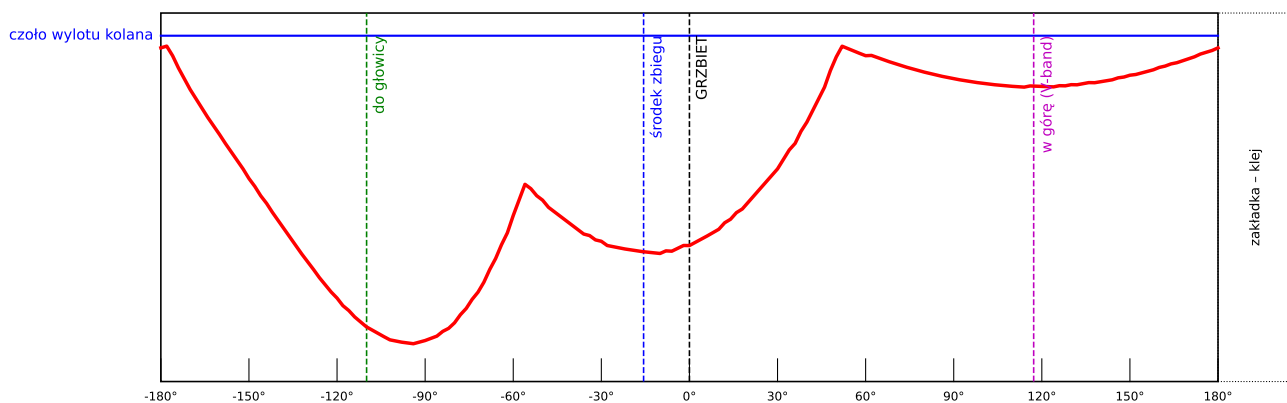


- b) Niebieska linia = CZOŁO WYLOTU kolana (bez przycinania). Owiń szablon tak, by niebieska linia leżała równo z czołem; cały kolec mieści się na kolanie – odcinek prosty nie jest potrzebny.
c) Wytnij wzdłuż czerwonej linii – to kolec merge (płaszczyzna środkowa + dopasowanie do rur drugiej pary + płaszczyzna kołnierza V-band). Dopasuj na sucho do pozostałych 3 kołców w przyrządzie przed spawaniem.

Runner B (cyl. 2) - KOLANO 1: 2d R40 przyciąć do 27.6°

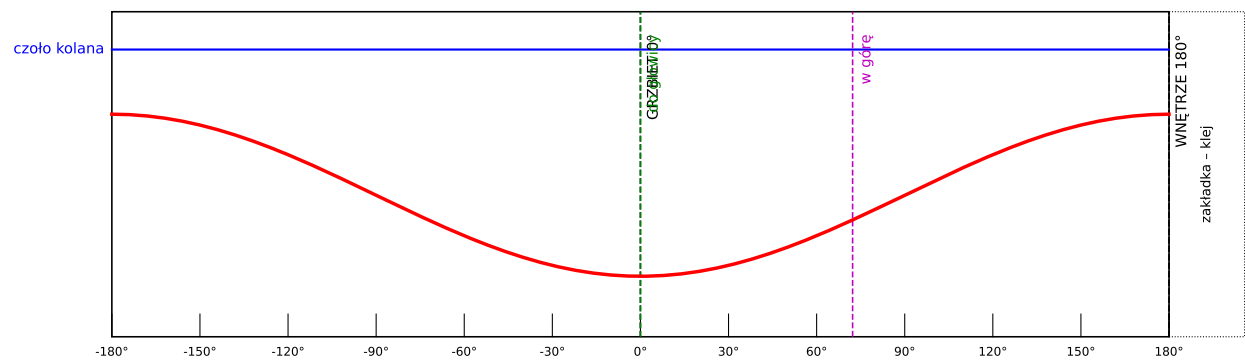


Linia odniesienia = czoło kolana 90° od strony WLOTU (od głowicy). Czerwona linia = cięcie; zostaje część powyżej niebieskiej linii do czerwonej.
Długość łuku: grzbiet 30.0 mm, oś 19.3 mm, wnętrze 8.5 mm.
Znaczniki zielony/fioletowy dotyczą ustawienia kolana w kolektorze (po przyspawaniu do wylotu OEM).

Runner B (cyl. 2) - KOLANO 2: 2d R40 77.2° + KOLEC

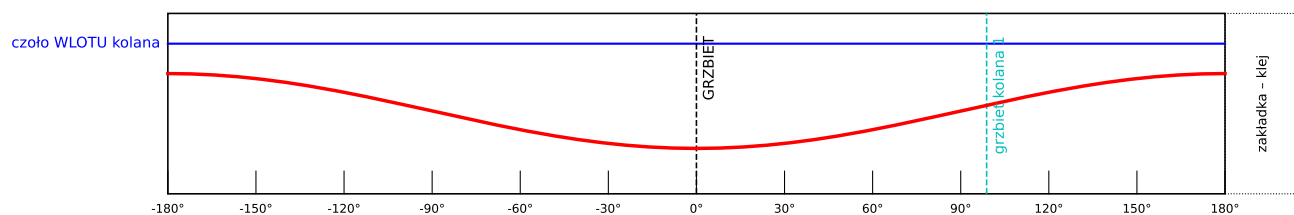


- a) Od strony WLOTU kolana 90° odetnij 12.8° (czerwona linia). Wylot kolana zostaje nietknięty – od niego liczony jest kolec.
Niebieski znacznik: tu ma wypaść grzbiet kolana 1 przy spawaniu (obróć między kolanami).

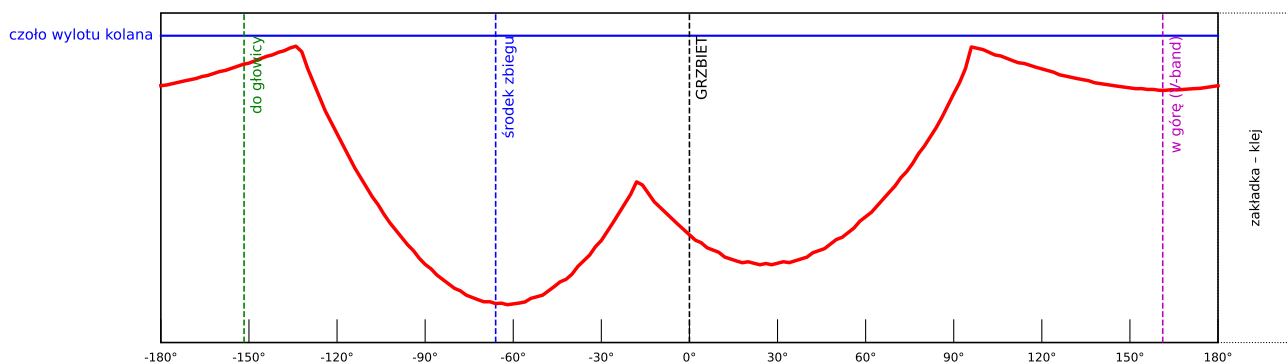


- b) Niebieska linia = CZOŁO WYLOTU kolana (bez przycinania). Owiń szablon tak, by niebieska linia leżała równo z czołem;
cały kolec mieści się na kolanie – odcinek prosty nie jest potrzebny.
- c) Wytnij wzdłuż czerwonej linii – to kolec merge (płaszczyzna środkowa + dopasowanie do rur drugiej pary
+ płaszczyzna kołnierza V-band). Dopasuj na sucho do pozostałych 3 kółców w przyrządzie przed spawaniem.

Runner C (cyl. 3) - KOLANO 1: 2d R40 przyciąć do 27.6°

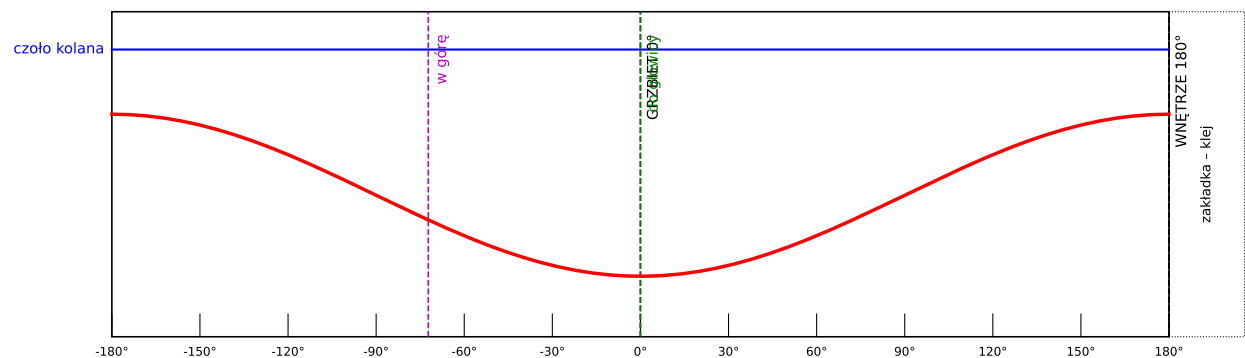


Linia odniesienia = czoło kolana 90° od strony WLOTU (od głowicy). Czerwona linia = cięcie; zostaje część powyżej niebieskiej linii do czerwonej.
Długość łuku: grzbiet 30.0 mm, oś 19.3 mm, wnętrze 8.5 mm.
Znaczniki zielony/fioletowy dotyczą ustawienia kolana w kolektorze (po przyspawaniu do wylotu OEM).

Runner C (cyl. 3) - KOLANO 2: 2d R40 77.2° + KOLEC

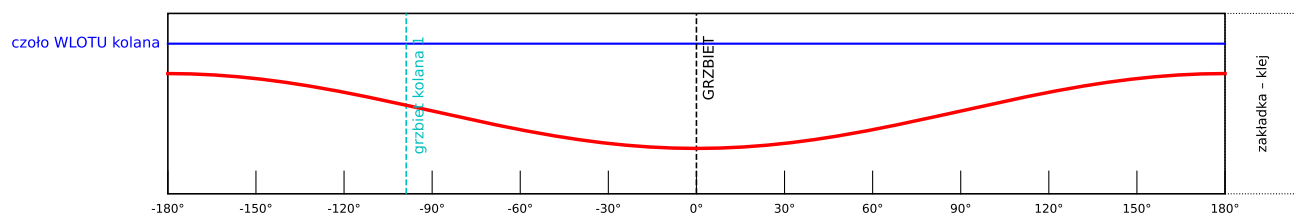


- a) Od strony WLOTU kolana 90° odetnij 12.8° (czerwona linia). Wylot kolana zostaje nietknięty – od niego liczony jest kolec.
Niebieski znacznik: tu ma wypaść grzbiet kolana 1 przy spawaniu (obróć między kolanami).

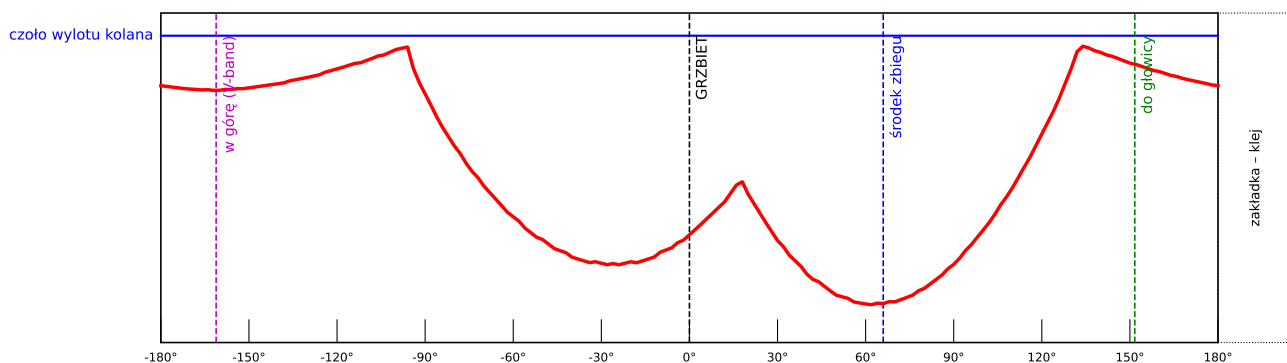


- b) Niebieska linia = CZOŁO WYLOTU kolana (bez przycinania). Owini szablon tak, by niebieska linia leżała równo z czołem;
cały kolec mieści się na kolanie – odcinek prosty nie jest potrzebny.
c) Wytnij wzdłuż czerwonej linii – to kolec merge (płaszczyzna środkowa + dopasowanie do rur drugiej pary
+ płaszczyzna kołnierza V-band). Dopasuj na sucho do pozostałych 3 kółców w przyrządzie przed spawaniem.

Runner D (cyl. 4) - KOLANO 1: 5d R97,5 przyciąć do 71.2°

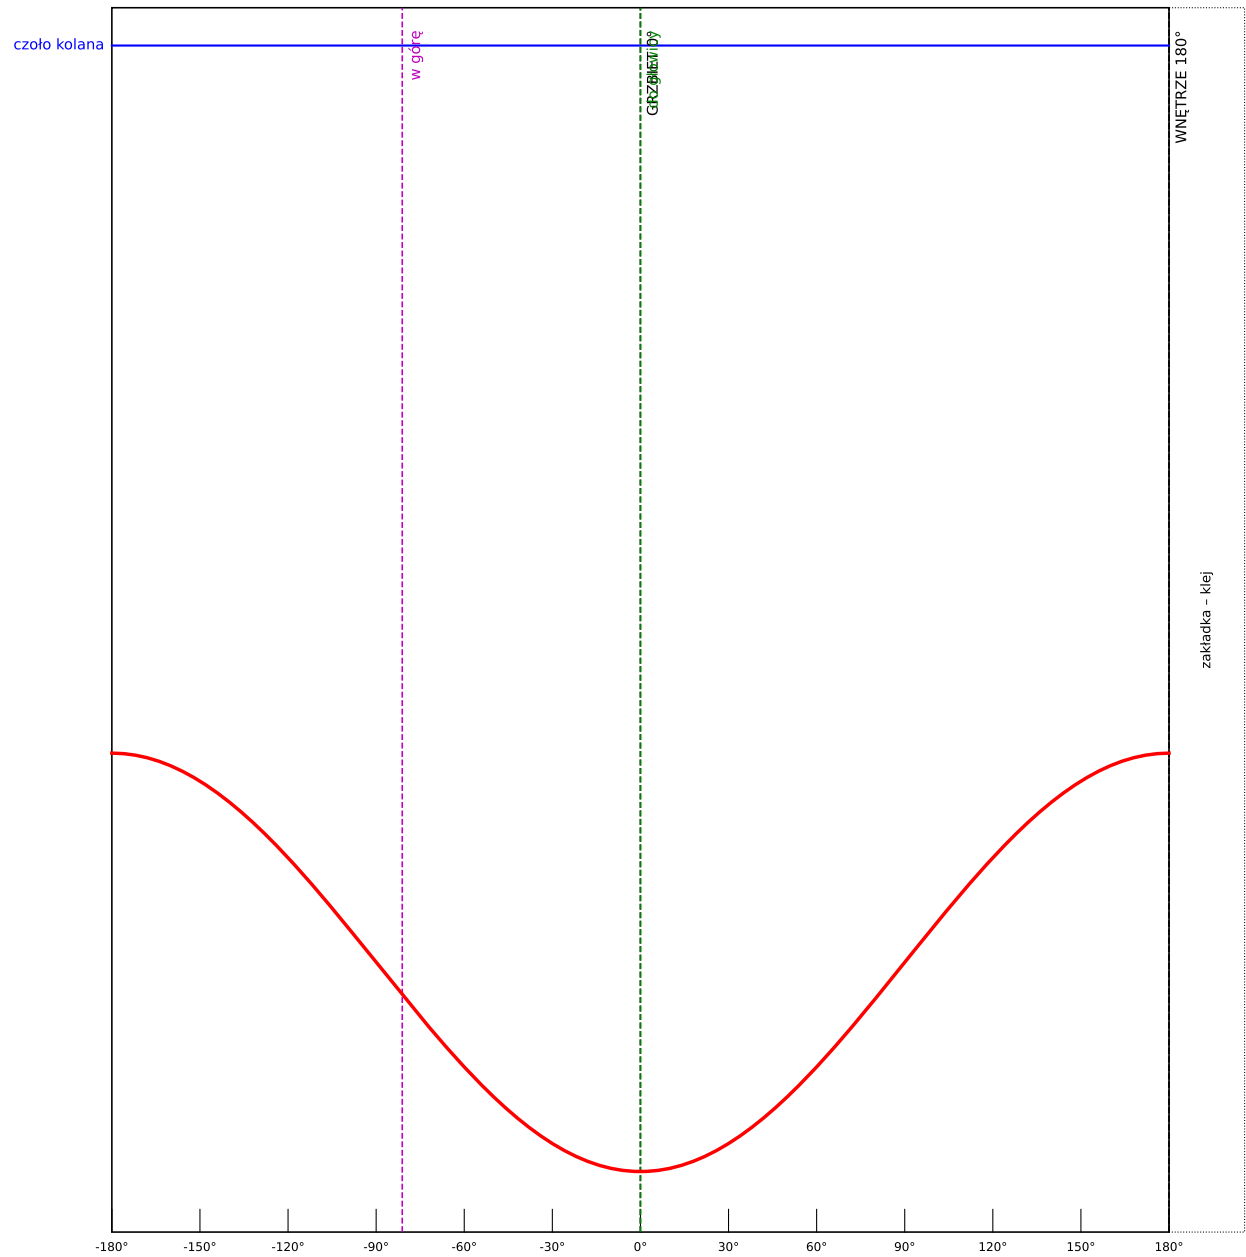


Linia odniesienia = czoło kolana 90° od strony WLOTU (od głowicy). Czerwona linia = cięcie; zostaje część powyżej niebieskiej linii do czerwonej.
Długość łuku: grzbiet 148.9 mm, oś 121.2 mm, wewnątrz 93.6 mm.
Znaczniki zielony/fioletowy dotyczą ustawienia kolana w kolektorze (po przyspawaniu do wylotu OEM).

Runner D (cyl. 4) - KOLANO 2: 2d R40 88.5° + KOLEC

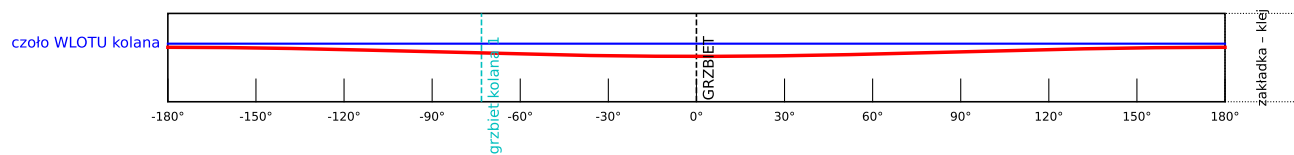


- a) Od strony WLOTU kolana 90° odetnij 1.5° (czerwona linia). Wylot kolana zostaje nietknięty – od niego liczony jest kolec.
Niebieski znacznik: tu ma wypaść grzbiet kolana 1 przy spawaniu (obrót między kolanami).

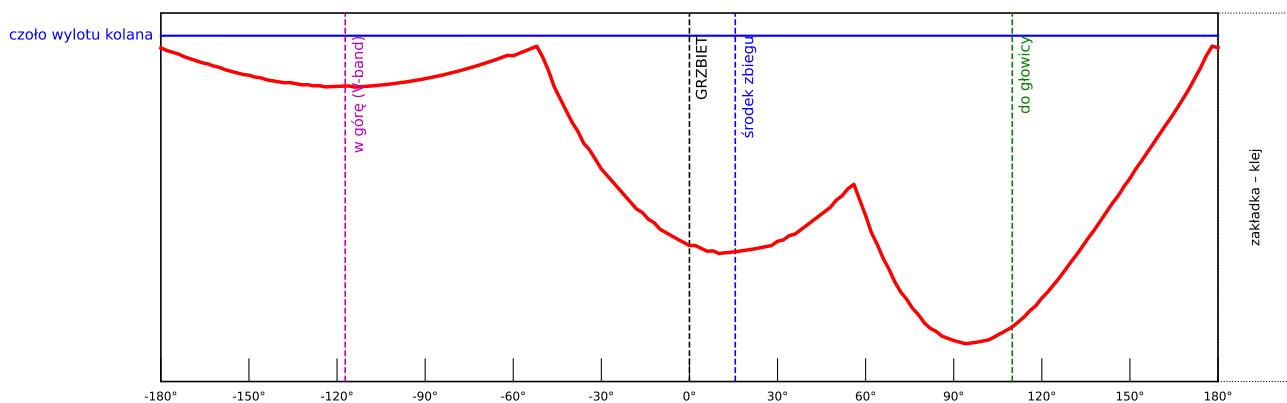

- b) Niebieska linia = CZOŁO WYLOTU kolana (bez przycinania). Owiń szablon tak, by niebieska linia leżała równo z czołem;
cały kolec mieści się na kolanie – odcinek prosty nie jest potrzebny.
c) Wytnij wzdłuż czerwonej linii – to kolec merge (płaszczyzna środkowa + dopasowanie do rur drugiej pary
+ płaszczyzna kołnierza V-band). Dopasuj na sucho do pozostałych 3 kołców w przyrządzie przed spawaniem.



100 mm - sprawdź linijką (druk 100 %, bez „dopasuj do strony”)

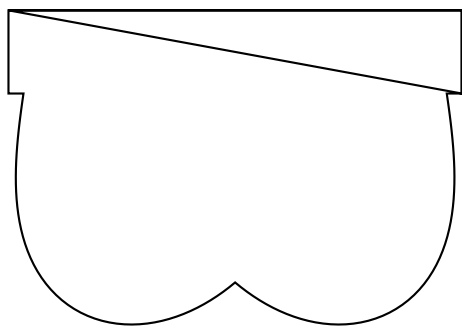

Wymiar: 59.9 (wzdłuż głowicy) × 41.5 mm (pion). Góra rysunku = strona kołnierza V-band.

