


Операция 035 Контрольная
Установ 1.
Координатно-измерительная машина DEA GLOBAL Silver 05.07.05

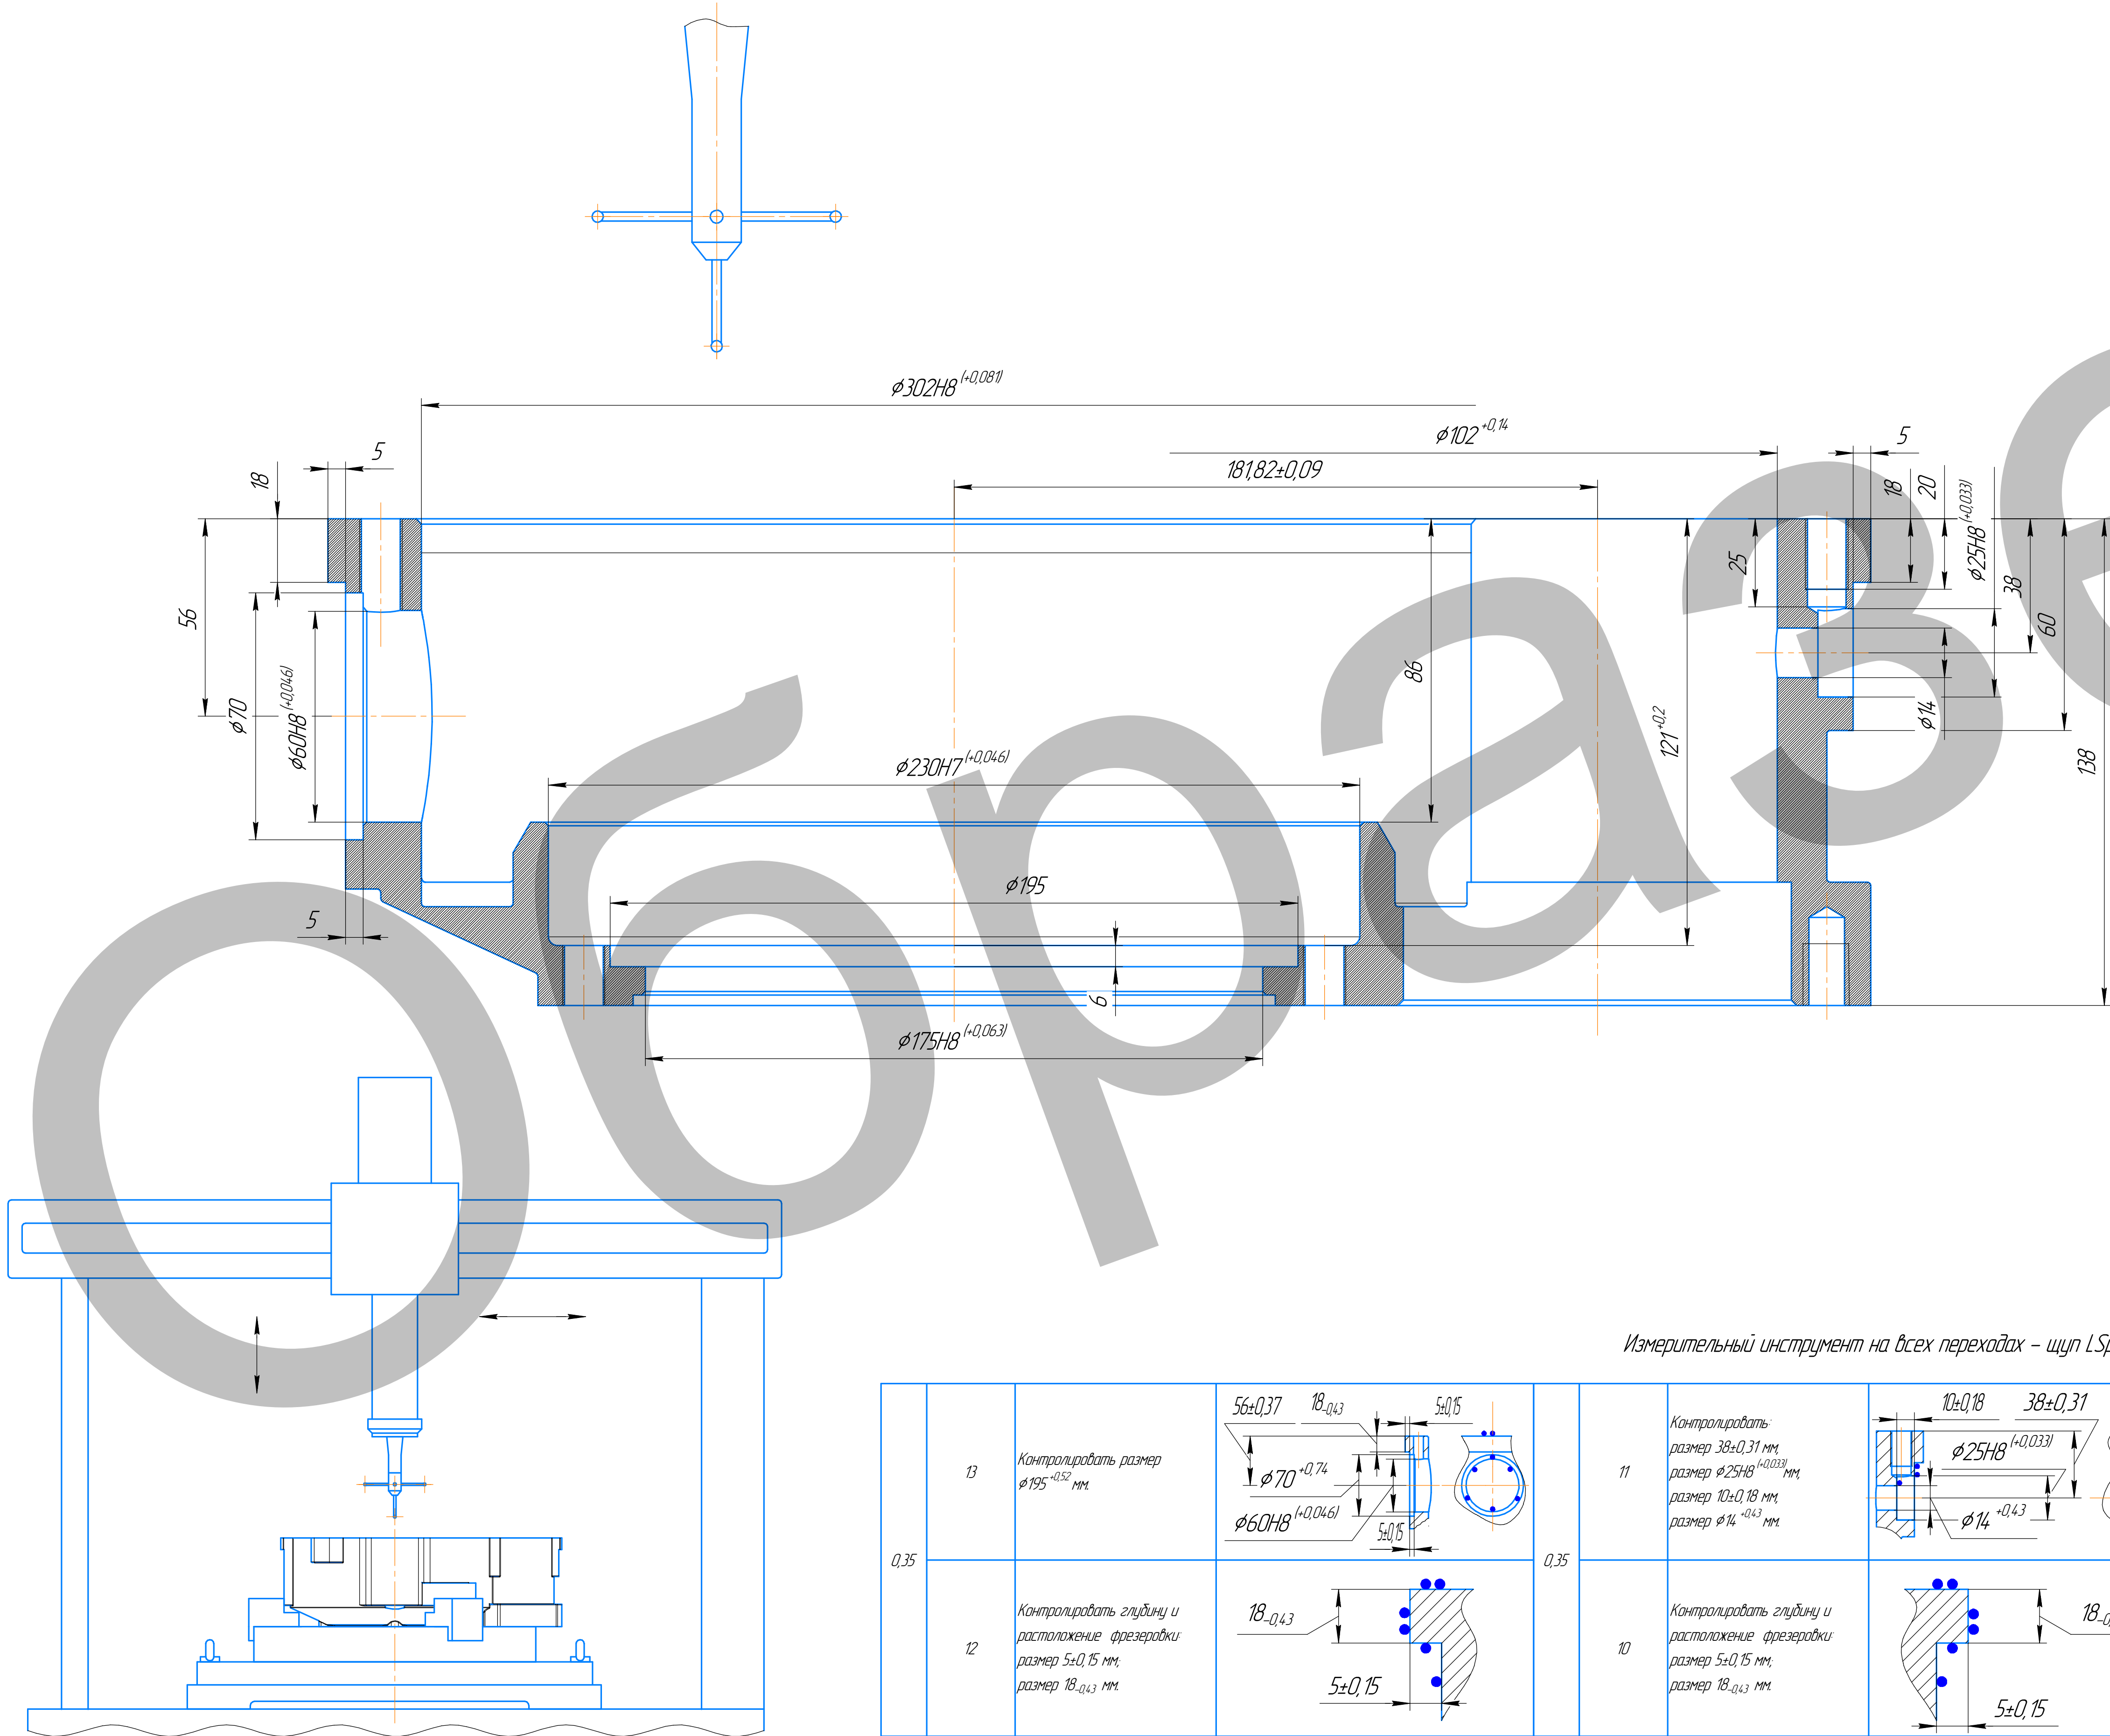

Измерительный инструмент на всех переходах – щуп LSpх1.

0,35	13	Контролировать размер $\phi 195^{+0,52}$ мм.		0,35	11	Контролировать: размер 38±0,31 мм, размер $\phi 25H8^{+0,033}$ мм, размер 10±0,18 мм, размер $\phi 14^{+0,43}$ мм.	
	12	Контролировать глубину и расположение фрезеровки: размер 5±0,15 мм, размер 18±0,43 мм.			10	Контролировать глубину и расположение фрезеровки: размер 5±0,15 мм, размер 18±0,43 мм.	
№ операции	№ перехода	Содержание контрольного перехода	Схема измерения	№ операции	№ перехода	Содержание контрольного перехода	Схема измерения

9	Контролировать диаметр и расположение 8 отв. M12-7H			
8	Контролировать размер $\phi 121^{+0,2}$ мм.			
7	Контролировать размер $\phi 86\pm 0,435$ мм.			
6	Контролировать размер $\phi 102^{+0,14}$ мм. Контролировать размер $\phi 181,82\pm 0,09$ мм.			
035	5	Контролировать размер $\phi 175H8^{+0,033}$ мм.		
4	Контролировать размер $\phi 195^{+0,52}$ мм.			
3	Контролировать размер $\phi 230H7^{+0,046}$ мм.			
2	Контролировать размер $\phi 302H8^{+0,087}$ мм.			
1	Контролировать размер 138,1 мм.			
№ операции	№ перехода	Содержание контрольного перехода	Схема измерения	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Этб.				
654 16516456.00.00.00.000				
Наладка на контрольную операцию				
Лит.	Масса	Масштаб		
№	-	-		
Лист 1	Листов 2			
ООО «Настрой Не Сбывай»				
Формат А1				

