

Symptôme :

Un bruit provenant de l'arrière de l'appareil peut être entendu lors du fonctionnement de l'appareil.

Raison :

La feuille de protection située à côté de l'antiparasite (photo 1) peut vibrer et toucher la tôle arrière provoquant un bruit pendant le lavage.


Solution :

Le rabat de la feuille de protection est à plier 2 ou 3 fois afin que celle-ci ne touche plus la tôle arrière (photo 2).

Photo 1



Photo 2

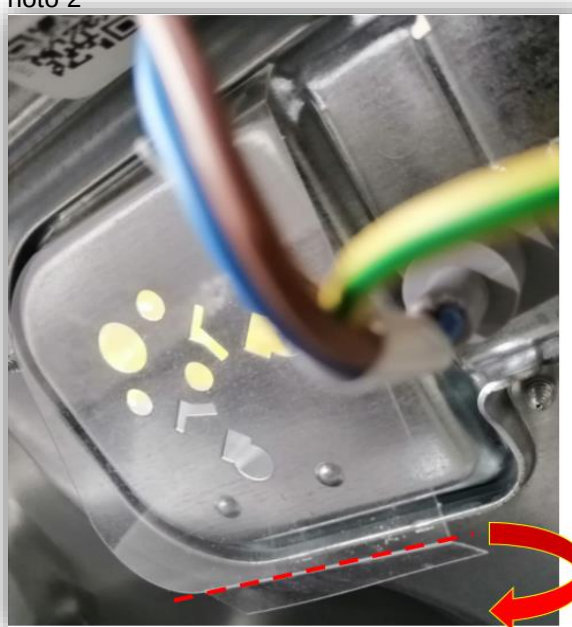

Plier 2 ou 3 fois le rabat afin qu'il ne touche pas la tôle arrière.

Liste des appareils concernés par cette modification. Cette liste est non exhaustive et peut être amenée à évoluer selon le marché.		
7000240020	7000640050	7000640063
7001540026	7000740010	7000840053
7000340003	7001140004	7002740003
7001540028	7000040079	7002340025
7000240040	7002340024	7002940003