

Symptôme :

De la mousse (photo 1) sort par la mise à l'air libre du conduit de séchage (photo 2) et celle-ci peut couler sur la carte moteur et la filerie de celle-ci.

Raison :

Un excès de lessive peut provoquer ce débordement de mousse par la mise à l'air libre du conduit de séchage.

Solution :

Une boîte à lessive modifiée et une durite additionnelle permettant l'évacuation de l'excès de mousse du convoyeur de séchage dans la boîte à produit peuvent être installées (photo 3).

Photo 1



Photo 2



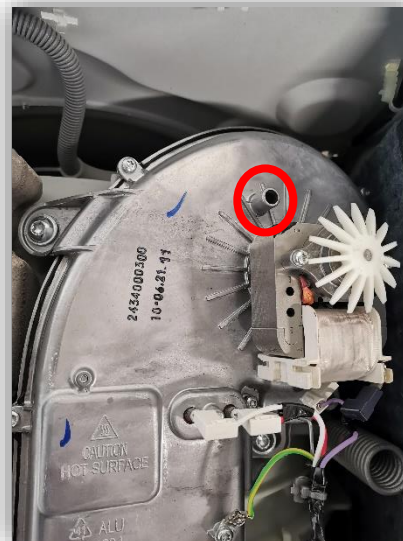


Photo 3

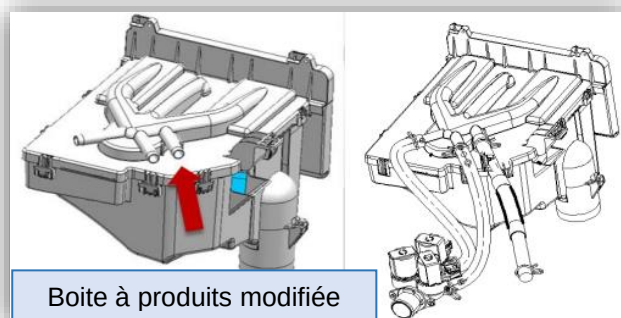

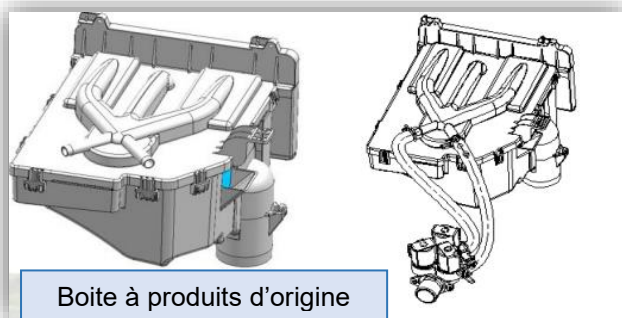

Référence de la boîte d'origine	Référence de la nouvelle boîte	Référence de la durite additionnelle
2478800100	2478800600	2499700100
2478800200	2478800400	2499700100
2478800300	2478800500	2499700100

Liste des appareils concernés par cette modification.
Cette liste est non exhaustive et peut être amenée à évoluer selon le marché.

7161548300	7162544700	7166043800	7170642000
7166043600	7166043700	7170244800	