


Symptôme : Appareil fait un bruit de sifflement lorsque le tambour tourne.

Diagnostic : Pour les appareils dont le **numéro de série** est compris entre **18-xxxxxx-06 et 18-xxxxxx-08 inclus**, la feutrine de couleur noire située sur l'arbre moteur au niveau du capot de turbine provoque un sifflement par frottement.

Solution : Retirer, à l'aide d'un tournevis (photo 1, 2 et 3), la feutrine de l'arbre moteur (bien vérifier que toute la feutrine soit retirée de l'axe (photo 4)). Une fois la feutrine retirée (photo 5), l'appareil est de nouveau fonctionnel.

NB : cette modification sera imperceptible pour le consommateur et n'aura aucune incidence sur les performances de l'appareil.

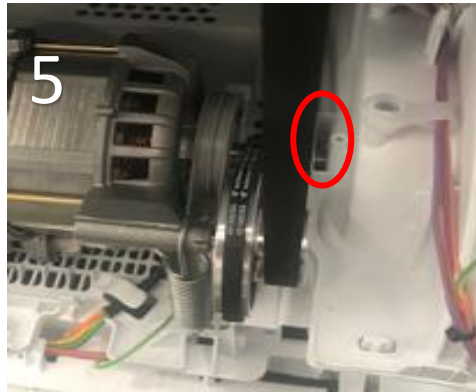

Code produit des appareils concernés		
7182482270	7182482560	7182482730
7182482760	7182482860	7182482870
7182541510	7182541520	7182581830
7182581880	7182582600	7182583000
7184681210	7184681230	7184681250
7184681270	7185531880	7187842740
7187842790	7188081500	7188081600
7188231200	7188232510	7188233060
7188233240	7188233260	7188234010
7188234140	7188234390	7188241160
7188234090	7188285890	7182482250
7188231260	7182581870	7188288280
7188285830	7188289350	7188289370
7188289380		


Pour rappel :

Code Marketing
Référence
commerciale

Code Produit
Référence de
production



Numéro de série

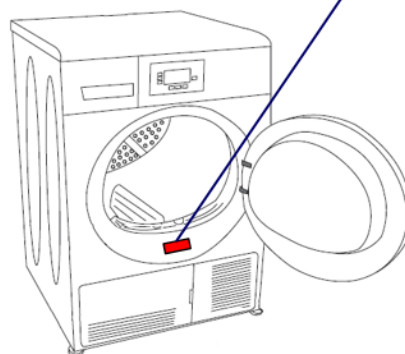

**PORT
DE GANTS
DE PROTECTION
OBLIGATOIRE**