

Symptôme : Porte du four de droite ne ferme pas correctement, voir photo en exemple.

Diagnostic : Un mauvais maintien sur le moufle du support charnière est la cause de ce symptôme.


Solution : Les supports charnières de droite et de gauche sont modifiés et leur remplacement est à effectuer.

Référence support droit : **415300032**


Référence support gauche : **415300033**



Avant

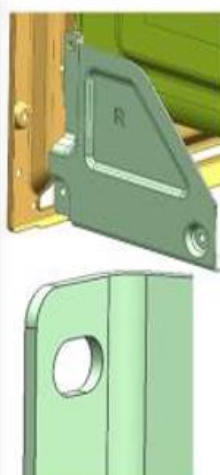

Après

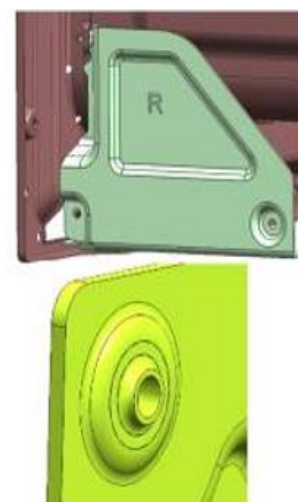

Liste des appareils concernés.

Cette liste est non exhaustive et peut être amenée à évoluer selon le marché.

7726587615	CK100F320XG LEISURE
7726587614	CS100F520X LEISURE
7757587605	CK90F320XG LEISURE
7757587606	DD CK90F320KG LEISURE
7726587616	CK100F320KG LEISURE
7727786383	PS235315DB BEKO
7726587616	CK100F320KG LEISURE
7726587609	CS100F520K LEISURE
7726587610	CK100F324K

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*