

Les touches de l'écran tactile ne fonctionnent pas

Symptôme : Les touches du clavier tactile (photo 1) ne fonctionnent plus et/ou tous les segments de l'afficheur sont allumés suite à l'inversion du sens d'ouverture de porte (charnières à gauche)

Diagnostic : Vérifier la position du connecteur du module de contrôle de température/humidité situé sous le cache charnière. La photo 2 montre le connecteur qui est tourné de 90°, de fait il génère ce dysfonctionnement.

Résolution : Remettre le connecteur dans la bonne position avec le détrompeur (photo 3). Suite à cette opération l'appareil sera de nouveau fonctionnel.

Photo 1 :
Ecran tactile concerné



Photo 2 :
Mauvaise position du connecteur


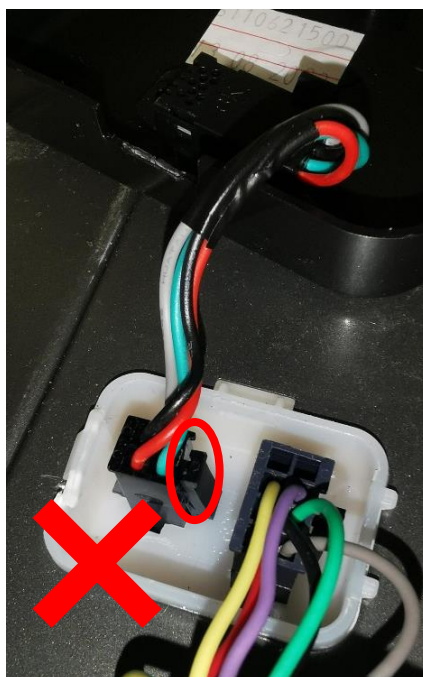


Photo 3 :
Bonne position du connecteur

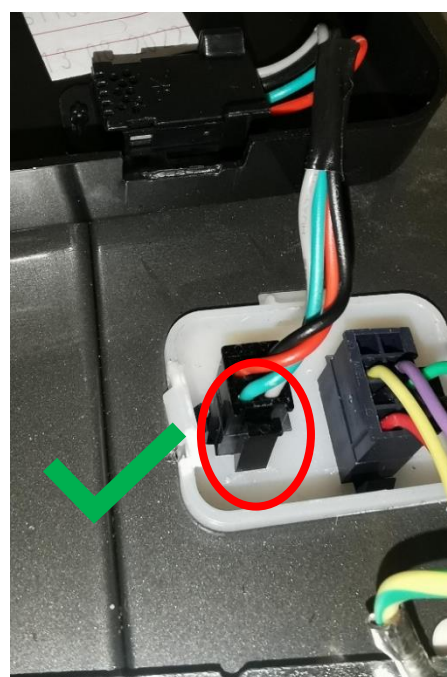

Appareils concernés
Liste non exhaustive pouvant évoluer selon le marché
7282343701
7282943705
7282943702