



Pour visualiser la vidéo de l'afficheur signalant l'erreur, scanner le QR Code ou [cliquer ici](#)

Symptôme : Les voyants -18 et 8 clignotent en alternance ainsi que le voyant ! (Voir vidéo)

Diagnostic : Ce code signifie que la sonde de température extérieure située dans le cache charnière supérieur (photo 1) ne communique pas avec l'électronique.

Résolution : Si le changement de sens d'ouverture de porte a été effectué sur l'appareil (charnières situées à gauche) vérifier que le connecteur de la sonde est bien raccordé au connecteur du châssis : Celui-ci peut avoir été mal inséré lors de l'inversion du sens d'ouverture de porte (photo 2). Si tel est le cas, remettre en place le connecteur de la sonde en respectant le détrompeur (photos 3 et 4). Les fils du châssis doivent être en face et raccordés à ceux du capteur. (Photos 3 et 4).

Aucune pièce n'est à remplacer. Une fois le connecteur remis en place, vérifier que les leds ne clignotent plus.

Photo 1



Photo 2



Photo 3


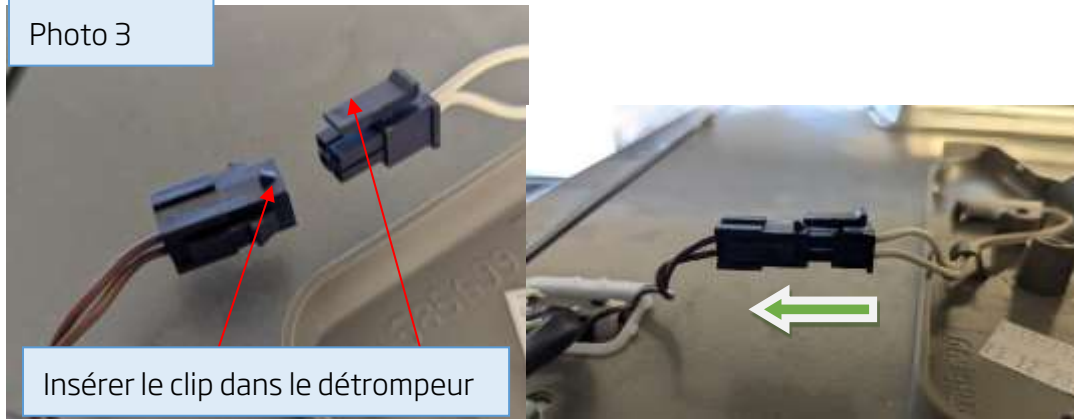


Photo 4

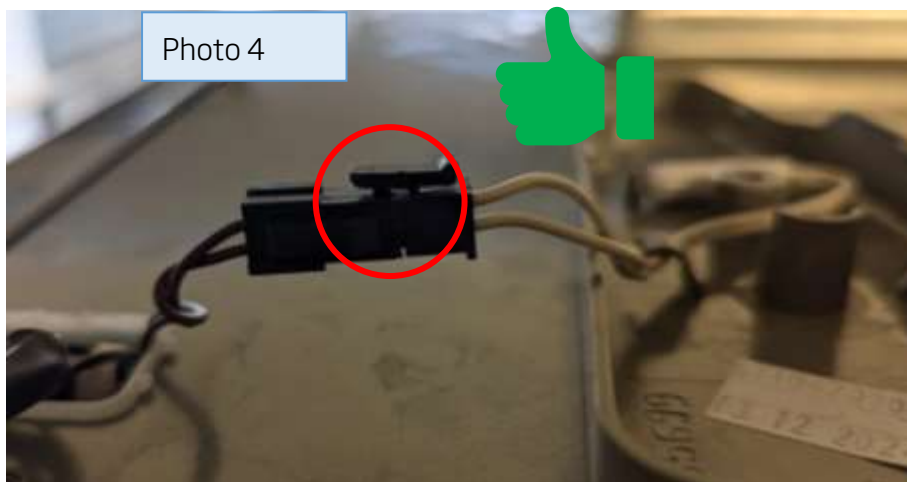

Liste des appareils concernés. Cette liste est non exhaustive et peut être modifiée selon l'évolution du marché.

7282943713	B3RCNE364HDS	7282943703	B5RCNE365HXB
7282343709	B5RCNE405HXBP	7282943716	B5RCNE366HXB1
7256447580	B3RDNE504HXB	7282343711	B5RCNE406HXB1
7202947601	B5RCNE535ZXB	7282943706	B3RCNE364HXB
7282343708	B3RCNE404HXB		