

Symptôme :

Lors des phases d'essorage, l'appareil n'est pas stable et peut se déplacer.

Diagnostic :

Vérifier que :


- Le produit est de niveau, sur un sol stable et rigide.
- Les contre-écrous des pieds soient bien vissés sur le châssis (photo 1).
- La charge de linge et le type de textile correspondent au programme sélectionné.
- L'installation de la vidange est conforme aux instructions de la notice.

Résolution :

Si les différents points de contrôle ont été vérifiés et qu'ils sont conformes,

- Remplacer le module de commande (et si besoin la carte moteur, pour les références voir le tableau et les explications ci-dessous).

Vérifier dans le tableau ci-dessous si le nouveau module de commande est compatible avec la carte moteur présente sur l'appareil. Pour se faire, noter la référence indiquée sur le boîtier de la carte moteur (photos 2 et 3). Si dans le tableau la référence est notée « **Non** » alors commander la carte moteur en plus (référence sur Manusoft en fonction du numéro de série). Si c'est noté « **Oui** », commander uniquement la carte de commande.

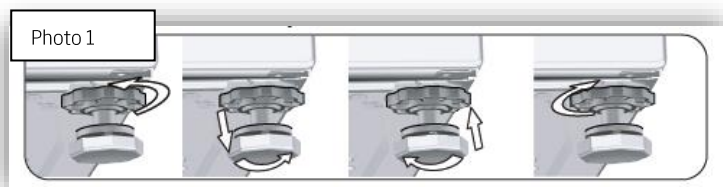

		Référence de la carte moteur compatible ou non avec le nouveau module de puissance	
		Si c'est indiqué « Non » commander la carte moteur en la codifiant sur Manusoft	
		Si c'est indiqué « Oui » commander uniquement le module de commande	
Modèle	Référence du module de commande à commander	1921402000	1921403000
UWM7014RO 7001540026	2471104721	Non	Oui
WUE7424WOW 7001540048	2858198891	Non	Oui

Appareils concernés (liste non exhaustive pouvant évoluer selon le marché)

7001540026

7001540048