

Symptôme :

Lors des phases d'essorage, l'appareil n'est pas stable et peut se déplacer.

Diagnostic :

Vérifier que :


- Le produit est de niveau, sur un sol stable et rigide.
- Les contre-écrous des pieds soient bien vissés sur le châssis (photo 1).
- La charge de linge et le type de textile correspondent au programme sélectionné.
- L'installation de la vidange est conforme aux instructions de la notice.

Résolution :

Si les différents points de contrôle ont été vérifiés et qu'ils sont conformes,

- Remplacer le contrepoids avant de référence **1910550200** et le contrepoids supérieur de référence **1912290200**.
- Remplacer le module de puissance (et si besoin la carte moteur, pour les références voir le tableau et les explications ci-dessous).

Vérifier dans le tableau ci-dessous si le nouveau module de puissance est compatible avec la carte moteur présente sur l'appareil. Pour se faire, noter la référence indiquée sur le boîtier de la carte moteur (photos 2 et 3). Si dans le tableau la référence est notée « **Non** » alors commander la carte moteur en plus (référence sur Manusoft en fonction du numéro de série). Si c'est noté « **Oui** », commander uniquement la carte de puissance.

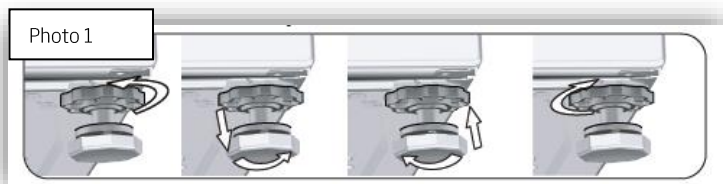

		Référence de la carte moteur compatible ou non avec le nouveau module de puissance							
		Si c'est indiqué « Non » commander la carte moteur en la codifiant sur Manusoft							
		Si c'est indiqué « Oui » commander uniquement le module de puissance							
Modèle	Référence du module de puissance à commander	1924101000	1924102000	1924103000	1924104000	1423802000	1921402000	1921403000	1921404000
LLF08W5 7000840044	2858275691	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
WUE8626XBWST 7000840053	2471106941	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui

Appareils concernés (liste non exhaustive pouvant évoluer selon le marché)

7000840053

7000840044