

Symptôme :



Quelques cycles après la mise en service de l'appareil, le tambour émet un sifflement en continu lorsqu'il tourne.

Diagnostic :

Selon le code produit et le numéro de série de l'appareil, voir tableau ci-dessous, l'appareil sera équipé d'une lamelle de contact au niveau de l'axe de rotation du tambour à l'arrière de celui. Cette dernière est à l'origine de ce sifflement (voir photo).

Résolution :

Si le numéro de série de l'appareil est dans la plage indiquée dans le tableau, retirer la lamelle. Les performances et les caractéristiques de sécurité de l'appareil ne seront pas affectées.

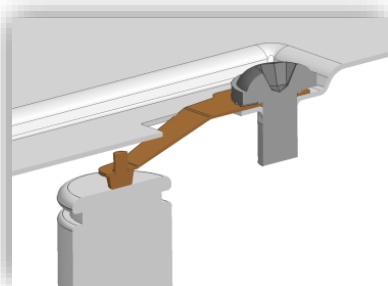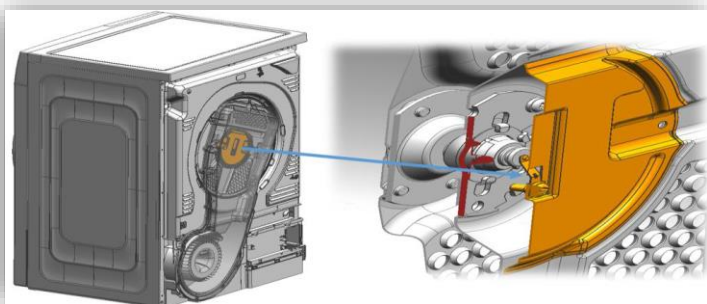

Liste des produit concernés.

Celle-ci est non exhaustive et peut évoluer selon le marché.

Numéro de produit	Modèle	Numéros de série concernés
7188235440	DH8512CA0W	De 24-xxxxxx-03 jusqu'à 24-xxxxxx-10
7188236350	B5T48243W	De 24-xxxxxx-03 jusqu'à 24-xxxxxx-10
7188237940	D3H28493W	De 24-xxxxxx-07 jusqu'à 24-xxxxxx-10
7188238690	D3H27493W	24-xxxxxx-10
7188238730	D2H28491W	De 24-xxxxxx-09 jusqu'à 24-xxxxxx-10
7188301760	DH7512CA0W	De 24-xxxxxx-04 jusqu'à 24-xxxxxx-10