


Symptôme : Lumière clignote sans arrêt, bip en continu (suite inversion du sens d'ouverture de porte).

Diagnostic : Pas de détection de porte fermée, la lumière ne s'éteint pas quand la porte est fermée.

Solution : Inverser le connecteur du relais Reed situé sur la tranche inférieure de la porte du congélateur.

Etape 1 :


Déclipser le cache du relais Reed.

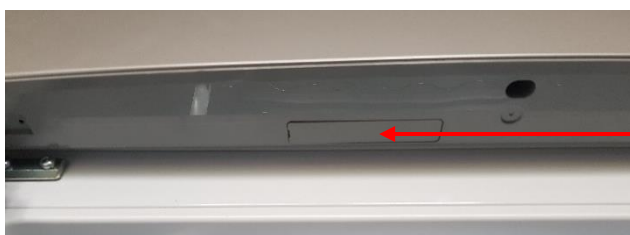


Cache du relais Reed.

Etape 2 :

Intervertir les connecteurs : débrancher le connecteur raccordé au relais Reed, puis brancher l'autre.

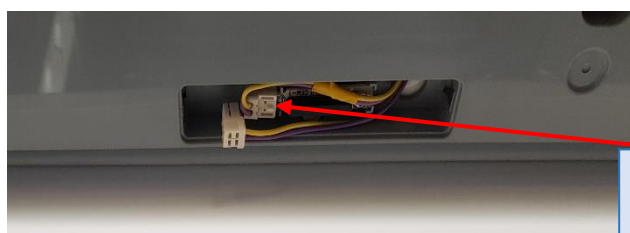


Connecteur du relais Reed.

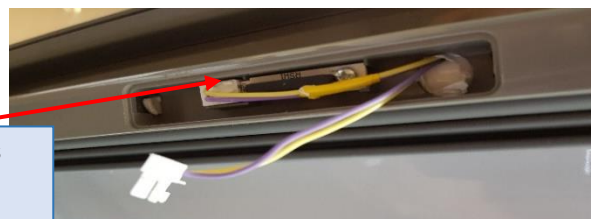

Etape 3 :

Repositionner correctement les câbles afin de pouvoir remettre le cache. Faire contrôle du bon fonctionnement de l'éclairage en fermant la porte.

NOTE : le connecteur avec scotch jaune est celui qui est branché lorsque les charnières sont à droite.

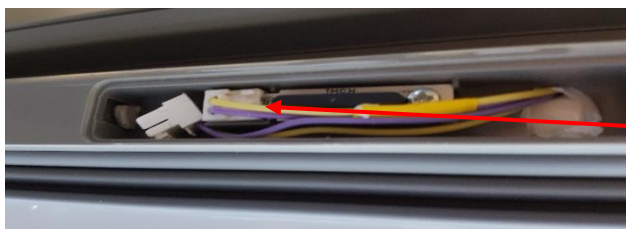

Positionnement du câblage.



Liste des appareils concernés par cette modification.

Cette liste est non exhaustive et peut être amenée à évoluer selon le marché

RDNE535E20ZX	RDNE455E30DZXBN	RDSE437K21
CRDSE437K21S	RDNE535E30DZXBN	B5RDNE504LXB
RDNE455K30ZXBN	B3RDNE504HXB	RDNE650E40DZXBRN