


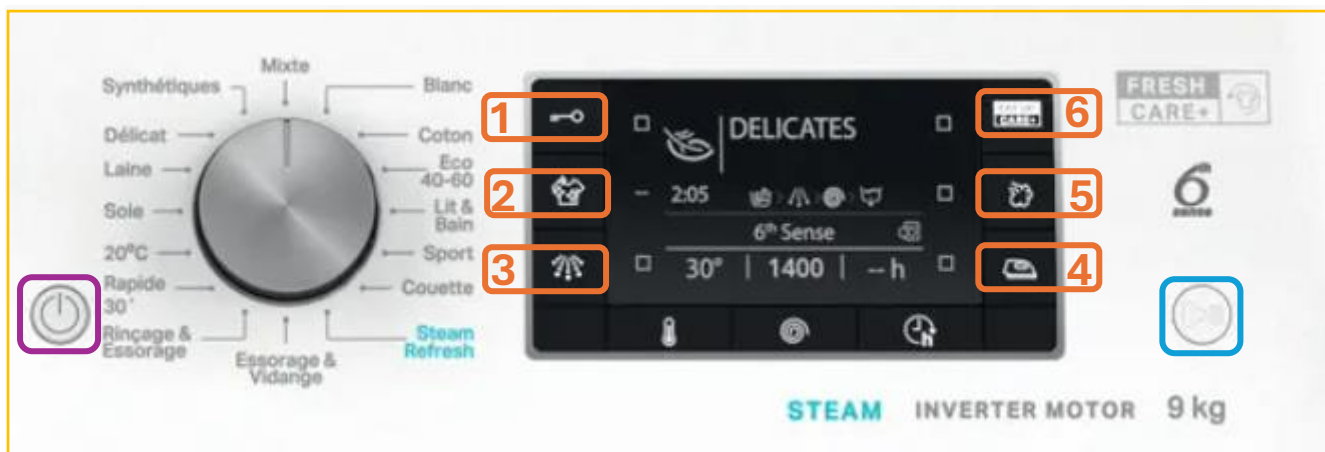

Activation de l'Autotest :

Appareil raccordé au secteur, tambour vide de linge et sans eau, fermez le hublot, **allumez puis éteignez l'appareil à l'aide de la touche**

1. Appuyer sur la touche **1**
2. Appuyez sur la touche **2**
3. Appuyez sur la touche **3**
4. Appuyez sur la touche **4**
5. Appuyez sur la touche **5**
6. Appuyez simultanément (et en les maintenant enfoncées) sur les touches **1** et **6**
7. Appuyez sur la touche

IMPORTANT :

Si un code défaut est enregistré dans la mémoire de l'appareil, il le sera affiché à l'écran juste après l'activation de l'Autotest.

Dans ce cas, il est nécessaire de réinitialiser la mémoire et d'effacer ce code défaut, pour cela :

Débrancher l'appareil du secteur, patienter 20 secondes puis rebrancher l'appareil et relancer la procédure d'activation de l'Autotest.

Déroulement de l'Autotest :

Etape	Elément contrôlé
1	Alimentation de la pompe de vidange : Uniquement si le pressostat détecte de l'eau à l'intérieur de l'appareil.
2	Remplissage de 1 litre d'eau via l'électrovanne de prélavage.
3	Remplissage de 1 litre d'eau via l'électrovanne de lavage.
4	Remplissage jusqu'à ce que le pressostat détecte le niveau d'eau. Les deux électrovannes sont alimentées.
5	Alimentation du moteur, dans les 2 sens de rotation, et l'élément chauffant est alimenté jusqu'à atteindre 30 °C.
6	Vidange jusqu'à ce que le pressostat détecte que la cuve est vide.
7	Essorage.
8	Fin.

Défaut	Sous-Code	CAUSE	Actions
F01	0x01	Triac du pilote moteur en court-circuit	- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur du moteur universel et pouvant créer des court-circuit; - Contrôler le bornier du moteur (agression probable par résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit); - Remplacer la carte.
F01	0x02	Triac du pilote moteur en mode diode	- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur du moteur universel et pouvant créer des court-circuit; - Contrôler le bornier du moteur (agression probable par résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit); - Remplacer la carte.
F01	0x03	Panne moteur	- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur du moteur universel et pouvant créer des court-circuit; - Contrôler le bornier du moteur (agression probable par résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit); - Remplacer la carte.
F01	0x04	Relais du moteur collé, 2 relais du moteur collés (un ouvert et l'autre fermé), triac BP ouvert	- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur du moteur universel et pouvant créer des court-circuit; - Contrôler le bornier du moteur (agression probable par résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit); - Remplacer la carte.
F01	0x12	Panne de la résistance de lavage	- Contrôler les traces d'eau éventuelles sur la carte et sur le connecteur de l'élément chauffant; - Contrôler les connexions au niveau de la résistance de lavage; - Remplacer la carte
F01	0x14	Relais de la résistance de lavage ouvert / relais de l'inverseur collé côté pompe de vidange / broches de feedback de la résistance de lavage en court-circuit avec Vcc	- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur au niveau de l'élément chauffant ou du côté de la carte; - Contrôler l'impédance de l'élément chauffant 1700W 230V qui doit être de 30 Ohm +/-10%. E10Si la valeur diffère, remplacer l'élément chauffant; - Remplacer la carte.
F01	0x21	Défaut de pompe de vidange	- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur au niveau du moteur universel et de la pompe de vidange ou du moteur à induction et de la pompe de vidange sur la carte; La pompe peut être branchée sur un connecteur unique sur la carte ou sur le même connecteur que le moteur sur la carte - Contrôler la continuité électrique sur le connecteur de la pompe sur le moteur universel ou sur le moteur à induction pins 4 et 5 (pour les cas de verrouillage de porte); L'impédance doit être de 170 Ohm +/- 10%; - Contrôler le câblage du connecteur de la pompe de vidange; - Remplacer la carte.
F01	0x23	Triac pilote pompe vidange ouvert	- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur du moteur universel et de la pompe de vidange ou du moteur à induction et de la pompe sur la carte; La pompe peut être branchée sur un connecteur indépendant ou sur le même connecteur que le moteur sur la carte; - Contrôler la continuité électrique sur le connecteur du moteur universel ou sur le moteur à induction pins 4 et 5 (pour les cas de verrouillage de la porte classic); L'impédance doit être de 170 Ohm +/- 10%; - Contrôler le câblage du connecteur de la pompe de vidange;
F01	0x24	Triac pilote pompe de vidange en mode diode	- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur du moteur universel et de la pompe de vidange ou du moteur à induction et de la pompe sur la carte; La pompe peut être branchée sur un connecteur indépendant ou sur le même connecteur que le moteur sur la carte; - Contrôler la continuité électrique sur le connecteur du moteur universel ou sur le moteur à induction pins 4 et 5 (pour les cas de verrouillage de la porte classic); L'impédance doit être de 170 Ohm +/- 10%; - Contrôler le câblage du connecteur de la pompe de vidange;

F01	0x31	Valeur de plein pressostat hors plage (uniquement pressostat à deux états)	- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre les connecteurs (pour les appareils à moteur induction) pouvant causer des courts-circuits ; - Contrôler le bornier du pressostat (agression par résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit); - Vérifier le câble du connecteur J006 (appareil universel) ou J7 moteur induction/pressostat ; - Remplacer la carte.
F01	0x32	Valeur de trop-plein hors plage (uniquement pressostat à deux états)	- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur J006 (moteur universel) J7 (moteur induction) et de provoquer un court-circuit sur les contacts correspondants ; - Contrôler le bornier du pressostat (agression probable par résidus chimiques résultant de l'usinage, susceptibles de provoquer un court-circuit) ; - Vérifier le câble du connecteur J006 (moteur universel) J7 (moteur induction/pressostat ; - Remplacer la carte.
F01	0x33	Pressostat vide et signal de débordement présent (uniquement pressostat à deux états)	- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur J006 (moteur universel) ou J7(moteur induction) et de provoquer un court-circuit sur les contacts correspondants ; - Contrôler le bornier du pressostat (agression par résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit) ; - Vérifier le câble du connecteur J006 (universel) ou J7 (induction)/pressostat ; - Remplacer la carte
F01	0x41	Triac+relais de la résistance de séchage ouvert	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier le câble et les connecteurs de la résistance de séchage ; - Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x42	Défaut de résistance de séchage	- Vérifier le câble et les connecteurs de la résistance de séchage ; - Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x61	Défaut ventilateur séchage	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Contrôler le câblage/connexion du ventilateur; - Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x63	Défaut Triac ventilateur	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Contrôler le câblage/connexion du ventilateur; - Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x64	Triac du ventilateur en mode diode	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Contrôler le câblage/connexion du ventilateur; - Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x81	Protection matériel due à une surcharge de courant (surement une panne ou niveau de l'inverter)	- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur induction sur la carte et causer un court-circuit; - Contrôler le connecteur sur le moteur; - Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x82	Lecture erronée des désaxages par le canal U de l'inverter	- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur induction sur la carte et causer un court-circuit; - Contrôler le connecteur sur le moteur; - Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x83	Lecture erronée des désaxages par le canal V de l'inverter	- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur induction sur la carte et causer un court-circuit; - Contrôler le connecteur sur le moteur; - Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.

F01	0x84	Lecture erronée des désaxages par le canal W de l'inverter	- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur BPM et causer un court-circuit; - Contrôler le connecteur sur le moteur; - Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x85	Lecture hors valeurs inverter canal V	- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur BPM et causer un court-circuit; - Contrôler le connecteur sur le moteur; - Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x86	Lecture hors valeurs inverter canal W	- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur BPM et causer un court-circuit; - Contrôler le connecteur sur le moteur; - Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x87	Protection surcharge moteur	- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur BPM et causer un court-circuit; - Contrôler le connecteur sur le moteur; - Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x91	Protection surcharge sur le canal U de l'inverseur	- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur BPM et causer un court-circuit; - Contrôler le connecteur sur le moteur; - Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x92	Protection surcharge sur le canal V de l'inverseur	- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur BPM et causer un court-circuit; - Contrôler le connecteur sur le moteur; - Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x93	Protection surcharge sur le canal W de l'inverseur	- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur BPM et causer un court-circuit; - Contrôler le connecteur sur le moteur; - Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F02	0x01	Moteur bloqué / décâblé, 1 ou 2 relais moteur collé/s (tous deux ouverts ou fermés), tachymètre moteur ouvert / en court-circuit	- Contrôler si le moteur BPM n'est pas bloqué mécaniquement; - Contrôler l'efficacité des contacts moteur sur la carte; - Contrôler la rotation de la tachy et que l'impédance est comprise entre 115 et 170 Ohm sur le connecteur; - En cas de court-circuit ou de circuit ouvert contrôler le câblage entre les pins de la tachy; - Remplacer le moteur; - Remplacer la carte.
F02	0x81	Une phase du moteur s'est détachée pendant la rotation du moteur	- Contrôler si le connecteur moteur est bien inséré côté moteur et carte; - Contrôler le câblage côté moteur entre les pins: 3 et 4, 4 et 5, 3 et 5 pour une impédance sous 100 Ohm; - Si le circuit est ouvert, remplacer le moteur.
F02	0x82	Surintensité de courant sur une phase	Vérifiez s'il y a des fuites d'eau pouvant affecter le moteur et provoquer un court-circuit des contacts associés ; Vérifiez également le connecteur côté moteur ; Débranchez l'appareil pendant 2 minutes. Vérifiez que le fonctionnement correct est rétabli en lançant la procédure d'auto-test ; Remplacez la carte électronique principale (PCB).
F02	0x83	La mesure des courants est inférieure au seuil sur les deux phases lues.	- Contrôler si le connecteur moteur est bien inséré côté moteur et carte; - Contrôler le câblage côté moteur entre les pins: 3 et 4, 4 et 5, 3 et 5 pour une impédance sous 100 Ohm; - Si le circuit est ouvert, remplacer le moteur.

F02	0x84	Absence de commutation au démarrage du moteur.	- Contrôler que le moteur ne soit pas bloqué mécaniquement; - Contrôler la rotation tachy et que l'impédance entre pins 6 et 7 soit comprise entre 115 et 170 Ohm; - En cas de court-circuit ou de circuit ouvert contrôler le câblage entre les pins 6 et 7 du connecteur tachy; - Remplacer le moteur; - Remplacer la carte.
F02	0x85	Absence du signal du tachymètre à une vitesse supérieure à la vitesse de distribution	- Contrôler que le moteur ne soit pas bloqué mécaniquement; - Contrôler la rotation tachy et que l'impédance entre pins 6 et 7 soit comprise entre 115 et 170 Ohm; - En cas de court-circuit ou de circuit ouvert contrôler le câblage entre les pins 6 et 7 du connecteur tachy; - Remplacer le moteur; - Remplacer la carte.
F02	0x86	Un tour de tambour n'est pas effectué en 5s	- Contrôler que le moteur ne soit pas bloqué mécaniquement; - Contrôler la rotation tachy et que l'impédance entre pins 6 et 7 soit comprise entre 115 et 170 Ohm; - En cas de court-circuit ou de circuit ouvert contrôler le câblage entre les pins 6 et 7 du connecteur tachy; - Remplacer le moteur; - Remplacer la carte.
F02	0x87	L'arrêt du moteur n'est pas constaté après un temps de 256 secondes	- Contrôler la rotation tachy et que l'impédance entre pins 6 et 7 soit comprise entre 115 et 170 Ohm; - En cas de court-circuit ou de circuit ouvert contrôler le câblage entre les pins 6 et 7 du connecteur tachy; - Remplacer le moteur; - Remplacer la carte.
F02	0x88	Bruit haute fréquence sur le signal	- Vérifier l'enroulement du compte-tours et contrôler sur le câble du connecteur J9 entre les broches 1 et 2 que la valeur de résistance est comprise entre 115 et 170 Ω ; - En présence d'un court-circuit ou d'un circuit ouvert, vérifier le câble entre les broches 1 et 2 de J9 correspondant au compte-tours ; - Remplacer le moteur ; - Remplacer la carte.
F02	0x89	Bruit basse fréquence sur le signal	- Contrôler la rotation tachy et que l'impédance entre pins 6 et 7 soit comprise entre 115 et 170 Ohm; - En cas de court-circuit ou de circuit ouvert contrôler le câblage entre les pins 6 et 7 du connecteur tachy; - Remplacer le moteur; - Remplacer la carte.
F02	0x8A	Surchauffe moteur	- Contrôler le connecteur moteur côté moteur entre pins: 3 et 4, 4 et 5, 3 et 5; l'impédance doit être en dessous 100 Ohm; - En cas de court-circuit ou circuit ouvert contrôler le câblage entre pins 6 et 7 du côté moteur en relation avec la tachy; - Contrôler la rotation libre du moteur; - Remplacer le moteur; - Remplacer la carte.
F03	0x01	Sonde NTC lavage en court-circuit	- Contrôler les contacts de la sonde et du connecteur; - Contrôler l'impédance de la NTC température ambiante (20°C) sur le connecteur entre pins 1 et 2, environ 20 KOhm; - Si la mesure est incorrect faire un test de continuité sur le câblage et entre les pins 1 et 2 de la NTC; - Contrôler si la valeur est la même aux bornes de la NTC; - Remplacer la NTC; - Remplacer la carte.
F03	0x02	Sonde NTC lavage en circuit ouvert	- Contrôler les contacts du connecteur de la sonde de température de lavage. - Contrôler l'impédance de la NTC température ambiante (20°C) sur le connecteur, pins 1 et 2, environ 20 KOhm; - Si la mesure est incorrecte contrôler la continuité du câblage, pins 1 et 2 pour la NTC; - Contrôler aussi directement aux bornes de la NTC; - Remplacer la NTC; - Remplacer la carte.

F04	0x01	Aquastop déclenché par une fuite	- Contrôler le réceptacle en dessous de l'appareil. S'il y a des traces d'eau rechercher une fuite d'eau sur la cuve, les joints, durites, serflex etc. et remplacer les composant défectueux; - Si le réceptacle est sec, faire un test de pression sur le plateau; - S'il n'y a pas de fuite, le sensor Aquastop est bloqué fermé. le contact devrait être ouvert en temps normal et sans fuite; - Remplacer l'Aquastop; - Remplacer la platine;
F05	0x01	Pressostat position vide non atteint (pressostat analogique et binaire) ou pompe bloquée (pressostat analogique et binaire)	- Si pressostat binaire contrôler le composant directement; - Contrôler les contacts sur la carte; - Contrôler le câblage du pressostat; - Contrôler la continuité électrique de la pompe sur le connecteur (si verrouillage classic de porte), l'impédance doit être d'environ 170Ω +/- 10%; - Contrôler le câblage de la pompe; - Contrôler le filtre de pompe, durite de vidange et crosse de vidange au mur. Réinitialiser l'appareil avec le bouton Arrêt, et aussi débrancher/rebrancher la prise électrique. Contrôler si le pressostat atteint la position haute au cycle suivant - Remplacer la pompe de vidange; - Remplacer le pressostat analogique; - Remplacer la carte.
F05	0x02	Pressostat analogique hors valeurs	- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur J006(collecteur) J7(triphasé) sur la carte ; - Contrôler le câble J006(collecteur) J7(triphasé)/pressostat - Contrôler la continuité de la pompe sur le connecteur J004(collecteur) J11(triphasé) broches 4 et 5 (verrouillage de porte classique). Vérifier que la valeur de la résistance est égale à 170 Ω +/- 10% ; - Contrôler le câble J004(collecteur) J11(triphasé) broches 4 et 5/pompe ; - Contrôler filtre pompe et vidange murale ; - Vider la cuve ; reprogrammer la eeprom ; redémarrer l'autotest; - Si le problème persiste, remplacer le pressostat ; - Si le problème n'est pas résolu, remplacer la carte.
F05	0x03	Absence ou données hors valeurs en lecture de fréquence (pressostat analogique)	- Contrôler le câblage du pressostat sur la carte et sur le pressostat; - Réservoir vide; reprogrammer la carte; redémarrer un autotest; - Si le problème persiste remplacer le pressostat; - Si le problème persiste remplacer la carte.
F06	0x01	Le verrouillage de porte ne se ferme pas / triac verrouillage de porte PTC ouvert / signal de fréquence de réseau défectueux / signa de tension de réseau défectueux	- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur de verrou de porte et de provoquer un court-circuit sur les contacts correspondants ; - Contrôler l'état du bornier du verrouillage de porte (résidus chimiques susceptibles de provoquer un court-circuit) ; - Contrôler le câblage du verrou de porte; - Contrôler le verrouillage de la porte ; - Remplacer la carte.
F06	0x02	Le verrouillage de porte ne s'ouvre pas / triac verrouillage de porte IMP en court-circuit ou ouvert	- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur de verrou de porte et sur la carte et de provoquer un court-circuit sur les contacts correspondants ; - Contrôler l'état du bornier du verrouillage de porte (résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit) ; - Contrôler le câble J004/Verrouillage porte ; - Contrôler le verrouillage de la porte ; - Remplacer la carte.
F07 (ATTENTION)	0x01	Elément chauffant non connecté (délais chauffe dépassé)	- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur de l'élément chauffant sur la carte ; - Vérifier sur le connecteur de l'élément chauffant broches 3 et 4 la continuité de la résistance de lavage. La valeur de la résistance de 1700 watts 230 volts est de 30 Ω +/- 10%. - Si la valeur est différente, remplacer la résistance de lavage ; - Remplacer la carte.
F08	0x01	Fuite de l'élément chauffant à la terre / relais élément chauffant en court-circuit	- Contrôler les contacts du connecteur de l'élément chauffant sur la carte; - Contrôler une fuite électrique entre les bornes de la résistance et de la terre - Remplacer l'élément chauffant ; - Remplacer la carte.

F08	0x02	Fuite de l'élément chauffant à la terre / relais élément chauffant en court-circuit	- Contrôler les contacts du connecteur de l'élément chauffant sur la carte ; - Contrôler une fuite électrique entre les bornes de la résistance et de la terre - Remplacer l'élément chauffant ; - Remplacer la carte.
F09	0x01	Erreur dans le fichier de configuration détecté par la carte de contrôle	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ; - Reprogrammer le fichier de configuration ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F09	0x02	Erreur dans le fichier des paramètres sur la carte interface	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ; - Reprogrammer le fichier de configuration ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F09	0x81	Tables des courants moteur induction en mémoire incorrect. Contrôle de somme du fichier non conforme	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ; - Reprogrammer le fichier de configuration ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F09	0x82	Paramètre de valeur de courant pour le moteur induction incorrect (erreur de taille du fichier)	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ; - Reprogrammer le fichier de configuration ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F09	0x83	Erreur de lecture du fichier de configuration après 5 échecs	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ; - Reprogrammer le fichier de configuration ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F09	0x91	Paramètres de sécurité du fichier non correct	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ; - Reprogrammer le fichier de configuration ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F09	0x92	Paramètres du fichier de configuration non correct	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ; - Reprogrammer le fichier de configuration ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F09	0x93	Paramètres de configuration de l'appareil ne sont pas correct	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ; - Reprogrammer le fichier de configuration ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F09	0xA1	La table du fichier de configuration ne peut pas être lue après 10 essais	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ; - Reprogrammer le fichier de configuration ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F09	0xA2	La table du fichier de configuration ne peut pas être lue	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ; - Reprogrammer le fichier de configuration ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F11	0x01	Pompe décâblée / triac de pilotage pompe en court-circuit / relais de l'inverseur collé côté résistance de lavage / broches de rétroaction pompe de vidange en court-circuit avec Vcc	- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur J004 (collecteur) ou J11 (triphasé) sur la carte ; - Contrôler sur le connecteur J004 (collecteur) ou J11 (triphasé) broches 4 et 5 (dans le cas d'un verrouillage de porte traditionnel) : - Contrôler la continuité de la pompe et vérifier que la valeur de résistance est égale à 170 Ω +/- 10% ; - Contrôler le câble du connecteur J004 (collecteur) ou J11 (triphasé) /pompe ; - Remplacer la pompe ; - Remplacer la carte. - Remplacer le câblage.
F12	0x01	Erreur de communication entre carte de puissance et carte d'interface	- Contrôler les contacts du connecteur de la platine de contrôle sur la carte; - Contrôler les contacts du connecteur de la platine d'affichage; - Contrôler la continuité électrique de la carte à l'afficheur; - Débrancher la machine, attendre 2 minutes, puis rebrancher et tester à nouveau la machine; Si le problème persiste, procéder comme suit : - Remplacer la carte mère ; - Remplacer la carte afficheur.

F13	0x01	sonde NTC de séchage ouverte / court-circuit. Ventilateur bloqué. Condenseur ou soufflerie bouchés	- Contrôler si le filtre de condenseur n'est pas bouché. - Contrôler si la soufflerie n'est pas obstruée; - Si tout est propre ou que malgré le nettoyage le problème persiste, il faudra : - Contrôler les contacts au niveau du connecteur de la sonde NTC sur la carte; - Contrôler l'impédance de la sonde NTC sur le connecteur (à coté de la carte mère) entre les pins 1 et 2. L'impédance à température ambiante (20°C) doit être d'environ 20kΩ; - Si la mesure est incorrecte, contrôler le câblage de la sonde NTC; - Contrôler la valeur directement aux bornes de la sonde (20kΩ pour 20°C). - Remplacer la sonde NTC; - Remplacer la carte.
F13	0x02	Sonde NTC de séchage ouverte	- Vérifier que le filtre condenseur n'est pas colmaté ; - Vérifier l'absence de brins de laine dans le ventilateur ; - Si les composants sont propres ou si le problème persiste malgré le nettoyage : - Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur du NTC sur la carte mère ; - Contrôler la valeur résistive du NTC sur le connecteur ad hoc (côté carte mère) entre les broches 1 et 2. La valeur de résistance à température ambiante (20°C) doit être d'environ 20kΩ ; - Si la mesure est erronée, procéder au contrôle du câble NTC ; - Contrôler directement sur le NTC le paramètre (20kΩ). - Remplacer le NTC ; - Remplacer la carte mère.
F14	0x01	Résistance de séchage non câblée ou sonde non calibrée (temps d'activation consécutif de la résistance de séchage trop long) ACTION = résistance de séchage forcée à l'arrêt	- Vérifier le capteur CTN et les contacts relatifs sur le connecteur côté carte PCB ; - Vérifiez la carte principale - Remplacer la carte principale
F15	0x01	Triac+relais rés. séchage en court-circuit / rés. séchage en dispersion côté thermofusible / rés. séchage coupée / relais déviateur collé côté rés.lavage/ broche feedback rés. séchage en court-circuit avec Vcc / Pompe débranchée / triac pilotage pompe en court-circuit / relais déviateur collé côté résistance lavage / broche feedback pompe vidange en court-circuit avec Vcc / Electrovanne prélavage débranchée.	- Contrôler l'efficacité des contacts correspondants sur le connecteur côté carte ; - Contrôler sur le connecteur de la résistance de séchage (1500W / 230V) qu'entre les broches 1 et 2 la valeur ohmique est d'environ 36 Ω ; - Contrôler la dispersion entre les deux cosses et la terre ; elle ne doit pas être inférieure à 2 MΩ ; - Contrôler l'efficacité des contacts de la pompe de vidange sur la carte ; - Contrôler que la continuité de la pompe sur le connecteur de pompe de vidage broches 4 et 5 (verrouillage de porte classique) a une résistance de 170 Ω +/- 10% ; - Contrôler le câblage de la pompe de vidange ; - Contrôler les connecteurs et le câblage de l'électrovanne ; - Remplacer la pompe de vidange ; - Remplacer la résistance de séchage ; - Remplacer l'électrovanne endommagée ; - Remplacer la carte mère.
F15	0x02	Relais Diverter collé sur l'élément chauffant / défaut élément chauffant à la masse sur le coté du relais diverter	- Contrôler le connecteur de l'élément chauffant sur la carte; - Contrôler la continuité électrique de l'élément chauffant entre les pins 1 et 2 du connecteur et une impédance d'environ 36 Ohm pour l'élément 1500W 230V; - Contrôler une fuite électrique possible entre les deux entrées de l'élément chauffant et la masse, l'impédance doit être d'au moins 2 MOhm; - Remplacer l'élément chauffant de séchage; - Remplacer la carte.
F16	0x01	Triac de verrou tambour ouvert, défaut retour verrou tambour	- Contrôler la présence de 220V aux bornes du verrou; - Contrôler les connecteurs; - Contrôler la continuité électrique du câblage; - Remplacer la carte.
F17	0x01	Tension d'alimentation hors plage	Vérifiez la valeur de la tension d'alimentation secteur

F18	0x01	Pas de communication UART entre le processeur DSP et la carte	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F19	0x01	Moto ventilateur sans câble / Triac pilotage thermo ventilateur en court-circuit Interrupteur relais collé / Broche feedback moto ventilateur en court-circuit avec Vcc	- Contrôler le connecteur et le câblage du ventilateur; - Contrôler le connecteur et le câblage de l'élément chauffant du ventilateur; - Contrôler si le ventilateur n'est pas en court-circuit ou en circuit ouvert. - Contrôler si le ventilateur tourne librement et ne touche aucune autre pièce; - Remplacer la carte.